

ESCALA

Codes SRN



REFERENCE
86 F1 44EV 03

ESCALA

Codes SRN

Matériel

Novembre 2008

BULL CEDOC
357 AVENUE PATTON
B.P.20845
49008 ANGERS CEDEX 01
FRANCE

REFERENCE
86 F1 44EV 03

L'avis juridique de copyright ci-après place le présent document sous la protection des lois de Copyright qui prohibent, sans s'y limiter, des actions comme la copie, la distribution, la modification et la création de produits dérivés.

Copyright © IBM, 2005-2008

Copyright © Bull SAS 2005-2008

Imprimé en France

Marques déposées

Toutes les marques citées dans ce manuel sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Tous les noms de marques ainsi que les noms de produits matériels et/ou logiciels sont régis par le droit des marques et/ou des brevets.

La citation des noms de marques et de produits est purement informative et ne constitue pas une violation du droit des marques et/ou des brevets.

Des corrections ou des modifications au contenu de ce document peuvent intervenir sans préavis. Bull SAS ne pourra pas être tenu pour responsable des éventuelles erreurs qui pourraient y être contenues dans ce manuel, ni pour tout dommage pouvant résulter de son application.

Table des matières

Avis aux lecteurs canadiens	v
Consignes de sécurité et de protection de l'environnement	ix
A propos de cette publication	xv
Procédure d'envoi de vos commentaires.	xv
Chapitre 1. Codes SRN à cinq chiffres de 10104 à SSA03	1
Chapitre 2. Codes SRN 101-000 à 59D-xxx	13
Chapitre 3. Codes SRN 60B-xxx à 69D-203	75
Chapitre 4. Codes SRN 700-xxx à 799-700	205
Chapitre 5. Codes SRN 801-xxxx à 899-xxx	337
Chapitre 6. Codes SRN 900-001 à xxxxxxxx	389
Chapitre 7. Codes SRN 2502-101 à 25D0-108	533
Chapitre 8. Codes SRN 2600-101 à 265b-xxx	647
Chapitre 9. Codes SRN A00-FF0 à A25-001	745
Annexe. Fonctions d'accessibilité	761
Remarques	763
Marques	764
Bruits radioélectriques	765
Remarques sur la classe A	765
Dispositions	768

Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien, de type QWERTY.








OS/2 - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
 (Pos1)		Home
Fin	Fin	End
 (PgAr)		PgUp
 (PgAv)		PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
 (Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

Recommandations à l'utilisateur

Ce matériel utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. Il risque de parasiter les communications radio et télévision s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du constructeur (instructions d'utilisation, manuels de référence et manuels d'entretien).

Si cet équipement provoque des interférences dans les communications radio ou télévision, mettez-le hors tension puis sous tension pour vous en assurer. Il est possible de corriger cet état de fait par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne réceptrice ;
- Déplacer l'équipement par rapport au récepteur ;
- Éloigner l'équipement du récepteur ;
- Brancher l'équipement sur une prise différente de celle du récepteur pour que ces unités fonctionnent sur des circuits distincts ;
- S'assurer que les vis de fixation des cartes et des connecteurs ainsi que les fils de masse sont bien serrés ;
- Vérifier la mise en place des obturateurs sur les connecteurs libres.

Si vous utilisez des périphériques non IBM avec cet équipement, nous vous recommandons d'utiliser des câbles blindés mis à la terre, à travers des filtres si nécessaire.

En cas de besoin, adressez-vous à votre détaillant.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévision qui pourraient se produire si des modifications non autorisées ont été effectuées sur l'équipement.

L'obligation de corriger de telles interférences incombe à l'utilisateur.

Au besoin, l'utilisateur devrait consulter le détaillant ou un technicien qualifié pour obtenir de plus amples renseignements.

Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

Consignes de sécurité et de protection de l'environnement

Différents types de consignes de sécurité apparaissent tout au long de ce guide :

- **DANGER** - Consignes attirant votre attention sur un risque de blessures graves, voire mortelles.
- **ATTENTION** - Consignes attirant votre attention sur un risque de blessures graves, en raison de certaines circonstances réunies.
- **Avertissement** - Consignes attirant votre attention sur un risque de dommages sur un programme, une unité, un système ou des données.

Consignes de sécurité relatives au commerce international

Plusieurs pays nécessitent la présentation des consignes de sécurité indiquées dans les publications du produit dans leur langue nationale. Si votre pays en fait partie, un livret de consignes de sécurité est inclus dans l'ensemble des publications livré avec le produit. Ce livret contient les consignes de sécurité dans votre langue en faisant référence à la source en anglais (Etats-Unis). Avant d'utiliser une publication en version originale anglaise pour installer, faire fonctionner ou dépanner ce produit, vous devez vous familiariser avec les consignes de sécurité figurant dans ce livret. Vous devez également consulter ce livret chaque fois que les consignes de sécurité des publications en anglais (Etats-Unis) ne sont pas assez claires pour vous.

Consignes de sécurité en allemand

Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne § 2 der Bildschirmarbeitsverordnung geeignet.

Informations sur les appareils à laser

Les serveurs IBM peuvent comprendre des cartes d'E-S ou des composants à fibres optiques, utilisant des lasers ou des diodes électroluminescentes (LED).

Conformité aux normes relatives aux appareils à laser

Aux Etats-Unis, tous les appareils à laser sont certifiés conformes aux normes indiquées dans le sous-chapitre J du DHHS 21 CFR relatif aux produits à laser de classe 1. Dans les autres pays, ils sont certifiés être des produits à laser de classe 1 conformes aux normes CEI 60825. Consultez les étiquettes sur chaque pièce du laser pour les numéros d'accréditation et les informations de conformité.

ATTENTION :

Ce produit peut contenir des produits à laser de classe 1 : lecteur de CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM ou module à laser. Notez les informations suivantes :

- **Ne retirez pas les carters. En ouvrant le produit à laser, vous vous exposez au rayonnement dangereux du laser. Vous ne pouvez effectuer aucune opération de maintenance à l'intérieur.**
- **Pour éviter tout risque d'exposition au rayon laser, respectez les consignes de réglage et d'utilisation des commandes, ainsi que les procédures décrites dans le présent manuel.**

(C026)

ATTENTION :

Les installations informatiques peuvent comprendre des modules à laser fonctionnant à des niveaux de rayonnement excédant les limites de la classe 1. Il est donc recommandé de ne jamais examiner à l'oeil nu la section d'un cordon optique ni une prise de fibres optiques ouverte. (C027)

ATTENTION :

Ce produit contient un laser de classe 1M. Ne l'observez pas à l'aide d'instruments optiques. (C028)

ATTENTION :

Certains produits à laser contiennent une diode à laser intégrée de classe 3A ou 3B. Prenez connaissance des informations suivantes. Rayonnement laser lorsque le carter est ouvert. Evitez toute exposition directe au rayon laser. Evitez de regarder fixement le faisceau ou de l'observer à l'aide d'instruments optiques. (C030)

Informations sur l'alimentation électrique et sur le câblage relatives au document GR-1089-CORE du NEBS (Network Equipment-Building System)

Les commentaires suivants s'appliquent aux serveurs IBM qui ont été déclarés conformes au document GR-1089-CORE du NEBS (Network Equipment-Building System) :

Cet équipement peut être installé :

- dans des infrastructures de télécommunications réseau
- aux endroits préconisés dans les directives NEC (National Electrical Code).

Les ports de ce matériel qui se trouvent à l'intérieur du bâtiment peuvent être connectés à des câbles internes ou non exposés uniquement. Ils *ne doivent pas* être connectés par leur partie métallique aux interfaces connectées au réseau extérieur ou à son câblage. Ces interfaces sont conçues pour être exclusivement utilisées à l'intérieur d'un bâtiment (ports de type 2 ou 4 décrits dans le document GR-1089-CORE) ; elles doivent être isolées du câblage à découvert du réseau extérieur. L'ajout de dispositifs de protection primaires n'est pas suffisant pour pouvoir connecter ces interfaces par leur partie métallique au câblage du réseau extérieur.

Remarque : Tous les câbles Ethernet doivent être blindés et mis à la terre aux deux extrémités.

Dans le cas d'un système alimenté en courant alternatif, il n'est pas nécessaire d'installer un dispositif externe de protection contre les surtensions (SPD).

Un système alimenté en courant continu fait appel à un dispositif de retour du continu (DC-I). La borne de retour de la batterie en courant continu *ne doit pas* être connectée à la masse.

Recyclage ou mise au rebut des produits

Le recyclage et la mise au rebut de cette unité doivent s'effectuer conformément à la réglementation locale et nationale. IBM encourage les propriétaires de matériel informatique (IT) à recycler leur matériel dès lors que celui-ci n'est plus utilisé. IBM propose une gamme de programmes et services concernant le recyclage du matériel informatique dans plusieurs pays. Des informations relatives à ces offres de recyclage sont disponibles sur le site Internet d'IBM à l'adresse <http://www.ibm.com/ibm/environment/products/index.shtml>.

Esta unidad debe reciclarse o desecharse de acuerdo con lo establecido en la normativa nacional o local aplicable. IBM recomienda a los propietarios de equipos de tecnología de la información (TI) que reciclen responsablemente sus equipos cuando éstos ya no les sean útiles. IBM dispone de una serie de programas y servicios de devolución de productos en varios países, a fin de ayudar a los propietarios de equipos a reciclar sus productos de TI. Se puede encontrar información sobre las ofertas de reciclado de productos de IBM en el sitio web de IBM <http://www.ibm.com/ibm/environment/products/index.shtml>.



EU uniquement

Remarque : Cette marque s'applique uniquement aux pays de l'Union européenne et à la Norvège.

Les appareils sont étiquetés conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (directive DEEE). Cette directive, applicable à l'ensemble de l'Union Européenne, concerne la collecte et le recyclage des appareils usagés. Cette marque est apposée sur différents produits pour indiquer que ces derniers ne doivent pas être jetés, mais récupérés en fin de vie, conformément à cette directive.

Remarque : Cette marque s'applique uniquement aux pays de l'Union Européenne et à la Norvège.

L'étiquette du système respecte la Directive européenne 2002/96/EC en matière de Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), qui détermine les dispositions de retour et de recyclage applicables aux systèmes utilisés à travers l'Union européenne. Conformément à la directive, ladite étiquette précise que le produit sur lequel elle est apposée ne doit pas être jeté mais être récupéré en fin de vie.

注意: このマークは EU 諸国およびノルウェーにおいてのみ適用されます。

この機器には、EU 諸国に対する廃電気電子機器指令 2002/96/EC(WEEE) のラベルが貼られています。この指令は、EU 諸国に適用する使用済み機器の回収とリサイクルの骨子を定めています。このラベルは、使用済みになった時に指令に従って適正な処理をする必要があることを知らせるために種々の製品に貼られています。

Conformément à la Directive européenne DEEE, les équipements électriques et électroniques (EEE) doivent être collectés séparément et réutilisés, recyclés ou récupérés en fin de vie. Les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques portant la marque DEEE, conformément à l'Annexe IV de la Directive DEEE ne doivent pas mettre au rebut ces équipements comme des déchets municipaux non triés, mais doivent utiliser la structure de collecte mise à leur disposition pour le retour, le recyclage et la récupération des déchets d'équipements électriques et électroniques. La participation des clients est essentielle pour réduire tout effet potentiel des équipements électriques et électroniques sur l'environnement et la santé en raison de la présence possible de substances dangereuses. Pour assurer une collecte et un traitement approprié, adressez-vous à votre interlocuteur IBM habituel.

Recyclage ou mise au rebut des piles et batteries

Ce produit peut contenir une batterie étanche au lithium-ion, au lithium, au nickel-métal-hydrure, au nickel-cadmium ou au plomb. Pour connaître les instructions spécifiques à votre batterie, consultez votre manuel d'utilisation ou de maintenance. Les piles et batteries doivent être rapportées à votre revendeur ou à votre partenaire commercial IBM qui se chargera de les faire recycler ou mettre au rebut selon la réglementation en vigueur. Il se peut qu'il n'existe aucune installation prévue à cet effet dans votre région. Dans les autres pays, reportez-vous à la réglementation en vigueur relative au recyclage et à la mise au rebut des piles et batteries ou visitez le site Internet <http://www.ibm.com/ibm/environment/products/index.shtml>.

Aux Etats-Unis, IBM propose un programme de récupération des batteries étanches au nickel-métal-hydrure, au nickel-cadmium et au plomb provenant de l'équipement IBM. Pour toute

information sur la mise au rebut de ces batteries, contactez IBM au numéro 1-800-426-4333 ou votre interlocuteur IBM habituel. Notez au préalable la référence IBM indiquée sur la batterie avant d'appeler.

A Taïwan, veuillez recycler les batteries.



Dans les pays de l'Union Européenne :



EU uniquement

Remarque : Ce marquage s'applique uniquement aux pays de l'Union Européenne (EU).

Les piles et batteries ainsi que leurs emballages sont étiquetés conformément à la directive européenne 2006/66/EC en matière de recyclage de ces matériaux. Cette directive détermine les modalités de reprise et de recyclage des batteries et accumulateurs usagés applicables au sein de l'Union européenne. Conformément à la directive, ladite étiquette précise que la batterie sur laquelle elle est apposée ne doit pas être jetée mais être récupérée en fin de vie.

Les batteries ou emballages pour batteries sont étiquetés conformément aux directives européennes 2006/66/EC, norme relative aux batteries et accumulateurs en usage et aux batteries et accumulateurs usés. Les directives déterminent la marche à suivre en vigueur dans l'Union Européenne pour le retour et le recyclage des batteries et accumulateurs usés. Cette étiquette est appliquée sur diverses batteries pour indiquer que la batterie ne doit pas être mise au rebut mais plutôt récupérée en fin de cycle de vie selon cette norme.

バッテリーあるいはバッテリー用のパッケージには、EU 諸国に対する廃電気電子機器指令 2006/66/EC のラベルが貼られています。この指令は、バッテリーと蓄電池、および廃棄バッテリーと蓄電池に関するものです。この指令は、使用済みバッテリーと蓄電池の回収とリサイクルの骨子を定めているもので、EU 諸国にわたって適用されます。このラベルは、使用済みになったときに指令に従って適正な処理をする必要があることを知らせるために種々のバッテリーに貼られています。

Conformément à la directive européenne 2006/66/EC, les batteries et les accumulateurs doivent comporter une étiquette pour indiquer qu'ils doivent être collectés séparément et recyclés en fin de vie. L'étiquette apposée sur la batterie peut aussi comporter un symbole chimique indiquant le métal qu'elle renferme (Pb pour le plomb, Hg pour le mercure et Cd pour le cadmium). Les utilisateurs de batteries et d'accumulateurs ne doivent pas jeter ces éléments usagés comme des déchets municipaux mais utiliser les infrastructures de collecte mises à disposition des clients pour le retour, le recyclage et le traitement des batteries et des accumulateurs. La participation des clients est essentielle pour réduire tout effet potentiel des batteries et des accumulateurs sur l'environnement et la santé en raison de la présence possible de substances dangereuses. Pour assurer une collecte et un traitement appropriés, adressez-vous à votre interlocuteur IBM habituel.

En Californie : Les équipements contenant du perchlorate nécessitent un traitement spécial. Pour plus d'informations, voir www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

La remarque susmentionnée a été ajoutée conformément à la réglementation californienne (Titre 22, Division 4.5, Chapitre 33 - Best Management Practices for Perchlorate Materials). Ce produit et/ou composant, peut comporter une batterie Li MnO₂, qui contient du perchlorate.

A propos de cette publication

Cette publication fournit la liste des numéros de demande d'intervention (codes SRN), qui représentent une aide au diagnostic pour les utilisateurs souhaitant trouver l'origine d'un incident matériel. Les applications de diagnostic signalent les incidents à l'aide des codes SRN. Un code SRN identifie le composant qui a détecté le code d'erreur et décrit le cas d'erreur. Utilisez cette publication pour dresser une liste d'éléments éventuellement défectueux et obtenir des informations sur des procédures d'isolement supplémentaires.

Ces informations sont fournies pour référence uniquement. Pour toute procédure de maintenance, utilisez la console HMC (Hardware Management Console).

Pour plus d'informations sur les fonctions de disponibilité de ce produit, pour les utilisateurs ayant un handicap physique, voir «Fonctions d'accessibilité», à la page 761.

Procédure d'envoi de vos commentaires

Vos commentaires sont essentiels pour nous permettre de garantir la précision et la qualité des informations fournies. Si vous souhaitez nous envoyer vos commentaires concernant cette publication, utilisez le bouton **Feedback** à la page <http://www.ibm.com/systems/infocenter>. Vous pouvez également envoyer vos commentaires à l'adresse pubsinfo@us.ibm.com. Veillez à inclure le nom du manuel, son numéro de formulaire, et l'emplacement spécifique du texte que vous commentez (par exemple, un numéro de page ou de tableau).

Chapitre 1. Codes SRN à cinq chiffres de 10104 à SSA03

Remplacez les composants des unités remplaçables sur site dans l'ordre dans lequel ils sont listés.

Pour les codes SRN listés sous la forme xxPAA :

"P" désigne le numéro de port de la carte.

"AA" désigne l'adresse SSA.

10104 **Formatage en cours.**

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *Guide de maintenance* pour l'unité de disque.

10112 **Format dégradé. Une opération de formatage s'est arrêtée avant de se terminer.**

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *Guide de maintenance* pour l'unité de disque.

1xxxx **Erreur de module d'unité de disque.**

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *Guide de maintenance* pour l'unité de disque.

Remarque : dans ce code SRN, un *x* représente un chiffre de 0 à F.

20PAA **Une boucle SSA ouverte a été détectée.**

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *Guide de maintenance* de l'unité de disque et au *User's Guide and Maintenance Information* de l'adaptateur SSA.

Remarque : *P* indique le numéro de port de l'adaptateur.

AA indique l'adresse SSA.

21PAA **Une erreur de lien de dépassement de seuil a été détectée.**

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *User's Guide and Maintenance Information* de l'adaptateur SSA.

Remarque : *P* indique le numéro de port de l'adaptateur.

AA indique l'adresse SSA.

22PAA **Une erreur de lien de dépassement de seuil SSA a été détectée.**

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *User's Guide and Maintenance Information* de l'adaptateur SSA.

Remarque : *P* indique le numéro de port de l'adaptateur.

AA indique l'adresse SSA.

23PAA **Une erreur de lien de dépassement de seuil a été détectée.**

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *User's Guide and Maintenance Information* de l'adaptateur SSA.

Remarque : *P* indique le numéro de port de l'adaptateur.

AA indique l'adresse SSA.

24PAA **Une erreur de lien de dépassement de seuil a été détectée.**

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *User's Guide and Maintenance Information* de l'adaptateur SSA.

Remarque : *P* indique le numéro de port de l'adaptateur.

AA indique l'adresse SSA.

25PAA **Une erreur de lien de dépassement de seuil SSA a été détectée.**

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *User's Guide and Maintenance Information* de l'adaptateur SSA.

Remarque : *P* indique le numéro de port de l'adaptateur.

AA indique l'adresse SSA.

26PAA Une erreur de lien de dépassement de seuil SSA a été détectée.

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *User's Guide and Maintenance Information* de l'adaptateur SSA.

Remarque : P indique le numéro de port de l'adaptateur.

AA indique l'adresse SSA.

27PAA Une erreur de lien de dépassement de seuil SSA a été détectée.

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *User's Guide and Maintenance Information* de l'adaptateur SSA.

Remarque : P indique le numéro de port de l'adaptateur.

AA indique l'adresse SSA.

28PAA Une erreur de lien de dépassement de seuil SSA a été détectée.

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *User's Guide and Maintenance Information* de l'adaptateur SSA.

Remarque : P indique le numéro de port de l'adaptateur.

AA indique l'adresse SSA.

29PAA Une erreur de lien de dépassement de seuil SSA a été détectée.

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *User's Guide and Maintenance Information* de l'adaptateur SSA.

Remarque : P indique le numéro de port de l'adaptateur.

AA indique l'adresse SSA.

2A002 Un code asynchrone 02 a été reçu. Une erreur logicielle s'est probablement produite.

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *Guide de maintenance* de l'unité de disque et au *User's Guide and Maintenance Information* de l'adaptateur SSA.

2A003 Un code asynchrone 03 a été reçu. Une erreur logicielle s'est probablement produite.

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *Guide de maintenance* de l'unité de disque et au *User's Guide and Maintenance Information* de l'adaptateur SSA.

2A004 Un code asynchrone 04 a été reçu. Une erreur logicielle s'est probablement produite.

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *Guide de maintenance* de l'unité de disque et au *User's Guide and Maintenance Information* de l'adaptateur SSA.

2A005 Un code asynchrone 05 a été reçu. Ce code indique qu'un module d'unité de disque a détecté la perte du système redondant d'alimentation ou de ventilation.

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *Guide de maintenance* pour l'unité de disque.

2A006 Un code asynchrone 06 a été reçu. Ce code indique qu'un module d'unité de disque a détecté la perte du système redondant d'alimentation ou de ventilation.

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *Guide de maintenance* pour l'unité de disque.

2A106 Un code asynchrone 06 a été reçu. Ce code indique que plusieurs modules d'unité de disque ont détecté la perte du système redondant d'alimentation ou de ventilation.

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *Guide de maintenance* pour l'unité de disque.

2A206 Un module d'unité de disque a détecté que l'un de ses liens SSA n'a pas réussi le test POST.

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *Guide de maintenance* pour l'unité de disque.

2FFFF Un code asynchrone non valide a été reçu.

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *Guide de maintenance* de l'unité de disque et au *User's Guide and Maintenance Information* de l'adaptateur SSA.

300C0 Un module d'unité de disque a détecté la perte du système redondant d'alimentation ou de ventilation.

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *Guide de maintenance* pour l'unité de disque.

301C0 Plusieurs modules d'unité de disque ont détecté la perte du système redondant d'alimentation ou de ventilation.

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *Guide de maintenance* pour l'unité de disque.

303FE Une erreur de microcode d'une unité de disque a été détectée.

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *Guide de maintenance* de l'unité de disque et au *User's Guide and Maintenance Information* de l'adaptateur SSA.

303FF Un état SCSI non valide a été reçu.

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *Guide de maintenance* de l'unité de disque et au *User's Guide and Maintenance Information* de l'adaptateur SSA.

31000 L'unité de disque a été réinitialisée par l'adaptateur. L'unité de disque risque de tomber en panne.

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *Guide de maintenance* pour l'unité de disque.

33PAA Un nombre excessif de reconfigurations de liens a été détecté.

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *User's Guide and Maintenance Information* de l'adaptateur SSA.

Remarque : P indique le numéro de port de l'adaptateur.

AA indique l'adresse SSA.

40000 Echec de la carte SSA.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN, contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

40004 Un module de la carte a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

40008 Un module de la carte a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

40016 Un module de la carte a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

40032 Un module de la carte a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

40064 Un module de la carte a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

40128 Un module de la carte a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

41004 Un module de la carte a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

41008 Un module de la carte a échoué.**Intervention de l'agent de service :**

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

41016 Un module de la carte a échoué.**Intervention de l'agent de service :**

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

41032 Un module de la carte a échoué.**Intervention de l'agent de service :**

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

41064 Un module de la carte a échoué.**Intervention de l'agent de service :**

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

41128 Un module de la carte a échoué.**Intervention de l'agent de service :**

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

42000 Un module de la carte a échoué.**Intervention de l'agent de service :**

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

42200 D'autres cartes de la boucle SSA utilisent des niveaux de microcode incompatibles.**Intervention de l'agent de service :**

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

42500 Une carte SSA a détecté un incident dans sa mémoire cache à écriture rapide.**Intervention de l'agent de service :**

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

42510 Mémoire DRAM insuffisante pour utiliser une mémoire cache SSA à écriture rapide.**Intervention de l'agent de service :**

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

42515 Une carte SSA tente d'utiliser sa mémoire cache à écriture rapide, mais aucune carte mémoire de ce type n'est installée.**Intervention de l'agent de service :**

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

42520 Un incident de mémoire cache à écriture rapide SSA a été détecté.**Intervention de l'agent de service :**

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

42521 Un incident de la carte d'option de mémoire cache à écriture rapide SSA a été détecté.**Intervention de l'agent de service :**

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

42522 Un incident de la carte d'option de mémoire cache à écriture rapide SSA a été détecté.**Intervention de l'agent de service :**

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

42523 Un numéro de version incorrect a été détecté dans la carte de mémoire cache à écriture rapide.**Intervention de l'agent de service :**

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

42524 Une ou plusieurs unités de disque à écriture rapide contiennent des données non synchronisées, et la carte de mémoire cache à écriture rapide ne peut pas être détectée.**Intervention de l'agent de service :**

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

42525 Un incident d'écriture rapide s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

42526 Cette carte ne prend pas en charge l'option de mémoire cache à écriture rapide SSA.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

42527 Une entrée de mémoire cache à écriture rapide SSA est présente.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

42528 Une unité de disque SSA précédemment désynchronisée a été détectée, mais a depuis été configurée sur une autre carte.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

42529 La mémoire cache à écriture rapide est désactivée. La batterie est en cours de charge.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

4252A La tension d'alimentation de la carte de mémoire cache à écriture rapide est faible. La carte es passée en mode Self-Refresh.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

4252B La charge de la batterie de la carte de mémoire cache à écriture rapide est trop faible pour assurer la conservation des données.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

4252C La batterie de la carte de mémoire cache à écriture rapide doit être remplacée.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

42540 La mémoire cache à écriture rapide à deux voies est configurée pour ne fonctionner qu'en présence de deux mémoires caches. Actuellement, l'une des deux n'est pas disponible.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

43PAA Une unité SSA de la boucle empêche l'achèvement de la configuration de la boucle.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN du *Guide de maintenance* de l'unité contenant l'unité de disque ou le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

Remarque : P désigne le numéro de port de la carte.

AA désigne l'adresse SSA.

44PAA Un module d'unité de disque est dans l'état Incident.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN du *Guide de maintenance* pour l'unité contenant le disque, ou le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

Remarque : P désigne le numéro de port de la carte.

AA désigne l'adresse SSA.

45PAA **La carte SSA a détecté une boucle SSA ouverte.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN du *Guide de maintenance* pour l'unité contenant le disque, ou le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

Remarque : P désigne le numéro de port de la carte.

AA désigne l'adresse SSA.

46000 **Un module RAID est hors ligne car plusieurs unités de disque ne sont pas disponibles.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN, contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

46500 **Une unité de disque membre manque dans un module SSA, ou la carte SSA d'origine n'est pas disponible.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN, contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

47000 **Une tentative a été effectuée pour conserver dans la carte SSA les informations de plus de 32 modules RAID.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN, contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

47500 **Une partie des données du module RAID a pu être perdue.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN, contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

48000 **La carte SSA a détecté une configuration de liaison non valide.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

48500 **Le filtre du module a détecté une configuration de liaison non valide.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

48600 **Une unité de disque membre d'un module ne figure pas sur la boucle SSA qui contient les autres unités de disque membres du module.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

48700 **Deux ou plus unités de disques membres d'un module SSA appartiennent à des boucles différentes.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

48750 **Un module est hors ligne car la moitié principale ou secondaire du module n'est pas présente.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

48755 **La carte SSA est inconnue du module.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

48760 **Un module est hors ligne car la procédure de regroupement/partage n'a pas été effectuée correctement.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

48800 **La table Invalid-Strip est pleine.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

48900 Un module SSA n'est pas disponible.
Une erreur concernant plusieurs unités s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

48950 Une unité de disque a entraîné l'échec d'une opération Array-Build.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

49000 Une grappe de disques RAID est dans un état dégradé.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

49100 Un module RAID est dans un état exposé.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

49500 Aucune unité de disque de secours n'est disponible pour un module qui est configuré pour de telles unités.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

49510 La configuration d'unité de secours n'est pas synchronisée.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

49520 Le réglage des unités de secours a été perdu.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

49530 Le nombre d'unités de disque qui restent dans un pool d'unités de secours est inférieur au nombre spécifié.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

49540 Des cartes ne prenant pas en charge les pools de secours ont été détectées.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

49700 La parité du module RAID n'est pas terminée.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

49800 Une carte différente a été détectée sur chaque boucle.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

4A100 La carte ne peut pas initialiser une unité de disque SSA.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

4BPAA Une unité de disque SSA, au PAA, ne peut pas être configuré car son UID n'est pas lisible.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN, contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

Remarque : P désigne le numéro de port de la carte.

AA désigne l'adresse SSA.

50000 La carte SSA n'a pas pu répondre au pilote de périphérique.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

50001 Une erreur de parité de données s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

50002 Une erreur DMA de carte SSA s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

50004 Un Channel Check s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

50005 Une erreur logicielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

50006 Un Channel Check s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

50007 Le contrôleur de canal d'entrée-sortie a détecté une erreur interne.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

50008 Impossible de lire ou d'écrire les registres POS ou l'espace de configuration PCI.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

50010 Une erreur de carte SSA ou de protocole de pilote de périphérique s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

50012 Le microcode de la carte SSA est bloqué.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

50013 La carte SSA a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

50100 Une tentative de consignation d'erreur a été effectuée concernant un pdisk qui n'est pas disponible pour le système d'utilisation.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

50200 Détection de numéro de cluster SSA en double.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

50411 La carte SSA a détecté une erreur SS_SIC_CLASS1.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

50422 Une carte SSA a détecté une erreur SS_TIMEOUT.

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

50425 **Une carte SSA a détecté une erreur
SS_LINK_CONFIG_FAILED.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

504xx **Le microcode de la carte SSA est bloqué.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

60000 **La carte SSA est absente de la
configuration prévue.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

60200 **L'unité SSA ne peut pas être mise sous
tension.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* relatif à la carte SSA, ou si le guide de maintenance système contient des informations sur la carte SSA intégrée (sans distinguer le type de modèle de l'unité système elle-même), utiliser la table SRN du guide de maintenance de l'unité système pour trouver ce code SRN et effectuer l'action appropriée.

60210 **Le voyant de contrôle d'un module
d'unité de disque est allumé.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* relatif à la carte SSA, ou si le guide de maintenance système contient des informations sur la carte SSA intégrée (sans distinguer le type de modèle de l'unité système elle-même), utiliser la table SRN du guide de maintenance de l'unité système pour trouver ce code SRN et effectuer l'action appropriée.

60220 **Le voyant de contrôle d'un bloc de
ventilation et d'alimentation est allumé.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* relatif à la carte SSA, ou si le guide de maintenance système contient des informations sur la carte SSA intégrée (sans distinguer le type de modèle de l'unité système elle-même), utiliser la table SRN du guide de maintenance de l'unité système pour trouver ce code SRN et effectuer l'action appropriée.

60230 **Le voyant de contrôle de l'unité SSA est
allumé.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* relatif à la carte SSA, ou si le guide de maintenance système contient des informations sur la carte SSA intégrée (sans distinguer le type de modèle de l'unité système elle-même), utiliser la table SRN du guide de maintenance de l'unité système pour trouver ce code SRN et effectuer l'action appropriée.

60240 **Un problème de configuration SSA s'est
produit.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* relatif à la carte SSA, ou si le guide de maintenance système contient des informations sur la carte SSA intégrée (sans distinguer le type de modèle de l'unité système elle-même), utiliser la table SRN du guide de maintenance de l'unité système pour trouver ce code SRN et effectuer l'action appropriée.

7xxxx **Il manque une unité de disque SSA
dans la configuration attendue de la
boucle SSA.**

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *Guide de maintenance* de l'unité de disque et au *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

Remarque : Dans ce code SRN, un x représente un caractère de 0 à F.

8xxxx **Une erreur de configuration s'est
produite.**

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *Guide de maintenance* pour l'unité de disque.

Remarque : Dans ce code SRN, un x représente un caractère de 0 à F.

D0000 **Le système d'utilisation ne peut pas
configurer le module d'unité de disque.**

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *Guide de maintenance* pour l'unité de disque.

D0100 **Impossible d'effacer la réservation d'un
module d'unité de disque.**

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *Guide de maintenance* pour l'unité de disque.

D0101 **Le module d'unité de disque a été réservé depuis que le diagnostic a commencé.**

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *Guide de maintenance* pour l'unité de disque.

D0200 **Le délai d'attente du module d'unité de disque a été dépassé pendant l'exécution des diagnostics.**

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous au tableau des codes SRN dans le *Guide de maintenance* pour l'unité de disque.

D0300 **Le test de diagnostic du module d'unité de disque a échoué.**

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *Guide de maintenance* pour l'unité de disque.

D0400 **Le module d'unité de disque présente l'état Pas prêt pendant l'exécution des diagnostics.**

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *Guide de maintenance* pour l'unité de disque.

D0450 **L'opération de formatage lancée sur ce module d'unité de disque n'est pas terminée.**

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *Guide de maintenance* pour l'unité de disque.

D0460 **Une opération de formatage a été altérée.**

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *Guide de maintenance* pour l'unité de disque.

D4000 **Les diagnostics ne peuvent pas configurer la carte SSA.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

D4100 **Les diagnostics ne peuvent pas ouvrir la carte SSA.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

D4300 **Les diagnostics ont détecté un incident au niveau de l'autotest à la mise sous tension de la carte SSA.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

D44xx **Les diagnostics ont détecté un microcode corrompu dans la carte SSA, mais ils ne parviennent pas télécharger une nouvelle version de ce microcode.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

Remarque : Dans ce code SRN, un *x* représente un caractère de 0 à F.

D6PAA **Un lien SSA haut débit fonctionne à une vitesse faible.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

DFFFF **Une commande ou un paramètre envoyé ou reçu n'est pas valide.**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : La description et l'action pour ce code SRN sont valides uniquement si vous exécutez les diagnostics sur la connexion SSA.

Reportez-vous à la table des codes SRN dans le *Guide de maintenance* de l'unité de disque et au *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

SSA01 **La mémoire système d'utilisation disponible n'est pas suffisante pour que cette aide à la maintenance puisse continuer.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

SSA02 **Une erreur inconnue s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

SSA03 **L'aide à la maintenance n'a pas pu ouvrir un hdisk.**

Intervention de l'agent de service :

Voir la table des codes SRN contenue dans le document *User's Guide and Maintenance Information* de la carte SSA.

Chapitre 2. Codes SRN 101-000 à 59D-xxx

Codes SRN 101-000 à 59D-xxx

Remplacez les composants des unités remplaçables sur site dans l'ordre dans lequel ils sont listés.

Remarque : Certains codes SRN de ce chapitre peuvent contenir 4 et non 3 chiffres après le tiret (-).

101-000 **Le système s'est arrêté pendant la tentative de configuration d'une unité.**

Intervention de l'agent de service :
Utilisez PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-185 **Un arrêt de contrôle s'est produit.**

Intervention de l'agent de service :
Utilisez PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-2004 **La taille maximale de la partition est trop grande par rapport à la taille de mémoire de la partition en cours.**

Intervention de l'agent de service :
Indiquez une taille maximale de mémoire de partition qui ne soit pas supérieure à 64 fois la taille de mémoire de début de la partition.

101-2020 **Le système s'est bloqué alors qu'il tentait de configurer le gestionnaire de communications InfiniBand. Cet incident peut avoir une cause logicielle.**

Intervention de l'agent de service :
Signalez cet incident au centre de support AIX.

101-2021 **Le système s'est bloqué alors qu'il tentait de configurer l'interface TCP/IP InfiniBand. Cet incident peut avoir une cause logicielle.**

Intervention de l'agent de service :
Signalez cet incident au centre de support AIX.

101-517 **L'unité centrale n'a pas réussi à effectuer un IPL.**

Intervention de l'agent de service :
Utilisez PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-518 **Problèmes de lecture du CD-ROM après l'initialisation.**

Intervention de l'agent de service :
effectuez MAP 0050 SCSI Bus Problems.

Remarque : L'enregistrement d'amorçage a été lu à partir du disque CD-ROM. Cependant, des erreurs se sont produites lors de la tentative de montage du système de fichiers du CD-ROM. Ce problème peut être causé par l'adressage d'une unité SCSI, par un module de terminaison SCSI SCSI, un PTC ouvert, un câble SCSI, etc.

101-521 **Le gestionnaire de configuration a détecté une erreur.**

Intervention de l'agent de service :
Si vous exécutez les diagnostics à partir d'un disque, essayez de les exécuter en mode autonome. Si les diagnostics en mode autonome se déroulent correctement, l'incident peut être dû à des données endommagées sur le disque. Contactez votre centre de support logiciel. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident. Si vous exécutez le mode autonome en premier, si vous rencontrez le même incident en exécutant les diagnostics en mode autonome que lorsque vous les exécutez à partir du disque ou si ces actions n'ont pas résolu l'incident, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-522 **Le gestionnaire de configuration a détecté une erreur.**

Intervention de l'agent de service :
Si vous exécutez les diagnostics à partir d'un disque, essayez de les exécuter en mode autonome. Si les diagnostics en mode autonome se déroulent correctement, l'incident peut être dû à des données endommagées sur le disque. Contactez votre centre de support logiciel. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident. Si vous exécutez le mode autonome en premier, si vous rencontrez le même incident en exécutant les diagnostics en mode autonome que lorsque vous les exécutez à partir du disque ou si ces actions n'ont pas résolu l'incident, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-523 Le gestionnaire de configuration a détecté une erreur.**Intervention de l'agent de service :**

Si vous exécutez les diagnostics à partir d'un disque, essayez de les exécuter en mode autonome. Si les diagnostics en mode autonome se déroulent correctement, l'incident peut être dû à des données endommagées sur le disque. Contactez votre centre de support logiciel. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident. Si vous exécutez le mode autonome en premier, si vous rencontrez le même incident en exécutant les diagnostics en mode autonome que lorsque vous les exécutiez à partir du disque ou si ces actions n'ont pas résolu l'incident, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-524 Le gestionnaire de configuration a détecté une erreur.**Intervention de l'agent de service :**

Si vous exécutez les diagnostics à partir d'un disque, essayez de les exécuter en mode autonome. Si les diagnostics en mode autonome se déroulent correctement, l'incident peut être dû à des données endommagées sur le disque. Contactez votre centre de support logiciel. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident. Si vous exécutez le mode autonome en premier, si vous rencontrez le même incident en exécutant les diagnostics en mode autonome que lorsque vous les exécutiez à partir du disque ou si ces actions n'ont pas résolu l'incident, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-525 Le gestionnaire de configuration a détecté une erreur.**Intervention de l'agent de service :**

Si vous exécutez les diagnostics à partir d'un disque, essayez de les exécuter en mode autonome. Si les diagnostics en mode autonome se déroulent correctement, l'incident peut être dû à des données endommagées sur le disque. Contactez votre centre de support logiciel. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident. Si vous exécutez le mode autonome en premier, si vous rencontrez le même incident en exécutant les diagnostics en mode autonome que lorsque vous les exécutiez à partir du disque ou si ces actions n'ont pas résolu l'incident, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-526 Le gestionnaire de configuration a détecté une erreur.**Intervention de l'agent de service :**

Si vous exécutez les diagnostics à partir d'un disque, essayez de les exécuter en mode autonome. Si les diagnostics en mode autonome se déroulent correctement, l'incident peut être dû à des données endommagées sur le disque. Contactez votre centre de support logiciel. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident. Si vous exécutez le mode autonome en premier, si vous rencontrez le même incident en exécutant les diagnostics en mode autonome que lorsque vous les exécutiez à partir du disque ou si ces actions n'ont pas résolu l'incident, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-527 Le gestionnaire de configuration a détecté une erreur.**Intervention de l'agent de service :**

Si vous exécutez les diagnostics à partir d'un disque, essayez de les exécuter en mode autonome. Si les diagnostics en mode autonome se déroulent correctement, l'incident peut être dû à des données endommagées sur le disque. Contactez votre centre de support logiciel. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident. Si vous exécutez le mode autonome en premier, si vous rencontrez le même incident en exécutant les diagnostics en mode autonome que lorsque vous les exécutiez à partir du disque ou si ces actions n'ont pas résolu l'incident, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-528 Le gestionnaire de configuration a détecté une erreur.**Intervention de l'agent de service :**

Si vous exécutez les diagnostics à partir d'un disque, essayez de les exécuter en mode autonome. Si les diagnostics en mode autonome se déroulent correctement, l'incident peut être dû à des données endommagées sur le disque. Contactez votre centre de support logiciel. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident. Si vous exécutez le mode autonome en premier, si vous rencontrez le même incident en exécutant les diagnostics en mode autonome que lorsque vous les exécutiez à partir du disque ou si ces actions n'ont pas résolu l'incident, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-529 Le gestionnaire de configuration a détecté une erreur.
Intervention de l'agent de service :

Si vous exécutez les diagnostics à partir d'un disque, essayez de les exécuter en mode autonome. Si les diagnostics en mode autonome se déroulent correctement, l'incident peut être dû à des données endommagées sur le disque. Contactez votre centre de support logiciel. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident. Si vous exécutez le mode autonome en premier, si vous rencontrez le même incident en exécutant les diagnostics en mode autonome que lorsque vous les exécutiez à partir du disque ou si ces actions n'ont pas résolu l'incident, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-530 Le gestionnaire de configuration a détecté une erreur.
Intervention de l'agent de service :

Si vous exécutez les diagnostics à partir d'un disque, essayez de les exécuter en mode autonome. Si les diagnostics en mode autonome se déroulent correctement, l'incident peut être dû à des données endommagées sur le disque. Contactez votre centre de support logiciel. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident. Si vous exécutez le mode autonome en premier, si vous rencontrez le même incident en exécutant les diagnostics en mode autonome que lorsque vous les exécutiez à partir du disque ou si ces actions n'ont pas résolu l'incident, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-531 Le gestionnaire de configuration a détecté une erreur.
Intervention de l'agent de service :

Si vous exécutez les diagnostics à partir d'un disque, essayez de les exécuter en mode autonome. Si les diagnostics en mode autonome se déroulent correctement, l'incident peut être dû à des données endommagées sur le disque. Contactez votre centre de support logiciel. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident. Si vous exécutez le mode autonome en premier, si vous rencontrez le même incident en exécutant les diagnostics en mode autonome que lorsque vous les exécutiez à partir du disque ou si ces actions n'ont pas résolu l'incident, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-532 Le gestionnaire de configuration a détecté une erreur.
Intervention de l'agent de service :

Si vous exécutez les diagnostics à partir d'un disque, essayez de les exécuter en mode autonome. Si les diagnostics en mode autonome se déroulent correctement, l'incident peut être dû à des données endommagées sur le disque. Contactez votre centre de support logiciel. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident. Si vous exécutez le mode autonome en premier, si vous rencontrez le même incident en exécutant les diagnostics en mode autonome que lorsque vous les exécutiez à partir du disque ou si ces actions n'ont pas résolu l'incident, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-533 Le gestionnaire de configuration a détecté une erreur.
Intervention de l'agent de service :

Si vous exécutez les diagnostics à partir d'un disque, essayez de les exécuter en mode autonome. Si les diagnostics en mode autonome se déroulent correctement, l'incident peut être dû à des données endommagées sur le disque. Contactez votre centre de support logiciel. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident. Si vous exécutez le mode autonome en premier, si vous rencontrez le même incident en exécutant les diagnostics en mode autonome que lorsque vous les exécutiez à partir du disque ou si ces actions n'ont pas résolu l'incident, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-534 Le gestionnaire de configuration a détecté une erreur.
Intervention de l'agent de service :

Si vous exécutez les diagnostics à partir d'un disque, essayez de les exécuter en mode autonome. Si les diagnostics en mode autonome se déroulent correctement, l'incident peut être dû à des données endommagées sur le disque. Contactez votre centre de support logiciel. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident. Si vous exécutez le mode autonome en premier, si vous rencontrez le même incident en exécutant les diagnostics en mode autonome que lorsque vous les exécutiez à partir du disque ou si ces actions n'ont pas résolu l'incident, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-535 Le gestionnaire de configuration a détecté une erreur.
Intervention de l'agent de service :

Si vous exécutez les diagnostics à partir d'un disque, essayez de les exécuter en mode autonome. Si les diagnostics en mode autonome se déroulent correctement, l'incident peut être dû à des données endommagées sur le disque. Contactez votre centre de support logiciel. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident. Si vous exécutez le mode autonome en premier, si vous rencontrez le même incident en exécutant les diagnostics en mode autonome que lorsque vous les exécutiez à partir du disque ou si ces actions n'ont pas résolu l'incident, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-536 Le gestionnaire de configuration a détecté une erreur.
Intervention de l'agent de service :

Si vous exécutez les diagnostics à partir d'un disque, essayez de les exécuter en mode autonome. Si les diagnostics en mode autonome se déroulent correctement, l'incident peut être dû à des données endommagées sur le disque. Contactez votre centre de support logiciel. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident. Si vous exécutez le mode autonome en premier, si vous rencontrez le même incident en exécutant les diagnostics en mode autonome que lorsque vous les exécutiez à partir du disque ou si ces actions n'ont pas résolu l'incident, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-537 Le gestionnaire de configuration a détecté une erreur.
Intervention de l'agent de service :

Si vous exécutez les diagnostics à partir d'un disque, essayez de les exécuter en mode autonome. Si les diagnostics en mode autonome se déroulent correctement, l'incident peut être dû à des données endommagées sur le disque. Contactez votre centre de support logiciel. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident. Si les diagnostics en mode autonome provoquent toujours le même code SRN, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-538 Le gestionnaire de configuration a détecté une erreur.
Intervention de l'agent de service :

Si vous exécutez les diagnostics à partir d'un disque, essayez de les exécuter en mode autonome. Si les diagnostics en mode autonome se déroulent correctement, l'incident peut être dû à des données endommagées sur le disque. Contactez votre centre de support logiciel. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident. Si vous exécutez le mode autonome en premier, si vous rencontrez le même incident en exécutant les diagnostics en mode autonome que lorsque vous les exécutiez à partir du disque ou si ces actions n'ont pas résolu l'incident, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-544 Des problèmes de lecture du disque se sont produits après l'initialisation.
Intervention de l'agent de service :

effectuez MAP 0050 SCSI Bus Problems.

Remarque : L'enregistrement d'amorçage a été lu à partir du disque. Cependant, des erreurs se sont produites lors de la tentative d'ouverture de l'unité de disque. Ce problème peut être causé par l'adressage d'une unité SCSI, par un module de terminaison SCSI SCSI, un PTC ouvert, un câble SCSI, etc.

101-551 Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Ceci peut être dû à un incident matériel ou logiciel.
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics en mode autonome. Si les diagnostics en mode autonome se déroulent correctement, l'incident peut être dû à des données endommagées sur le disque. Demandez au client de contacter le centre de support logiciel avant de réinstaller le système d'exploitation sur le disque. Sinon, effectuez MAP 0020 Problem determination procedure. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident. Si les diagnostics en mode autonome provoquent toujours le même code SRN, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-552 Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Ceci peut être dû à un incident matériel ou logiciel.
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics en mode autonome. Si les diagnostics en mode autonome se déroulent correctement, l'incident peut être dû à des données endommagées sur le disque. Demandez au client de contacter le centre de support logiciel avant de

réinstaller le système d'exploitation sur le disque. Sinon, effectuez MAP 0020 Problem determination procedure. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident. Si les diagnostics en mode autonome provoquent toujours le même code SRN, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-553 Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Ceci peut être dû à un incident matériel ou logiciel.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics en mode autonome. Si les diagnostics en mode autonome se déroulent correctement, l'incident peut être dû à des données endommagées sur le disque. Demandez au client de contacter le centre de support logiciel avant de réinstaller le système d'exploitation sur le disque. Sinon, effectuez MAP 0020 Problem determination procedure. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident. Si les diagnostics en mode autonome provoquent toujours le même code SRN, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-554 Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Ceci peut être dû à un incident matériel ou logiciel.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics en mode autonome. Si les diagnostics en mode autonome se déroulent correctement, l'incident peut être dû à des données endommagées sur le disque. Demandez au client de contacter le centre de support logiciel avant de réinstaller le système d'exploitation sur le disque. Sinon, effectuez MAP 0020 Problem determination procedure. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident. Si les diagnostics en mode autonome provoquent toujours le même code SRN, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-555 Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Ceci peut être dû à un incident matériel ou logiciel.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics en mode autonome. Si les diagnostics en mode autonome se déroulent correctement, l'incident peut être dû à des données endommagées sur le disque. Demandez au client de contacter le centre de support logiciel avant de réinstaller le système d'exploitation sur le disque. Sinon, effectuez MAP 0020 Problem determination procedure. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome,

corrigez cet incident. Si les diagnostics en mode autonome provoquent toujours le même code SRN, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-556 Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Ceci peut être dû à un incident matériel ou logiciel.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics en mode autonome. Si les diagnostics en mode autonome se déroulent correctement, l'incident peut être dû à des données endommagées sur le disque. Demandez au client de contacter le centre de support logiciel avant de réinstaller le système d'exploitation sur le disque. Sinon, effectuez MAP 0020 Problem determination procedure. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident. Si les diagnostics en mode autonome provoquent toujours le même code SRN, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-557 Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Ceci peut être dû à un incident matériel ou logiciel.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics en mode autonome. Si les diagnostics en mode autonome se déroulent correctement, l'incident peut être dû à des données endommagées sur le disque. Demandez au client de contacter le centre de support logiciel avant de réinstaller le système d'exploitation sur le disque. Sinon, effectuez MAP 0020 Problem determination procedure. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident. Si les diagnostics en mode autonome provoquent toujours le même code SRN, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-558 La mémoire est insuffisante pour exécuter les diagnostics

Intervention de l'agent de service :

Un minimum de 16 Mo de mémoire doit être installé. Si 16 Mo de mémoire ou plus sont installés sur le système, il y a lieu d'envisager un incident lié à une carte mémoire.

101-559 Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous

à PFW1540 : procédures d'identification des incidents pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-560 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-561 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-562 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-563 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-564 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-565 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à PFW1540 : procédures d'identification des incidents pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-566 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-567 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-568 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-569 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-570 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-571 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-572 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-573 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-574 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-575 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-576 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-577 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-578 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-579 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-580 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-581 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-582 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-583 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-584 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-585 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-586 Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-587 Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-588 Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-589 Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-590 Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-591 Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-592 Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-593 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-594 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-595 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-596 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-597 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-598 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-599 **Le système s'est arrêté pendant le chargement du logiciel. Cet incident peut avoir une cause matérielle ou logicielle.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les diagnostics en mode autonome, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si le même code SRN est généré avec les diagnostics en mode autonome, reportez-vous à **PFW1540 : procédures d'identification des incidents** pour analyser l'incident. Si un autre incident se produit pendant que vous exécutez les diagnostics en mode autonome, corrigez cet incident.

Si le code SRN n'est pas généré au cours des diagnostics en mode autonome, l'incident est probablement lié au logiciel du système.

101-662 Interruption système imprévue.

Intervention de l'agent de service :

Utilisez PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-711 Le système s'est bloqué alors qu'il tentait de configurer une ressource inconnue.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics en mode autonome. Commencez à MAP 0020 Problem determination procedure, Etape 14. Si vous obtenez encore le même code SRN, l'unité remplaçable sur site défectueuse est indiquée ci-dessous. L'erreur est probablement imputable à l'adaptateur de l'unité ou à l'unité elle-même. Si plusieurs adaptateurs ou unités sont installés, isolez la ressource défectueuse en supprimant les adaptateurs ou les unités un par un et en vérifiant si le système s'arrête en affichant la même valeur dans le panneau de contrôle.

Liste des unités remplaçables sur site :

711

101-712 Le système s'est bloqué alors qu'il tentait de configurer une ressource inconnue.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics en mode autonome. Commencez à MAP 0020 Problem determination procedure, Etape 14. Si vous obtenez encore le même code SRN, reportez-vous à la liste des unités remplaçables sur site. L'erreur est probablement imputable à l'adaptateur de l'unité ou à l'unité elle-même. Si plusieurs adaptateurs ou unités sont installés, isolez la ressource défectueuse en supprimant les adaptateurs ou les unités un par un et en vérifiant si le système s'arrête en affichant la même valeur dans le panneau de contrôle.

Liste des unités remplaçables sur site :

712

101-713 Le système s'est bloqué alors qu'il tentait de configurer une ressource inconnue.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics en mode autonome. Commencez à MAP 0020 Problem determination procedure, Etape 14. Si vous obtenez encore le même code SRN, l'unité remplaçable sur site défectueuse est indiquée ci-dessous. L'erreur est probablement imputable à l'adaptateur de l'unité ou à l'unité elle-même. Si plusieurs adaptateurs ou unités sont installés, isolez la ressource défectueuse en supprimant les adaptateurs ou les unités un par un et en vérifiant si le système s'arrête en affichant la même valeur dans le panneau de contrôle.

Liste des unités remplaçables sur site :

713

101-714 Le système s'est bloqué alors qu'il tentait de configurer une ressource inconnue.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics en mode autonome. Commencez à MAP 0020 Problem determination procedure, Etape 14. Si vous obtenez encore le même code SRN, l'unité remplaçable sur site défectueuse est indiquée ci-dessous. L'erreur est probablement imputable à l'adaptateur de l'unité ou à l'unité elle-même. Si plusieurs adaptateurs ou unités sont installés, isolez la ressource défectueuse en supprimant les adaptateurs ou les unités un par un et en vérifiant si le système s'arrête en affichant la même valeur dans le panneau de contrôle.

Liste des unités remplaçables sur site :

714

101-715 Le système s'est bloqué alors qu'il tentait de configurer une ressource inconnue.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics en mode autonome. Commencez à MAP 0020 Problem determination procedure, Etape 14. Si vous obtenez encore le même code SRN, l'unité remplaçable sur site défectueuse est indiquée ci-dessous. L'erreur est probablement imputable à l'adaptateur de l'unité ou à l'unité elle-même. Si plusieurs adaptateurs ou unités sont installés, isolez la ressource défectueuse en supprimant les adaptateurs ou les unités un par un et en vérifiant si le système s'arrête en affichant la même valeur dans le panneau de contrôle.

Liste des unités remplaçables sur site :

715

101-716 **Le système s'est bloqué alors qu'il tentait de configurer une ressource inconnue.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics en mode autonome.
Commencez à MAP 0020 Problem determination procedure, Etape 14. Si vous obtenez encore le même code SRN, l'unité remplaçable sur site défectueuse est indiquée ci-dessous. L'erreur est probablement imputable à l'adaptateur de l'unité ou à l'unité elle-même. Si plusieurs adaptateurs ou unités sont installés, isolez la ressource défectueuse en supprimant les adaptateurs ou les unités un par un et en vérifiant si le système s'arrête en affichant la même valeur dans le panneau de contrôle.

Liste des unités remplaçables sur site :

716

101-719 **Le système s'est bloqué alors qu'il tentait de configurer une ressource inconnue.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics en mode autonome.
Commencez à MAP 0020 Problem determination procedure, Etape 14. Si vous obtenez encore le même code SRN, l'unité remplaçable sur site défectueuse est indiquée ci-dessous. L'erreur est probablement imputable à l'adaptateur de l'unité ou à l'unité elle-même. Si plusieurs adaptateurs ou unités sont installés, isolez la ressource défectueuse en supprimant les adaptateurs ou les unités un par un et en vérifiant si le système s'arrête en affichant la même valeur dans le panneau de contrôle.

Liste des unités remplaçables sur site :

719>

101-717 **Le système s'est bloqué alors qu'il tentait de configurer une ressource inconnue.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics en mode autonome.
Commencez à MAP 0020 Problem determination procedure, Etape 14. Si vous obtenez encore le même code SRN, l'unité remplaçable sur site défectueuse est indiquée ci-dessous. L'erreur est probablement imputable à l'adaptateur de l'unité ou à l'unité elle-même. Si plusieurs adaptateurs ou unités sont installés, isolez la ressource défectueuse en supprimant les adaptateurs ou les unités un par un et en vérifiant si le système s'arrête en affichant la même valeur dans le panneau de contrôle.

Liste des unités remplaçables sur site :

717

101-720 **Le système s'est bloqué alors qu'il tentait de configurer une ressource inconnue.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics en mode autonome.
Commencez à MAP 0020 Problem determination procedure, Etape 14. Si vous obtenez encore le même code SRN, l'unité remplaçable sur site défectueuse est indiquée ci-dessous. L'erreur est probablement imputable à l'adaptateur de l'unité ou à l'unité elle-même. Si plusieurs adaptateurs ou unités sont installés, isolez la ressource défectueuse en supprimant les adaptateurs ou les unités un par un et en vérifiant si le système s'arrête en affichant la même valeur dans le panneau de contrôle.

Liste des unités remplaçables sur site :

720

101-718 **Le système s'est bloqué alors qu'il tentait de configurer une ressource inconnue.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics en mode autonome.
Commencez à MAP 0020 Problem determination procedure, Etape 14. Si vous obtenez encore le même code SRN, l'unité remplaçable sur site défectueuse est indiquée ci-dessous. L'erreur est probablement imputable à l'adaptateur de l'unité ou à l'unité elle-même. Si plusieurs adaptateurs ou unités sont installés, isolez la ressource défectueuse en supprimant les adaptateurs ou les unités un par un et en vérifiant si le système s'arrête en affichant la même valeur dans le panneau de contrôle.

Liste des unités remplaçables sur site :

718

101-721 **Le système s'est bloqué alors qu'il tentait de configurer une ressource inconnue.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics en mode autonome.
Commencez à MAP 0020 Problem determination procedure, Etape 14. Si vous obtenez encore le même code SRN, l'unité remplaçable sur site défectueuse est indiquée ci-dessous. L'erreur est probablement imputable à l'adaptateur de l'unité ou à l'unité elle-même. Si plusieurs adaptateurs ou unités sont installés, isolez la ressource défectueuse en supprimant les adaptateurs ou les unités un par un et en vérifiant si le système s'arrête en affichant la même valeur dans le panneau de contrôle.

Liste des unités remplaçables sur site :

721

101-722 **Le système s'est bloqué alors qu'il tentait de configurer une ressource inconnue.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics en mode autonome.
Commencez à MAP 0020 Problem determination procedure, Etape 14. Si vous obtenez encore le même code SRN, l'unité remplaçable sur site défectueuse est indiquée ci-dessous. L'erreur est probablement imputable à l'adaptateur de l'unité ou à l'unité elle-même. Si plusieurs adaptateurs ou unités sont installés, isolez la ressource défectueuse en supprimant les adaptateurs ou les unités un par un et en vérifiant si le système s'arrête en affichant la même valeur dans le panneau de contrôle.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

101-723 **Le système s'est bloqué alors qu'il tentait de configurer une ressource inconnue.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics en mode autonome.
Commencez à MAP 0020 Problem determination procedure, Etape 14. Si vous obtenez encore le même code SRN, l'unité remplaçable sur site défectueuse est indiquée ci-dessous. L'erreur est probablement imputable à l'adaptateur de l'unité ou à l'unité elle-même. Si plusieurs adaptateurs ou unités sont installés, isolez la ressource défectueuse en supprimant les adaptateurs ou les unités un par un et en vérifiant si le système s'arrête en affichant la même valeur dans le panneau de contrôle.

Liste des unités remplaçables sur site :
723

101-724 **Le système s'est bloqué alors qu'il tentait de configurer une ressource inconnue.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics en mode autonome.
Commencez à MAP 0020 Problem determination procedure, Etape 14. Si vous obtenez encore le même code SRN, l'unité remplaçable sur site défectueuse est indiquée ci-dessous. L'erreur est probablement imputable à l'adaptateur de l'unité ou à l'unité elle-même. Si plusieurs adaptateurs ou unités sont installés, isolez la ressource défectueuse en supprimant les adaptateurs ou les unités un par un et en vérifiant si le système s'arrête en affichant la même valeur dans le panneau de contrôle.

Liste des unités remplaçables sur site :
724

101-725 **Le système s'est bloqué alors qu'il tentait de configurer une ressource inconnue.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics en mode autonome.
Commencez à MAP 0020 Problem determination procedure, Etape 14. Si vous obtenez encore le même code SRN, l'unité remplaçable sur site défectueuse est indiquée ci-dessous. L'erreur est probablement imputable à l'adaptateur de l'unité ou à l'unité elle-même. Si plusieurs adaptateurs ou unités sont installés, isolez la ressource défectueuse en supprimant les adaptateurs ou les unités un par un et en vérifiant si le système s'arrête en affichant la même valeur dans le panneau de contrôle.

Liste des unités remplaçables sur site :
725

101-726 **Le système s'est bloqué alors qu'il tentait de configurer une ressource inconnue.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics en mode autonome.
Commencez à MAP 0020 Problem determination procedure, Etape 14. Si vous obtenez encore le même code SRN, l'unité remplaçable sur site défectueuse est indiquée ci-dessous. L'erreur est probablement imputable à l'adaptateur de l'unité ou à l'unité elle-même. Si plusieurs adaptateurs ou unités sont installés, isolez la ressource défectueuse en supprimant les adaptateurs ou les unités un par un et en vérifiant si le système s'arrête en affichant la même valeur dans le panneau de contrôle.

Liste des unités remplaçables sur site :
726

101-727 **Le système s'est bloqué alors qu'il tentait de configurer un adaptateur asynchrone.**

Intervention de l'agent de service :

Utilisez PFW1540 : procédures d'identification des incidents. L'erreur est probablement imputable à l'un des adaptateurs asynchrones.

101-7C1 **Le système s'est arrêté pendant la configuration d'un sous-système audio.**

Liste des unités remplaçables sur site :
7C1

101-80c **Il existe un problème potentiel lié à une unité SSA.**

Intervention de l'agent de service :

Si le système comporte des unités SSA externes, reportez-vous au *SSA Adapters User's Guide and Maintenance Information* . Si le système comporte des

unités SSA internes, reportez-vous au SSA MAP dans le guide de maintenance ou le guide d'utilisation du système.

Liste des unités remplaçables sur site :

80c

101-840 Interruption système imprévue.

Intervention de l'agent de service :

Utilisez PFW1540 : procédures d'identification des incidents. L'erreur est probablement imputable à une carte adaptateur SCSI ou à une SCSI si elle est installée.

101-888 Le système n'effectue pas l'IPL.

Liste des unités remplaçables sur site :

210

227

E10

101-c32 Le système s'est bloqué alors qu'il indiquait qu'un écran à connexion directe était sélectionné comme console.

Intervention de l'agent de service :

Utilisez PFW1540 : procédures d'identification des incidents. L'erreur est probablement imputable en priorité à la carte graphique utilisée pour la console d'affichage.

101-c33 Le système s'est bloqué alors qu'il indiquait qu'un terminal TTY était sélectionné comme console système.

Intervention de l'agent de service :

Utilisez PFW1540 : procédures d'identification des incidents. L'erreur est probablement imputable en priorité à la carte graphique utilisée pour la console d'affichage.

101-c70 Un incident s'est produit lors du montage du CD-ROM.

Intervention de l'agent de service :

Utilisez PFW1540 : procédures d'identification des incidents.

101-xxxx Le système s'est bloqué pendant la configuration d'une ressource. Les trois ou quatre derniers chiffres après le tiret (-) indiquent le code de fonction défectueux de la ressource e cours de configuration.

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à MAP 0260: System hangs during resource configuration.

Liste des unités remplaçables sur site :

xxxx

E10

103-151 La batterie de l'horloge est défectueuse.

Liste des unités remplaçables sur site :

151

109-200 Le système est tombé en panne pendant une exécution par le client.

Intervention de l'agent de service :

Utilisez les procédures générales d'identification des incidents et obtenez un nouveau SRN.

110-101 Les diagnostics n'ont pas détecté une ressource installée.

Intervention de l'agent de service :

Si le code SRN s'est affiché lors de l'exécution de diagnostics simultanés, exécutez les diagnostics simultanés à l'aide de la commande **diag -a**. Sinon, utilisez la *résolution des incidents de ressource manquante*.

110-908 Le système s'est arrêté pendant l'exécution de diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

908

C33

C36

110-921 Le système s'est arrêté pendant l'exécution de diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

921

812

110-922 Le système s'est arrêté pendant l'exécution de diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

922

812

110-923 Le système s'est arrêté pendant l'exécution de diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

923

812

110-924 Le système s'est arrêté pendant l'exécution de diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
924

812

110-925 Le système s'est arrêté pendant l'exécution de diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

812

110-926 Le système s'est arrêté pendant l'exécution de diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

812

110-935 Le système s'est arrêté pendant l'exécution de diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
935

812

110-946 Le système s'est arrêté pendant l'exécution de diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
946

221

110-xxxx Le système s'est arrêté pendant l'exécution de diagnostics.

Action de l'utilisateur :

Remarque : xxxx correspondent aux trois ou quatre derniers chiffres du code SRN suivant le tiret (-). Si votre SRN 110 n'est pas indiqué, substituez les trois ou quatre derniers chiffres du code SRN par xxxx, puis passez à la table FFC en indiquant les chiffres substitués comme FFC.

Liste des unités remplaçables sur site :
xxxx

221

111-107 Une erreur machine s'est produite.

Intervention de l'agent de service :
effectuez MAP 0020 Problem determination procedure.

111-108 Un code SRN encodé a été affiché.

Intervention de l'agent de service :
effectuez MAP 0020 Problem determination procedure.

111-121 Incident d'affichage. Action : effectuez l'identification d'incident pour l'écran.

111-259 Impossible d'afficher des informations lisibles sur le terminal.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0280: Console and Keyboard Problem Resolution Entry 3.

111-725 Impossible d'afficher des informations lisibles sur l'écran.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0280 : Console and Keyboard Problem Resolution.

Remarque : L'erreur est probablement imputable à la carte adaptateur d'écran connectée à l'écran de la console.

Liste des unités remplaçables sur site :
725

111-736 Le clavier ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0280 : Console and Keyboard Problem Resolution Entry 1.

Liste des unités remplaçables sur site :
736

821

111-78C Incident du bus d'entrée-sortie.

Action de l'utilisateur :

Remarque : L'adaptateur PCI se rapporte aux adaptateurs que vous avez notés lors de la *Résolution des incidents de console et de clavier*.

Liste des unités remplaçables sur site :
Carte PCI

227

E10

111-82C Impossible d'afficher des informations lisibles sur l'écran.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0280 : Console and Keyboard Problem Resolution Entry 2.

111-921 Le clavier ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0280 : Console and Keyboard Problem Resolution Entry 1.

Liste des unités remplaçables sur site :

921

821

111-922 Le clavier ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0280 : Console and Keyboard Problem Resolution Entry 1.

Liste des unités remplaçables sur site :

922

821

111-923 Le clavier ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0280 : Console and Keyboard Problem Resolution Entry 1.

Liste des unités remplaçables sur site :

923

821

111-947 L'avertisseur sonore du système ne fonctionne pas correctement.

Liste des unités remplaçables sur site :

221

111-999 Le système n'effectue pas de réinitialisation à chaud.

Liste des unités remplaçables sur site :

210

199-102 Un incident critique s'est produit sur un élément indéfini.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 2010 : Identification d'incident relatif au boîtier d'E-S. Cette procédure se trouve dans le chapitre "Procédures de maintenance courantes" du *"Guide de maintenance des boîtiers 5786, 5787, 7031-D24 et 7031-T24(SA11-1689-xx)*

Liste des unités remplaçables sur site :

199

199-103 Un incident non critique s'est produit sur un élément indéfini.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

199-104 Une panne irrémédiable s'est produite sur un élément indéfini.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

199-122 Un incident critique d'alimentation électrique s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

152

199-123 Un incident non critique d'alimentation électrique s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

152

199-124 Un incident irrémédiable d'alimentation électrique s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

152

199-132 Un incident critique de ventilateur s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

166

199

199-133 Un incident non critique de ventilateur s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
166

199

199-134 Une panne irrémédiable s'est produite sur un ventilateur.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
166

199

199-148 Le boîtier signale un avertissement lié à un seuil de température.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
166

199

199-149 Le boîtier signale un incident lié à un seuil de température.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
166

199

199-152 Un incident critique de carte répéteur s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

199-153 Un incident non critique de carte répéteur s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

199-154 Un incident irrémédiable de carte répéteur s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

199-162 Un incident critique de module de données techniques essentielles (VPD) s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

199-163 Un incident non critique de module de données techniques essentielles (VPD) s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

199-164 Un incident irrémédiable de module de données techniques essentielles (VPD) s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

199-172 Un incident critique de services de boîtier s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

199-173 Un incident non critique de services de boîtier s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

199-174 Un incident irrémédiable de services de boîtier s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

199-182 Un incident critique s'est produit sur un élément défini par l'utilisateur.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

199-183 Un incident non critique s'est produit sur un élément défini par l'utilisateur.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

199-184 Un incident irrémédiable s'est produit sur un élément défini par l'utilisateur.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

199-192 Un incident critique s'est produit sur un élément défini par l'utilisateur.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

199-193 Un incident non critique s'est produit sur un élément défini par l'utilisateur.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

199-194 Un incident irrémédiable s'est produit sur un élément défini par l'utilisateur.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

199-201 Erreur de configuration de l'unité

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

891

199-202 Le boîtier ne s'est pas ouvert.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

891

199-203 Le boîtier n'a pas renvoyé les données d'interrogation.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

891

199-204 Incident critique d'alimentation électrique ou de ventilateur.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
152

166

199-205 Incident d'alimentation électrique redondante ou de ventilateur redondant.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
152

166

2E6-101 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur le bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

2E6-102 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur un pont PCI-PCI.

Liste des unités remplaçables sur site :
293

2E6-103 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E6

221

2E6-212 Jeu de bits premier entré, premier sorti (FIFO) vide.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E6

2E6-213 Bit vide premier entré, premier sorti (FIFO) effacé.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E6

2E6-214 Jeu de bits premier entré, premier sorti (FIFO) complet.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E6

2E6-215 Bit premier entré, premier sorti (FIFO) complet effacé.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E6

2E6-216 Erreur de comparaison des données premier entré, premier sorti (FIFO).

Liste des unités remplaçables sur site :
2E6

2E6-217 Erreur de comparaison des données premier entré, premier sorti (FIFO) SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E6

2E6-218 Dépassement négatif premier entré, premier sorti (FIFO) SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E6

2E6-219 Erreur de parité SCSI.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E6

2E6-220 Erreurs d'indicateurs premier entré, premier sorti (FIFO) SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E6

2E6-221 Erreur de comparaison pendant la lecture/écriture du registre de configuration.

Fonctions générales :

Liste des unités remplaçables sur site :
2E6

221

2E6-222 Erreur pendant la lecture/écriture du registre de mémoire.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E6

2E6-223 Erreur de comparaison pendant la lecture/écriture du registre des E-S de la mémoire.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E6

2E6-224 Erreur de lecture ou d'écriture du registre de la configuration SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E6

221

2E6-225 Le test POST de l'adaptateur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E6

2E6-226 Echec de la recherche en boucle SCSI ou échec PTC.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

2E6-227 Echec du test de l'adaptateur SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E6

221

2E6-230 Le test d'arbitrage a échoué.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

2E6-231 La fonction n'a pas pu se terminer.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

2E6-232 Erreur de comparaison des données du bus SCSI.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

2E6-240 Pas d'alimentation pour le terminal.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

2E6-242 Incident du bus SCSI.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

2E6-301 L'ouverture de l'unité mère a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

2E6

221

2E6-701 L'analyse du journal des erreurs indique un incident de l'adaptateur PCI SCSI.**Liste des unités remplaçables sur site :**

2E6

2E6-801 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur la terminaison.**Intervention de l'agent de service :**

Exécutez les diagnostics sur l'adaptateur en mode de vérification du système. Si un code SRN est renvoyé, utilisez ce code pour résoudre l'incident. Dans le cas contraire, suivez les conseils de maintenance SCSI de *General SCSI configuration checks*.

2E6-802 L'analyse du journal des erreurs indique que le délai d'attente de plusieurs tentatives de réinitialisation du bus SCSI a expiré.**Intervention de l'agent de service :**

Exécutez les diagnostics sur l'adaptateur en mode de vérification du système. Si un code SRN est renvoyé, utilisez ce code pour résoudre l'incident. En l'absence de code SRN, utilisez les astuces de la maintenance SCSI dans

les contrôles généraux de configuration SCSI

pour résoudre l'incident.

2E6-803 L'analyse du journal des erreurs indique que plusieurs erreurs du bus SCSI se sont produites.**Intervention de l'agent de service :**

Exécutez les diagnostics sur l'adaptateur en mode de vérification du système. Si un code SRN est renvoyé, utilisez ce code pour résoudre l'incident. Dans le cas contraire, suivez les conseils de maintenance SCSI de *General SCSI configuration checks*.

2E7-101 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur le bus.**Liste des unités remplaçables sur site :**

221

2E7-102 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur un pont PCI-PCI.**Liste des unités remplaçables sur site :**

293

2E7-103 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur l'adaptateur.**Liste des unités remplaçables sur site :**

2E7

221

2E7-212 Jeu de bits premier entré, premier sorti (FIFO) vide.**Liste des unités remplaçables sur site :**

2E7

2E7-213 Bit vide premier entré, premier sorti (FIFO) effacé.**Liste des unités remplaçables sur site :**

2E7

2E7-214 Jeu de bits premier entré, premier sorti (FIFO) complet.**Liste des unités remplaçables sur site :**

2E7

2E7-215 Bit premier entré, premier sorti (FIFO) complet effacé.**Liste des unités remplaçables sur site :**

2E7

2E7-216 Erreur de comparaison des données premier entré, premier sorti (FIFO).

Liste des unités remplaçables sur site :
2E7

2E7-217 Erreur de comparaison des données premier entré, premier sorti (FIFO) SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E7

2E7-218 Dépassement négatif premier entré, premier sorti (FIFO) SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E7

2E7-219 Erreur de parité SCSI.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

2E7-220 Erreurs d'indicateurs premier entré, premier sorti (FIFO) SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E7

2E7-221 Erreur de comparaison pendant la lecture/écriture du registre de configuration.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E7

221

2E7-222 Erreur pendant la lecture/écriture du registre de mémoire.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E7

2E7-223 Erreur de comparaison pendant la lecture/écriture du registre des E-S de la mémoire.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E7

2E7-224 Erreur de lecture ou d'écriture du registre de la configuration SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E7

221

2E7-225 Le test POST de l'adaptateur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E7

2E7-226 Echec de la recherche en boucle SCSI ou échec PTC.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

2E7-227 Echec du test de l'adaptateur SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E7

221

2E7-230 Le test d'arbitrage a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

2E7-231 La fonction n'a pas pu se terminer.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

2E7-232 Erreur de comparaison des données du bus SCSI.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

2E7-240 Pas d'alimentation pour le terminal.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

2E7-242 Incident du bus SCSI.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

2E7-301 L'ouverture de la configuration a échoué pour le bus parent.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E7

2E7-701 L'analyse du journal des erreurs indique un incident de l'adaptateur PCI SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E7

2E7-801 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur la terminaison.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics sur l'adaptateur en mode de vérification du système. Si un code SRN est renvoyé, utilisez ce code pour résoudre l'incident. Dans le cas contraire, suivez les conseils de maintenance SCSI de *General SCSI configuration checks*.

2E7-802 L'analyse du journal des erreurs indique que le délai d'attente de plusieurs tentatives de réinitialisation du bus SCSI a expiré.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics sur l'adaptateur en mode de vérification du système. Si un code SRN est renvoyé, utilisez ce code pour résoudre l'incident. En l'absence de code SRN, utilisez les astuces de la maintenance SCSI dans

les contrôles généraux de configuration SCSI

pour résoudre l'incident.

2E7-803 L'analyse du journal des erreurs indique que plusieurs erreurs du bus SCSI se sont produites.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics sur l'adaptateur en mode de vérification du système. Si un code SRN est renvoyé, utilisez ce code pour résoudre l'incident. Dans le cas contraire, suivez les conseils de maintenance SCSI de *General SCSI configuration checks*.

2EF-101 Le test POST signale un échec de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
751

440-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
440

440-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
440

440-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
440

440-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
440

440-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
440

440-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
440

440-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
440

440-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
440

440-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
440

440-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
440

440-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
440
B88

440-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
440

440-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
440

440-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
440

440-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
440

B88

440-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

440

logiciel

440-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

440

logiciel

440-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
440

440-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
440

440-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
440

440-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

440-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
440

B88

logiciel

440-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
440

440-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
440

B88

190

440-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
440

440-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

440

440-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

441-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
441

441-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
441

441-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
441

441-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
441

441-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
441

441-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
441

441-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
441

441-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
441

441-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

441

441-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
441

441-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
441

B88

441-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
441

441-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
441

441-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
441

441-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
441

B88

441-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

441

logiciel

441-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

441

logiciel

441-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
441

441-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
441

441-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
441

441-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

441-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
441

B88

logiciel

441-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
441

441-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
441

B88

190

441-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :
Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
441

441-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

441

441-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

442-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
442

442-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
442

442-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
442

442-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
442

442-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
442

442-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
442

442-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
442

442-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
442

442-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
442

442-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
442

442-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
442

B88

442-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
442

442-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
442

442-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
442

442-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
442

B88

442-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

442

logiciel

442-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

442

logiciel

442-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
442

442-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
442

442-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
442

442-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

442-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

442

B88

logiciel

442-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

442

442-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :

442

B88

190

442-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

442

442-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88

442

442-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

443-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

443

443-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

443

443-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :

443

443-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

443

443-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

443

443-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :

443

443-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

443

443-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :

443

443-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

443

443-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

443

443-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

443

B88

443-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :

443

443-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

443

443-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

443

443-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

443

B88

443-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

443

logiciel

443-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

443

logiciel

443-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

443

443-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

443

443-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

443

443-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

logiciel

443-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

443

B88

logiciel

443-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

443

443-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :

443

B88

190

443-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre

443-140 • 444-205

avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
443

443-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

443

443-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

444-101 Le test en boucle externe a échoué sur le port 0.

Liste des unités remplaçables sur site :
2C3

444

444-102 Le test en boucle externe a échoué sur le port 1.

Liste des unités remplaçables sur site :
2C3

444

444-103 Incident de gestion étendue des erreurs survenu sur le bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
227

444-104 Incident de gestion étendue des erreurs survenu sur la puce Eads.

Liste des unités remplaçables sur site :
227

444-105 Incident de gestion étendue des erreurs sur la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
444

444-106 Incident de gestion étendue des erreurs survenu sur le bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
776

646

444-107 Incident EEH sur la puce Eads.

Liste des unités remplaçables sur site :
776

646

444-108 Incident de gestion étendue des erreurs sur la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
776

646

444-201 Echec du test interne de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
444

227

444-202 Le test en boucle externe a échoué sur le port 0.

Liste des unités remplaçables sur site :
444

227

444-203 Le test en boucle externe a échoué sur le port 1.

Liste des unités remplaçables sur site :
444

227

444-204 Le test en boucle externe a échoué sur le port 0.

Liste des unités remplaçables sur site :
2C3

444

444-205 Le test en boucle externe a échoué sur le port 1.

Liste des unités remplaçables sur site :
2C3

444

444-206 Le test en boucle externe a échoué sur le port 0.

Liste des unités remplaçables sur site :
2C3

444

logiciel

444-207 Le test en boucle externe a échoué sur le port 1.

Liste des unités remplaçables sur site :
2C3

444

logiciel

444-208 Incident de gestion étendue des erreurs lors de l'ouverture de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
444

227

444-301 Echec du test interne de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
444

227

logiciel

444-302 Le test en boucle externe a échoué sur le port 0.

Liste des unités remplaçables sur site :
444

227

logiciel

444-303 Le test en boucle externe a échoué sur le port 1.

Liste des unités remplaçables sur site :
444

227

logiciel

444-304 Le test en boucle externe a échoué sur le port 0.

Liste des unités remplaçables sur site :
2C3

444

logiciel

444-305 Le test en boucle externe a échoué sur le port 1.

Liste des unités remplaçables sur site :
2C3

444

logiciel

444-700 L'analyse du journal des erreurs indique un incident matériel.

Liste des unités remplaçables sur site :
444

logiciel

444-701 L'analyse du journal des erreurs indique que cette carte n'est pas parvenue à s'initialiser en raison d'un incident de gestion avancée des erreurs.

Liste des unités remplaçables sur site :
444

227

446-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
446

446-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
446

446-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
446

446-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
446

446-108 Le test du bus a échoué.
 Liste des unités remplaçables sur site :
 446

446-110 Le format du support est endommagé.
 Liste des unités remplaçables sur site :
 446

446-112 Le test de diagnostic a échoué.
 Liste des unités remplaçables sur site :
 446

446-114 Erreur matérielle irrémédiable.
 Liste des unités remplaçables sur site :
 446

446-116 Erreur de protocole.
Intervention de l'agent de service :
 Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.
 Liste des unités remplaçables sur site :
 446

446-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.
 Liste des unités remplaçables sur site :
 446

446-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.
 Liste des unités remplaçables sur site :
 446
 B88

446-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.
 Liste des unités remplaçables sur site :
 446

446-122 Conflit de réservation SCSI.
 Liste des unités remplaçables sur site :
 446

446-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.
 Liste des unités remplaçables sur site :
 446

446-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.
 Liste des unités remplaçables sur site :
 446

B88

446-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.
 Liste des unités remplaçables sur site :
 190

B88

446

logiciel

446-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.
 Liste des unités remplaçables sur site :
 190

B88

446

logiciel

446-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.
 Liste des unités remplaçables sur site :
 446

446-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.
 Liste des unités remplaçables sur site :
 446

446-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.
 Liste des unités remplaçables sur site :
 446

446-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

446-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
446

B88

logiciel

446-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
446

446-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
446

B88

190

446-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
446

446-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

446

446-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

447-101 La configuration de la carte Fibre Channel a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
447

447-102 Le test de réinitialisation a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
447

447-103 Le test d'enregistrement a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
447

447-104 Le test de la SRAM a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
447

447-105 Le test interne de bouclage a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
447

447-106 Echec du test de bouclage Gigabaud Link Module (GLM).

Liste des unités remplaçables sur site :
447

447-107 Le test externe de bouclage a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
447

447-109 Incident de gestion étendue des erreurs sur la puce EADs.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

447-110 Incident de gestion étendue des erreurs sur la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
447

447-201	Le test d'enregistrement de la configuration a échoué.
Liste des unités remplaçables sur site :	
447	
221	

447-202	Le test d'interruption a échoué.
Liste des unités remplaçables sur site :	
447	
221	

447-203	Le test interne de bouclage PCI a échoué.
Liste des unités remplaçables sur site :	
447	
221	

447-204	Le test DMA a échoué.
Liste des unités remplaçables sur site :	
447	
221	

447-205	Erreur d'E/S lors d'une opération de lecture/écriture.
Liste des unités remplaçables sur site :	
447	
221	

447-701	L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur s'est produite avec la carte.
Liste des unités remplaçables sur site :	
447	
221	

447-703	L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur de carte inconnue s'est produite.
Liste des unités remplaçables sur site :	
447	

447-704	L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur de carte s'est produite.
Liste des unités remplaçables sur site :	
447	

447-705	Une erreur de parité a été détectée. La carte doit être remplacée immédiatement. Dans le cas contraire, il est possible que la lecture ou l'écriture de données soit incorrecte.
Liste des unités remplaçables sur site :	
447	

447-706	Une erreur matérielle bloquante s'est produite. La mise hors ligne de cette carte a réussi. Elle restera hors ligne jusqu'à ce qu'elle soit reconfigurée ou que le système soit redémarré. Cette carte doit être remplacée et pas remise en ligne. Dans le cas contraire, il est possible que des données soit lues ou écrites de façon incorrecte ou perdues.
Liste des unités remplaçables sur site :	
447	

451-102	Une erreur irrémédiable de support s'est produite.
Liste des unités remplaçables sur site :	
451	

451-104	Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.
Liste des unités remplaçables sur site :	
451	

451-105	L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.
Liste des unités remplaçables sur site :	
451	

451-106	Le test de la carte électronique a échoué.
Liste des unités remplaçables sur site :	
451	

451-108	Le test du bus a échoué.
Liste des unités remplaçables sur site :	
451	

451-110	Le format du support est endommagé.
Liste des unités remplaçables sur site :	
451	

451-112	Le test de diagnostic a échoué.
Liste des unités remplaçables sur site :	
451	

451-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
451

451-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
451

451-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
451

451-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
451

B88

451-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
451

451-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
451

451-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
451

451-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
451

B88

451-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

451

logiciel

451-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

451

logiciel

451-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
451

451-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
451

451-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
451

451-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

451-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
451

B88

logiciel

451-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
451

451-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
451

B88

190

451-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
451

451-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

451

451-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

453-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
453

453-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
453

453-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
453

453-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
453

453-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
453

453-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
453

453-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
453

453-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
453

453-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
453

453-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
453

453-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
453

B88

453-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
453

453-122 **Conflit de réservation SCSI.**

Liste des unités remplaçables sur site :
453

453-124 **Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.**

Liste des unités remplaçables sur site :
453

453-126 **Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.**

Liste des unités remplaçables sur site :
453

B88

453-128 **L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.**

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

453

logiciel

453-129 **L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.**

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

453

logiciel

453-130 **L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.**

Liste des unités remplaçables sur site :
453

453-132 **Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.**

Liste des unités remplaçables sur site :
453

453-133 **Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.**

Liste des unités remplaçables sur site :
453

453-134 **La configuration de la carte a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

453-135 **La configuration de l'unité a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
453

B88

logiciel

453-136 **La certification a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
453

453-137 **Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.**

Liste des unités remplaçables sur site :
453

B88

190

453-138 **L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.**

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
453

453-140 **L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.**

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

453

453-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

458-110 La commande Reserve a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

458-120 La commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

458-130 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

Support

458-135 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

Support

458-140 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

458-150 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

Support

458-160 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

Support

458-169 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

Support

458-170 Le test de lecture, écriture et comparaison a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

Support

458-180 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

Support

458-185 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

Support

458-190 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

458-200 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

Support

458-210 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

458-220 La commande Release a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

458-230 **La commande Request Sense a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
458

458-240 **La commande Openx a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
458

458-300 **La configuration de l'unité a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
458

logiciel

458-310 **La configuration de la carte SCSI a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

458

logiciel

458-320 **L'analyse du journal des erreurs indique une panne.**

Liste des unités remplaçables sur site :
458

Support

458-411 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-412 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-413 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-414 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-415 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-416 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-417 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-418 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-419 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-420 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

458

B88

logiciel

458-421 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

458

B88

logiciel

458-422 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

458

B88

logiciel

458-423 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

458

B88

logiciel

458-511 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

458

B88

458-512 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

458

B88

458-513 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

458

B88

458-514 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

458

B88

458-515 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

458

B88

458-516 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

458

B88

458-517 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

458

B88

458-518 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

458

B88

458-519 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

458

B88

458-520 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

458-521 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

458-522 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

458-523 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

458-611 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-612 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-613 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-614 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-615 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-616 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-617 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-618 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-619 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-620 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-621 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-622 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-623 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-711 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-712 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-713 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-714 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-715 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-716 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-717 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-718 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
458

B88

logiciel

458-719 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Liste des unités remplaçables sur site :**

458

B88

logiciel

458-720 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Liste des unités remplaçables sur site :**

458

B88

logiciel

458-721 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Liste des unités remplaçables sur site :**

458

B88

logiciel

458-722 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Liste des unités remplaçables sur site :**

458

B88

logiciel

458-723 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Liste des unités remplaçables sur site :**

458

B88

logiciel

459-110 La commande Reserve a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

459

459-120 La commande Inquiry a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

459

459-130 La commande Load a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

459

Support

459-135 La commande Unload a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

459

Support

459-140 La commande Mode Select a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

459

459-150 La commande Test Unit Ready a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

459

Support

459-160 La commande Send Diagnostic a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

459

Support

459-169 La commande Send Diagnostic a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

459

Support

459-170 Le test de lecture, écriture et comparaison a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

459

B88

Support

459-180 La commande Load a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

459

Support

459-185 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

Support

459-190 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

459-200 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

Support

459-210 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

459-220 La commande Release a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

459-230 La commande Request Sense a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

459-240 La commande Openx a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

459-300 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

logiciel

459-310 La configuration de la carte SCSI a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

459

logiciel

459-320 L'analyse du journal des erreurs indique une panne.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

Support

459-411 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

logiciel

459-412 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

logiciel

459-413 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

logiciel

459-414 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

logiciel

459-415 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

logiciel

459-416 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

logiciel

459-417 Un conflit de réservation s'est produit.
Liste des unités remplaçables sur site :

459

B88

logiciel

459-418 Un conflit de réservation s'est produit.
Liste des unités remplaçables sur site :

459

B88

logiciel

459-419 Un conflit de réservation s'est produit.
Liste des unités remplaçables sur site :

459

B88

logiciel

459-41a Un conflit de réservation s'est produit.
Liste des unités remplaçables sur site :

459

B88

logiciel

459-41b Un conflit de réservation s'est produit.
Liste des unités remplaçables sur site :

459

B88

logiciel

459-41c Un conflit de réservation s'est produit.
Liste des unités remplaçables sur site :

459

B88

logiciel

459-41d Un conflit de réservation s'est produit.
Liste des unités remplaçables sur site :

459

B88

logiciel

459-41e Un conflit de réservation s'est produit.
Liste des unités remplaçables sur site :

459

B88

logiciel

459-41f Un conflit de réservation s'est produit.
Liste des unités remplaçables sur site :

459

B88

logiciel

459-420 Un conflit de réservation s'est produit.
Liste des unités remplaçables sur site :

459

B88

logiciel

459-421 Un conflit de réservation s'est produit.
Liste des unités remplaçables sur site :

459

B88

logiciel

459-422 Un conflit de réservation s'est produit.
Liste des unités remplaçables sur site :

459

B88

logiciel

459-423 Un conflit de réservation s'est produit.
Liste des unités remplaçables sur site :

459

B88

logiciel

459-511 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

459-512 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

459-513 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

459-514 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

459-515 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

459-516 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

459-517 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

459-518 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

459-519 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

459-520 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

459-521 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

459-522 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

459-523 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

logiciel

459-611 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

459-617 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

B88

logiciel

logiciel

459-612 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

459-618 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

B88

logiciel

logiciel

459-613 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

459-619 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

B88

logiciel

logiciel

459-614 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

459-620 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

B88

logiciel

logiciel

459-615 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

459-621 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

B88

logiciel

logiciel

459-616 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

459-622 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

B88

logiciel

459-623 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

logiciel

459-711 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

logiciel

459-712 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

logiciel

459-713 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

logiciel

459-714 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

logiciel

459-715 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

logiciel

459-716 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

logiciel

459-717 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

logiciel

459-718 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

logiciel

459-719 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

logiciel

459-720 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

logiciel

459-721 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

logiciel

459-722 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
459

B88

logiciel

459-723 Erreur de délai d'attente sur une unité.
Liste des unités remplaçables sur site :

459

B88

logiciel

541-xxx Une panne s'est produite sur une unité de bande DLT.
Intervention de l'agent de service :

Voir la documentation de l'unité de bande DLT.

Liste des unités remplaçables sur site :

541

542-xxx Une panne s'est produite sur une unité de bande 60 Go 8 mm.
Intervention de l'agent de service :

Voir la documentation de l'unité de bande 8 mm de 60 Go.

Liste des unités remplaçables sur site :

542

56B-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.
Liste des unités remplaçables sur site :

56B

56B-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.
Liste des unités remplaçables sur site :

56B

56B-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.
Liste des unités remplaçables sur site :

56B

56B-106 Le test de la carte électronique a échoué.
Liste des unités remplaçables sur site :

56B

56B-108 Le test du bus a échoué.
Liste des unités remplaçables sur site :

56B

56B-110 Le format du support est endommagé.
Liste des unités remplaçables sur site :

56B

56B-112 Le test de diagnostic a échoué.
Liste des unités remplaçables sur site :

56B

56B-114 Erreur matérielle irrémédiable.
Liste des unités remplaçables sur site :

56B

56B-116 Erreur de protocole.
Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

56B

56B-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.
Liste des unités remplaçables sur site :

56B

56B-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.
Liste des unités remplaçables sur site :

56B

B88

56B-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.
Liste des unités remplaçables sur site :

56B

56B-122 Conflit de réservation SCSI.
Liste des unités remplaçables sur site :

56B

56B-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.
Liste des unités remplaçables sur site :

56B

56B-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
56B

B88

56B-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

56B

logiciel

56B-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

56B

logiciel

56B-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
56B

56B-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
56B

56B-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
56B

56B-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

56B-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
56B

B88

logiciel

56B-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
56B

56B-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
56B

B88

190

56B-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
56B

56B-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

56B

56B-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

56D-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
56D

56D-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
56D

56D-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
56D

56D-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
440

56D-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
56D

56D-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
56D

56D-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
56D

56D-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
56D

56D-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
56D

56D-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
56D

56D-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
56D

B88

56D-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
56D

56D-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
56D

56D-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
56D

56D-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
56D

B88

56D-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

56D

logiciel

56D-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

56D

logiciel

56D-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
56D

56D-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
56D

56D-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
56D

56D-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

56D-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
56D

B88

logiciel

56D-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
56D

56D-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
56D

B88

190

56D-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :
Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre

avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
56D

56D-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

56D

56D-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

57B-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
57B

57B-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
57B

57B-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
57B

57B-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
57B

57B-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
57B

57B-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
57B

57B-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
57B

57B-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
57B

57B-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
57B

57B-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
57B

57B-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
57B

B88

57B-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
57B

57B-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
57B

57B-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
57B

57B-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
57B

B88

57B-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

57B

logiciel

57B-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

57B

logiciel

57B-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
57B

57B-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
57B

57B-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
57B

57B-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

57B-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
57B

B88

logiciel

57B-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
57B

57B-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
57B

B88

190

57B-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
57B

57B-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

57B

57B-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

57D-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
57D

57D-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
57D

57D-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
57D

57D-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
57D

57D-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
57D

57D-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
57D

57D-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
57D

57D-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
57D

57D-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
57D

57D-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
57D

57D-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
57D

B88

57D-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
57D

57D-122 **Conflit de réservation SCSI.**

Liste des unités remplaçables sur site :
57D

57D-124 **Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.**

Liste des unités remplaçables sur site :
57D

57D-126 **Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.**

Liste des unités remplaçables sur site :
57D

B88

57D-128 **L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.**

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

57D

logiciel

57D-129 **L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.**

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

57D

logiciel

57D-130 **L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.**

Liste des unités remplaçables sur site :
57D

57D-132 **Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.**

Liste des unités remplaçables sur site :
57D

57D-133 **Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.**

Liste des unités remplaçables sur site :
57D

57D-134 **La configuration de la carte a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

57D-135 **La configuration de l'unité a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
57D

B88

logiciel

57D-136 **La certification a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
57D

57D-137 **Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.**

Liste des unités remplaçables sur site :
57D

B88

190

57D-138 **L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.**

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
57D

57D-140 **L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.**

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

57D

57D-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

58B-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
58B

58B-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
58B

58B-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
58B

58B-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
58B

58B-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
58B

58B-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
58B

58B-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
58B

58B-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
58B

58B-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

68 Codes SRN

58B

58B-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
58B

58B-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
58B

B88

58B-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
58B

58B-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
58B

58B-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
58B

58B-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
58B

B88

58B-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

58B

logiciel

58B-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

58B

logiciel

58B-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

58B

58B-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

58B

58B-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

58B

58B-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

logiciel

58B-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

58B

B88

logiciel

58B-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

58B

58B-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :

58B

B88

190

58B-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

58B

58B-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88

58B

58B-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

58D-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

58D

58D-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

58D

58D-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :

58D

58D-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

58D

58D-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

58D

58D-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
58D

58D-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
58D

58D-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
58D

58D-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
58D

58D-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
58D

58D-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
58D

B88

58D-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
58D

58D-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
58D

58D-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
58D

58D-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
58D

B88

58D-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

58D

logiciel

58D-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

58D

logiciel

58D-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
58D

58D-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
58D

58D-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
58D

58D-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

58D-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

58D

B88

logiciel

58D-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

58D

58D-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :

58D

B88

190

58D-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

58D

58D-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88

58D

58D-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

59B-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

59B

59B-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

59B

59B-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :

59B

59B-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

59B

59B-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

59B

59B-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :

59B

59B-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

59B

59B-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :

59B

59B-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

59B

59B-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

59B

59B-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

59B

B88

59B-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :

59B

59B-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

59B

59B-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

59B

59B-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

59B

B88

59B-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

59B

logiciel

59B-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

59B

logiciel

59B-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

59B

59B-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

59B

59B-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

59B

59B-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

logiciel

59B-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

59B

B88

logiciel

59B-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

59B

59B-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :

59B

B88

190

59B-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre

avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
59B

59B-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

59B

59B-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

59D-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
59D

59D-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
59D

59D-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
59D

59D-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
59D

59D-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
59D

59D-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
59D

59D-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
59D

59D-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
59D

59D-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
59D

59D-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
59D

59D-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
59D

B88

59D-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
59D

59D-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
59D

59D-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
59D

59D-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
59D

B88

59D-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

59D

logiciel

59D-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

59D

logiciel

59D-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
59D

59D-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
59D

59D-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
59D

59D-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

59D-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
59D

B88

logiciel

59D-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
59D

59D-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
59D

B88

190

59D-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
59D

59D-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

59D

59D-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

Chapitre 3. Codes SRN 60B-xxx à 69D-203

Codes SRN 60B-xxx à 69D-203

Remplacez les composants des unités remplaçables sur site dans l'ordre dans lequel les "codes de fonction défaillante" sont listés.

Remarque : Certains codes SRN de ce chapitre peuvent contenir 4 et non 3 chiffres après le tiret (-).

601-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
601

601-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
601

601-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
601

601-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
601

601-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
601

601-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
601

601-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
601

601-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
601

601-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en

vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
601

601-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
601

601-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
601

B88

601-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
601

601-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
601

601-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
601

601-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
601

B88

601-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

601

logiciel

601-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

601

logiciel

601-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

601

601-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

601

601-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

601

601-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

logiciel

601-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

601

B88

logiciel

601-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

601

601-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :

601

B88

190

601-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

601

601-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88

601

601-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

60B-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

60B

60B-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

60B

60B-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
60B

60B-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
60B

60B-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
60B

60B-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
60B

60B-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
60B

60B-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
60B

60B-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
60B

60B-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
60B

60B-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
60B

B88

60B-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
60B

60B-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
60B

60B-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
60B

60B-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
60B

B88

60B-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

60B

logiciel

60B-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

60B

logiciel

60B-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
60B

60B-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
60B

60B-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
60B

60B-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

60B-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
60B

B88

logiciel

60B-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
60B

60B-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
60B

B88

190

60B-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :
Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
60B

60B-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

60B

60B-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

613-xxx Une panne s'est produite sur une unité de bande 8 mm 80 Go VXA-2.

Liste des unités remplaçables sur site :
613

61B-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
61B

61B-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
61B

61B-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
61B

61B-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
61B

61B-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
61B

61B-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
61B

61B-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
61B

61B-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
61B

61B-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

61B

61B-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

61B

61B-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

61B

B88

61B-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :

61B

61B-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

61B

61B-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

61B

61B-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

61B

B88

61B-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

61B

logiciel

61B-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

61B

logiciel

61B-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

61B

61B-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

61B

61B-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

61B

61B-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

logiciel

61B-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

61B

B88

logiciel

61B-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

61B

61B-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
61B

B88

190

61B-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
61B

61B-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

61B

61B-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

61D-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
61D

61D-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
61D

61D-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
61D

61D-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
61D

61D-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
61D

61D-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
61D

61D-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
61D

61D-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
61D

61D-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
61D

61D-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
61D

61D-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
61D

B88

61D-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
61D

61D-122 **Conflit de réservation SCSI.**

Liste des unités remplaçables sur site :
61D

61D-124 **Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.**

Liste des unités remplaçables sur site :
61D

61D-126 **Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.**

Liste des unités remplaçables sur site :
61D

B88

61D-128 **L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.**

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

61D

logiciel

61D-129 **L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.**

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

61D

logiciel

61D-130 **L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.**

Liste des unités remplaçables sur site :
61D

61D-132 **Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.**

Liste des unités remplaçables sur site :
61D

61D-133 **Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.**

Liste des unités remplaçables sur site :
61D

61D-134 **La configuration de la carte a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

61D-135 **La configuration de l'unité a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
61D

B88

logiciel

61D-136 **La certification a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
61D

61D-137 **Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.**

Liste des unités remplaçables sur site :
61D

B88

190

61D-138 **L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.**

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
61D

61D-140 **L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.**

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

61D

61D-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

61E-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
61E

61E-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
61E

61E-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
61E

61E-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
61E

61E-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
61E

61E-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
61E

61E-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
61E

61E-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
61E

61E-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

82 Codes SRN

61E

61E-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
61E

61E-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
61E

B88

61E-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
61E

61E-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
61E

61E-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
61E

61E-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
61E

B88

61E-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

61E

logiciel

61E-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

61E

logiciel

61E-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

61E

61E-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

61E

61E-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

61E

61E-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

logiciel

61E-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

61E

B88

logiciel

61E-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

61E

61E-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :

61E

B88

190

61E-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

61E

61E-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88

61E

61E-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

621-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

621

621-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

621

621-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :

621

621-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

621

621-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

621

621-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
621

621-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
621

621-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
621

621-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
621

621-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
621

621-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
621

B88

621-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
621

621-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
621

621-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
621

621-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
621

B88

621-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

621

logiciel

621-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

621

logiciel

621-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
621

621-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
621

621-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
621

621-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

621-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

621

B88

logiciel

621-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

621

621-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :

621

B88

190

621-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

621

621-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88

621

621-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

623-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

623

623-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

623

623-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :

623

623-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

623

623-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

623

623-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :

623

623-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

623

623-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :

623

623-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

623

623-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

623

623-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

623

B88

623-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :

623

623-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

623

623-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

623

623-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

623

B88

623-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

623

logiciel

623-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

623

logiciel

623-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

623

623-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

623

623-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

623

623-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

logiciel

623-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

623

B88

logiciel

623-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

623

623-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :

623

B88

190

623-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre

avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
623

623-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

623

623-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

624-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
624

624-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
624

624-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
624

624-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
624

624-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
624

624-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
624

624-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
624

624-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
624

624-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
624

624-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
624

624-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
624

B88

624-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
624

624-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
624

624-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
624

624-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
624

B88

624-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

624

logiciel

624-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

624

logiciel

624-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
624

624-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
624

624-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
624

624-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

624-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
624

B88

logiciel

624-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
624

624-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
624

B88

190

624-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
624

624-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

624

624-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

62D-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
62D

62D-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
62D

62D-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
62D

62D-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
62D

62D-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
62D

62D-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
62D

62D-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
62D

62D-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
62D

62D-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
62D

62D-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
62D

62D-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
62D

B88

62D-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
62D

62D-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
62D

62D-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
62D

62D-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
62D

B88

62D-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

62D

logiciel

62D-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

>

62D

logiciel

62D-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
62D

62D-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
62D

62D-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
62D

62D-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

62D-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
62D

B88

logiciel

62D-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
62D

62D-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
62D

B88

190

62D-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :
Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
62D

62D-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

62D

62D-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

62E-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
62E

62E-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
62E

62E-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
62E

62E-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
62E

62E-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
62E

62E-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
62E

62E-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
62E

62E-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
62E

62E-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

62E

62E-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

62E

62E-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

62E

B88

62E-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :

62E

62E-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

62E

62E-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

62E

62E-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

62E

B88

62E-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

62E

logiciel

62E-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

62E

logiciel

62E-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

62E

62E-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

62E

62E-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

62E

62E-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

logiciel

62E-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

62E

B88

logiciel

62E-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

62E

62E-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :

62E

B88

190

62E-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

62E

62E-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88

62E

62E-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

636-101 Echec du test de l'EPROM.

Liste des unités remplaçables sur site :

636

636-102 Incident lié à la SDRAM de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

636

636-103 Incident lié au total de contrôle de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

636

636-104 Echec du test de mémoire de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

636

636-105 Echec du test du tampon de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

636

636-106 Echec du test de la mémoire cache de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

636

636-107 Echec du test du bouclage interne.

Liste des unités remplaçables sur site :

636

636-108 Echec du test en boucle externe.

Liste des unités remplaçables sur site :

636

636-109 Incident de gestion étendue des erreurs survenu sur le bus.

Liste des unités remplaçables sur site :

221

636-110 Incident de gestion étendue des erreurs survenu sur la puce Eads.

Liste des unités remplaçables sur site :

221

636-111 Incident de gestion étendue des erreurs sur la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

636

636-201 Incident matériel lors de l'ouverture de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

636

221

636-202 Echec du test d'interruption.

Liste des unités remplaçables sur site :

636

221

636-203 Echec du test DMA de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

636

221

636-204 Incident de gestion étendue des erreurs lors de l'ouverture de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

636

221

636-701 L'analyse du journal des erreurs indique un incident d'E-S sur la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

636

638-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

638

638-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

638

638-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :

638

638-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

638

638-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

638

638-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :

638

638-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

638

638-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :

638

638-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

638

638-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

638

638-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

638

B88

638-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :

638

638-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

638

638-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

638

638-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

638

B88

638-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

638

logiciel

638-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

638

logiciel

638-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
638

638-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
638

638-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
638

638-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

638-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
638

B88

logiciel

638-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
638

638-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
638

B88

190

638-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :
Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
638

638-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

638

638-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

639-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
639

639-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
639

639-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
639

639-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
639

639-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
639

639-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
639

639-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
639

639-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
639

639-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
639

639-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
639

639-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
639

B88

639-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
639

639-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
639

639-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
639

639-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
639

B88

639-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

639

logiciel

639-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

639

logiciel

639-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
639

639-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
639

639-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
639

639-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

639-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
639

B88

logiciel

639-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
639

639-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
639

B88

190

639-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :
Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
639

639-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

639

639-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

63A-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
63A

63A-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
63A

63A-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
63A

63A-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
63A

63A-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
63A

63A-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
63A

63A-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
63A

63A-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
63A

63A-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

63A

63A-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
63A

63A-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
63A

B88

63A-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
63A

63A-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
63A

63A-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
63A

63A-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
63A

B88

63A-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

63A

logiciel

63A-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

63A

logiciel

63A-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
63A

63A-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
63A

63A-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
63A

63A-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

63A-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
63A

B88

logiciel

63A-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
63A

63A-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
63A

B88

190

63A-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

63A

63A-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88

63A

63A-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

63B-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

63B

63B-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

63B

63B-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :

63B

63B-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

63B

63B-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

63B

63B-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :

63B

63B-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

63B

63B-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :

63B

63B-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

63B

63B-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

63B

63B-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

63B

B88

63B-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :

63B

63B-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

63B

63B-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

63B

63B-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
63B

B88

63B-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

63B

logiciel

63B-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

63B

logiciel

63B-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
63B

63B-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
63B

63B-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
63B

63B-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

63B-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
63B

B88

logiciel

63B-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
63B

63B-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
63B

B88

190

63B-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
63B

63B-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

63B

63B-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

63C-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
63C

63C-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
63C

63C-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
63C

63C-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
63C

63C-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
63C

63C-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
63C

63C-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
63C

63C-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
63C

63C-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
63C

63C-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
63C

63C-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
63C

B88

63C-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
63C

63C-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
63C

63C-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
63C

63C-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
63C

B88

63C-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

63C

logiciel

63C-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

63C

logiciel

63C-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
63C

63C-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
63C

63C-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
63C

63C-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

63C-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
63C

B88

logiciel

63C-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
63C

63C-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
63C

B88

190

63C-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :
Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre

avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
63C

63C-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

63C

63C-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

63D-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
63D

63D-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
63D

63D-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
63D

63D-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
63D

63D-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
63D

63D-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
63D

63D-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
63D

63D-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
63D

63D-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
63D

63D-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
63D

63D-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
63D

B88

63D-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
63D

63D-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
63D

63D-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
63D

63D-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
63D

B88

63D-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

63D

logiciel

63D-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

63D

logiciel

63D-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
63D

63D-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
63D

63D-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
63D

63D-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

63D-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
63D

B88

logiciel

63D-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
63D

63D-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :

63D

B88

190

63D-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

63D

63D-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88

63D

63D-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

63E-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

63E

63E-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

63E

63E-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :

63E

63E-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

63E

63E-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

63E

63E-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :

63E

63E-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

63E

63E-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :

63E

63E-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

63E

63E-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

63E

63E-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

63E

B88

63E-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :

63E

63E-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
63E

63E-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
63E

63E-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
63E

B88

63E-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

63E

logiciel

63E-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

63E

logiciel

63E-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
63E

63E-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
63E

63E-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
63E

63E-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

63E-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
63E

B88

logiciel

63E-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
63E

63E-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
63E

B88

190

63E-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
63E

63E-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

63E

63E-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

63F-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
63F

63F-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
63F

63F-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
63F

63F-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
63F

63F-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
63F

63F-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
63F

63F-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
63F

63F-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
63F

63F-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

63F

63F-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
63F

63F-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
63F

B88

63F-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
63F

63F-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
63F

63F-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
63F

63F-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
63F

B88

63F-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

63F

logiciel

63F-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

63F

logiciel

63F-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

63F

63F-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

63F

63F-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

63F

63F-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

logiciel

63F-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

63F

B88

logiciel

63F-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

63F

63F-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :

63F

B88

190

63F-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

63F

63F-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88

63F

63F-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

640-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

640

640-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

640

640-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :

640

640-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

640

640-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

640

640-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
640

640-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
640

640-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
640

640-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
640

640-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
640

640-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
640

B88

640-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
640

640-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
640

640-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
640

640-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
640

B88

640-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

640

logiciel

640-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

640

logiciel

640-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
640

640-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
640

640-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
640

640-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

640-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

640

B88

logiciel

640-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

640

640-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :

640

B88

190

640-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

640

640-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88

640

640-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

643-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

643

643-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

643

643-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :

643

643-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

643

643-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

643

643-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :

643

643-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

643

643-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :

643

643-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

643

643-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

643

643-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

643

B88

643-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :

643

643-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

643

643-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

643

643-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

643

B88

643-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

643

logiciel

643-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

643

logiciel

643-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

643

643-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

643

643-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

643

643-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

logiciel

643-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

643

B88

logiciel

643-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

643

643-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :

643

B88

190

643-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre

avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
643

643-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

643

643-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

644-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
644

644-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
644

644-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
644

644-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
644

644-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
644

644-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
644

644-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
644

644-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
644

644-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
644

644-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
644

644-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
644

B88

644-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
644

644-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
644

644-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
644

644-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
644

B88

644-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

644

logiciel

644-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

644

logiciel

644-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
644

644-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
644

644-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
644

644-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

644-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
644

B88

logiciel

644-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
644

644-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
644

B88

190

644-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
644

644-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

644

644-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

646-101 Echec du test externe.

Liste des unités remplaçables sur site :
D46

646-102 Echec du test externe.

Liste des unités remplaçables sur site :
240

646-103 Echec du test d'E-S.

Liste des unités remplaçables sur site :
646

646-104 Echec du test interne de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
646

221

646-105 Echec du test en boucle.

Liste des unités remplaçables sur site :
646

646-106 Incident de gestion étendue des erreurs survenu sur le bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
646

646-107 Incident EEH sur la puce du pont PCI-PCI.

Liste des unités remplaçables sur site :
646

646-108 Incident de gestion étendue des erreurs sur la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
646

646-201 Echec du test du registre de configuration.

Liste des unités remplaçables sur site :
646

221

646-202 Echec du test en boucle.

Liste des unités remplaçables sur site :
646

221

646-204 Echec du test externe.

Liste des unités remplaçables sur site :
D46

240

646-205 Echec du test externe.

Intervention de l'agent de service :
Exécutez les diagnostics avancés avec le test en boucle pour que l'incident lié à cette ressource soit correctement résolu.

Liste des unités remplaçables sur site :

D46

646

646-206 Echec du test externe.

Intervention de l'agent de service :
Exécutez les diagnostics avancés avec le test en boucle pour que l'incident lié à cette ressource soit correctement résolu.

Liste des unités remplaçables sur site :
240

646

646-302 Echec du test externe.

Intervention de l'agent de service :
Exécutez les diagnostics avancés avec le test en boucle pour que l'incident lié à cette ressource soit correctement résolu.

Liste des unités remplaçables sur site :
240

D46

221

646-303 Echec du test externe.

Intervention de l'agent de service :
Exécutez les diagnostics avancés avec le test en boucle pour que l'incident lié à cette ressource soit correctement résolu.

Liste des unités remplaçables sur site :
D46

646

221

646-401 Echec du test externe.

Intervention de l'agent de service :
Exécutez les diagnostics avancés avec le test en boucle pour que l'incident lié à cette ressource soit correctement résolu. Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
240

D46

646

221

646-701 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur de carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
646

646-702 L'analyse du journal des erreurs indique qu'un contrôle de carte s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
646

646-703 L'analyse du journal des erreurs indique qu'un incident DMA s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
646

221

646-704 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur de bus PCI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
646

221

646-705 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur d'E-S programmée s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
646

221

646-706 L'analyse du journal des erreurs indique qu'un incident d'écriture de commande s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
646

646-707 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur de carte interne s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
646

64A-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
64A

64A-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
64A

64A-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
64A

64A-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
64A

64A-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
64A

64A-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
64A

64A-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
64A

64A-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
64A

64A-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
64A

64A-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
64A

64A-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
64A

B88

64A-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
64A

64A-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
64A

64A-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
64A

64A-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
64A

B88

64A-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

64A

logiciel

64A-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

64A

logiciel

64A-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
64A

64A-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
64A

64A-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
64A

64A-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

64A-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
64A

B88

logiciel

64A-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
64A

64A-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
64A

B88

190

64A-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
64A

64A-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

64A

64A-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

64B-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
64B

64B-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
64B

64B-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
64B

64B-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
64B

64B-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
64B

64B-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
64B

64B-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
64B

64B-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
64B

64B-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
64B

64B-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
64B

64B-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
64B

B88

64B-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
64B

64B-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
64B

64B-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
64B

64B-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
64B

B88

64B-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

64B

logiciel

64B-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

64B

logiciel

64B-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
64B

64B-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
64B

64B-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
64B

64B-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

64B-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
64B

B88

logiciel

64B-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
64B

64B-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
64B

B88

190

64B-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :
Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
64B

64B-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

64B

64B-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

64C-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
64C

64C-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
64C

64C-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
64C

64C-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
64C

64C-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
64C

64C-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
64C

64C-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
64C

64C-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
64C

64C-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
64C

64C-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
64C

64C-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
64C

B88

64C-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
64C

64C-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
64C

64C-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
64C

64C-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
64C

B88

64C-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

64C

logiciel

64C-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

64C

logiciel

64C-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
64C

64C-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
64C

64C-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
64C

64C-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

64C-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
64C

B88

logiciel

64C-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
64C

64C-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
64C

B88

190

64C-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :
Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
64C

64C-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

64C

64C-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

64D-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
64D

64D-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
64D

64D-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
64D

64D-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
64D

64D-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
64D

64D-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
64D

64D-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
64D

64D-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
64D

64D-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

64D

64D-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
64D

64D-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
64D

B88

64D-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
64D

64D-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
64D

64D-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
64D

64D-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
64D

B88

64D-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

64D

logiciel

64D-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

64D

logiciel

64D-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
64D

64D-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
64D

64D-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
64D

64D-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

64D-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
64D

B88

logiciel

64D-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
64D

64D-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
64D

B88

190

64D-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

64D

64D-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88

64D

64D-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

64E-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

64E

64E-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

64E

64E-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :

64E

64E-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

64E

64E-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

64E

64E-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :

64E

64E-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

64E

64E-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :

64E

64E-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

64E

64E-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

64E

64E-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

64E

B88

64E-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :

64E

64E-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

64E

64E-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

64E

64E-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
64E

B88

64E-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

64E

logiciel

64E-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

64E

logiciel

64E-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
64E

64E-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
64E

64E-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
64E

64E-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

64E-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
64E

B88

logiciel

64E-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
64E

64E-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
64E

B88

190

64E-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
64E

64E-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

64E

64E-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

64F-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
64F

64F-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
64F

64F-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
64F

64F-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
64F

64F-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
64F

64F-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
64F

64F-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
64F

64F-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
64F

64F-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
64F

64F-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
64F

64F-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
64F

B88

64F-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
64F

64F-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
64F

64F-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
64F

64F-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
64F

B88

64F-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

64F

logiciel

64F-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

64F

logiciel

64F-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
64F

64F-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
64F

64F-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
64F

64F-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

64F-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
64F

B88

logiciel

64F-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
64F

64F-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
64F

B88

190

64F-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :
Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre

avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
64F

64F-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

64F

64F-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

650-xxx La configuration de l'unité de disque a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
650

651-140 Le test d'affichage des caractères a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
165

221

651-199 Il s'agit d'un test du flux d'un événement réparable à partir de ce système vers le point focal de service sur la console HMC. Il ne s'agit pas d'un véritable problème.

Agent de service :

Si l'invite d'envoi de ce code SRN au point focal de service est sélectionnée, vérifiez qu'elle apparaît dans la vue Gestion des événements réparables dans l'application de point focal de service sur la console HMC ou dans Integrated Virtualization Manager.

657-001 Erreur logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

657

657-002 Incident lié à la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
657

logiciel

657-003 Incident lié à la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
657

227

657-004 Incident lié à l'affichage.

Liste des unités remplaçables sur site :
Moniteur/câble 657

657-005 Incident lié à la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
Moniteur/câble 657 227

65A-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
65A

65A-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
65A

65A-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
65A

65A-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
65A

65A-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
65A

65A-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
65A

65A-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
65A

65A-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
65A

65A-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
65A

65A-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
65A

65A-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
65A

B88

65A-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
65A

65A-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
65A

65A-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
65A

65A-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
65A

B88

65A-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

65A

logiciel

65A-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

65A

logiciel

65A-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
65A

65A-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
65A

65A-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
65A

65A-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

65A-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
65A

B88

logiciel

65A-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
65A

65A-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
65A

B88

190

65A-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
65A

65A-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

65A

65A-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

65B-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
65B

65B-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
65B

65B-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
65B

65B-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
65B

65B-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
65B

65B-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
65B

65B-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
65B

65B-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
65B

65B-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
65B

65B-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
65B

65B-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
65B

B88

65B-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
65B

65B-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
65B

65B-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
65B

65B-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
65B

B88

65B-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

65B

logiciel

65B-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

65B

logiciel

65B-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
65B

65B-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
65B

65B-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
65B

65B-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

65B-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
65B

B88

logiciel

65B-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
65B

65B-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
65B

B88

190

65B-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :
Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
65B

65B-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

65B

65B-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

65C-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
65C

65C-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
65C

65C-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
65C

65C-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
65C

65C-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
65C

65C-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
65C

65C-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
65C

65C-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
65C

65C-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

65C

65C-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
65C

65C-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
65C

B88

65C-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
65C

65C-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
65C

65C-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
65C

65C-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
65C

B88

65C-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

65C

logiciel

65C-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

65C

logiciel

65C-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
65C

65C-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
65C

65C-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
65C

65C-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

65C-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
65C

B88

>

logiciel

65C-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
65C

65C-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
65C

B88

190

65C-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

65C

65C-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88

65C

65C-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

65D-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

65D

65D-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

65D

65D-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :

65D

65D-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

65D

65D-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

65D

65D-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :

65D

65D-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

65D

65D-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :

65D

65D-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

65D

65D-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

65D

65D-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

65D

>

B88

65D-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :

65D

65D-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

65D

65D-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

65D

65D-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
65D

B88

65D-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

65D

logiciel

65D-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

65D

logiciel

65D-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
65D

65D-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
65D

65D-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
65D

65D-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

65D-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
65D

B88

logiciel

65D-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
65D

65D-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
65D

B88

190

65D-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
65D

65D-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

65D

65D-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

65E-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
65E

65E-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
65E

65E-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
65E

65E-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
65E

65E-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
65E

65E-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
65E

65E-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
65E

65E-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
65E

65E-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
65E

65E-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
65E

65E-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
65E

B88

65E-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
65E

65E-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
65E

65E-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
65E

65E-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
65E

B88

65E-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

65E

logiciel

65E-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

65E

logiciel

65E-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
65E

65E-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
65E

65E-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
65E

65E-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

65E-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
65E

B88

logiciel

65E-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
65E

65E-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
65E

B88

190

65E-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :
Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre

avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
65E

65E-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

65E

65E-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

65F-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
65F

65F-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
65F

65F-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
65F

65F-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
65F

65F-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
65F

65F-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
65F

65F-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
65F

65F-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
65F

65F-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
65F

65F-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
65F

65F-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
65F

B88

65F-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
65F

65F-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
65F

65F-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
65F

65F-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
65F

B88

65F-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

65F

logiciel

65F-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

65F

logiciel

65F-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
65F

65F-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
65F

65F-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
65F

65F-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

65F-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
65F

B88

logiciel

65F-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
65F

65F-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
65F

B88

190

65F-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
65F

65F-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

65F

65F-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

662-101 Incident de gestion étendue des erreurs survenu sur le bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

662-102 Incident de gestion étendue des erreurs survenu sur un pont PCI-PCI.

Liste des unités remplaçables sur site :
293

662-103 Incident de gestion étendue des erreurs sur la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
662

221

662-212 Bit FIFO vide défini.

Liste des unités remplaçables sur site :
662

662-213 Bit FIFO vide effacé.

Liste des unités remplaçables sur site :
662

662-214 Bit FIFO plein défini.

Liste des unités remplaçables sur site :
662

662-215 Bit FIFO plein effacé.

Liste des unités remplaçables sur site :
662

662-216 Erreur de comparaison de données FIFO.

Liste des unités remplaçables sur site :
662

662-217 Erreur de comparaison de données FIFO SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
662

662-218 Dépassement inférieur de FIFO SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
662

662-219 Erreur de parité SCSI.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

662-220 Erreur d'indicateurs FIFO SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
662

662-221 Erreur de comparaison pendant la lecture/écriture du registre de configuration.

Liste des unités remplaçables sur site :
662

221

662-222 Erreur pendant la lecture/écriture du registre de mémoire.

Liste des unités remplaçables sur site :
662

662-223 Erreur de comparaison pendant la lecture/écriture du registre des E-S de la mémoire.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

Liste des unités remplaçables sur site :
662

662-224 Erreur de lecture ou d'écriture du registre de configuration SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
662

221

662-225 L'autotest à la mise sous tension a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
662

662-226 Incident de PTC ou de boucle SCSI.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

662-227 Echec du test de la carte SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
662

221

662-230 Le test d'arbitrage a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

662-231 La fonction n'a pas pu se terminer.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

662-232 Erreur de comparaison de données du bus SCSI.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

662-240 Aucune alimentation terminale.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

662-242 Problème de bus SCSI.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

662-301 L'ouverture de l'unité mère a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
662

221

662-701 L'analyse du journal des erreurs indique un incident lié à la carte PCI SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
662

662-801 L'analyse du journal des erreurs indique un incident lié au module de terminaison.

Intervention de l'agent de service :
Exécutez les diagnostics sur la carte en mode de vérification du système. Si un code SRN est signalé, utilisez-le pour résoudre l'incident. Dans le cas contraire, suivez les conseils de maintenance SCSI de *General SCSI configuration checks*.

662-802 L'analyse du journal des erreurs indique que plusieurs tentatives de réinitialisation du bus SCSI ont dépassé le délai autorisé.

Intervention de l'agent de service :
Exécutez les diagnostics sur la carte en mode de vérification du système. Si un code SRN est signalé, utilisez-le pour résoudre l'incident. Dans le cas contraire, suivez les conseils de maintenance SCSI de *General SCSI configuration checks*.

662-803 L'analyse du journal des erreurs indique que plusieurs erreurs de bus SCSI se sont produites.

Intervention de l'agent de service :
Exécutez les diagnostics sur la carte en mode de vérification du système. Si un code SRN est signalé, utilisez-le pour résoudre l'incident. Dans le cas contraire, suivez les conseils de maintenance SCSI de *General SCSI configuration checks*.

663-101 Echec du test de l'unité centrale de la carte PCI IBM ARTIC960RxD ou RxF.

Liste des unités remplaçables sur site :

663

C94

C95

663-102 Echec du test du temporisateur de la carte PCI IBM ARTIC960RxD ou RxF.

Liste des unités remplaçables sur site :

663

C94

C95

663-103 Echec du test de l'interface de bus de la carte PCI IBM ARTIC960RxD ou RxF.

Liste des unités remplaçables sur site :

663

C94

C95

663-104 Echec du test de mémoire DRAM de la carte PCI IBM ARTIC960RxD ou RxF.

Liste des unités remplaçables sur site :

C94

663

C95

663-105 Echec du test de protection mémoire de la carte PCI IBM ARTIC960RxD ou RxF.

Liste des unités remplaçables sur site :

663

C94

C95

663-106 Echec du test du port de débogage de la carte PCI IBM ARTIC960RxD.

Liste des unités remplaçables sur site :

663

C94

C95

663-107 Echec du test en boucle de la carte d'interface.

Liste des unités remplaçables sur site :

C95

663

C97

663-110 Echec du test des diagnostics de téléchargement de la carte PCI IBM ARTIC960RxD ou RxF.

Liste des unités remplaçables sur site :

C94

663

C95

663-123 Echec du test non lié à la recherche en boucle sur la carte d'interface.

Liste des unités remplaçables sur site :

C95

663

C94

663-150 Incident lors de la configuration de l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

663

logiciel

227

663-151 Le pilote de périphérique indique un incident matériel.

Liste des unités remplaçables sur site :

663

logiciel

227

663-152 Incident et erreur lors de l'identification du type de la carte PCI IBM ARTIC960RxD.

Liste des unités remplaçables sur site :

663

663-153 L'analyse du journal des erreurs indique un incident de carte PCI IBM ARTIC960RxD ou RxF. Action : Utilisez la commande errpt pour vérifier le journal des erreurs.

Liste des unités remplaçables sur site :

663

227

C94

logiciel

663-154 Incident d'initialisation de la carte PCI IBM ARTIC960RxD ou RxF.

Liste des unités remplaçables sur site :

C94

663

C95

663-155 Incident d'initialisation de la carte PCI IBM ARTIC960RxD ou RxF.

Liste des unités remplaçables sur site :

663

C94

C95

663-156 Incident d'initialisation de la carte PCI IBM ARTIC960RxD ou RxF.

Liste des unités remplaçables sur site :

C95

663

C94

663-157 Echec du test en boucle du câble.

Liste des unités remplaçables sur site :

C98

C97

C95

669-101 Incident de gestion étendue des erreurs survenu sur le bus.

Liste des unités remplaçables sur site :

221

669-102 Incident de gestion étendue des erreurs survenu sur la puce Eads.

Liste des unités remplaçables sur site :

221

669-103 Incident de gestion étendue des erreurs sur la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

669

669-201 Echec du test du registre de configuration.

Intervention de l'agent de service :

Avant de passer à MAP 210, examinez l'étiquette de la carte. Si elle indique A-A, utilisez le code SRN 66C-201.

Liste des unités remplaçables sur site :

669

221

669-202 Echec du test du registre d'E-S.

Liste des unités remplaçables sur site :

669

669-203 Echec du test de mémoire de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

669

669-204 Echec du test d'initialisation de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

669

669-205 Echec du test du bouclage interne.

Liste des unités remplaçables sur site :

669

669-206 Echec du test en boucle externe (1000 Mbits/s).

Liste des unités remplaçables sur site :

669

669-701 L'analyse du journal des erreurs indique que cette unité n'est pas parvenue à s'initialiser car il ne s'agit pas de la version IBM de la carte. Le système d'exploitation AIX ne peut pas configurer cette version non IBM de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

669

669-702 L'analyse du journal des erreurs indique que cette unité n'est pas parvenue à s'initialiser en raison d'un problème avec l'EEPROM de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
669

669-703 L'analyse du journal des erreurs indique que cette unité n'est pas parvenue à s'initialiser en raison de l'échec de l'autotest.

Liste des unités remplaçables sur site :
669

669-704 L'analyse du journal des erreurs indique que cette unité n'est pas parvenue à s'initialiser en raison d'une erreur de téléchargement du microprogramme.

Liste des unités remplaçables sur site :
669

66A-101 Les diagnostics indiquent un incident de configuration de la carte.

66C-101 Incident de gestion étendue des erreurs survenu sur le bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

66C-102 Incident de gestion étendue des erreurs survenu sur la puce Eads.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

66C-103 Incident de gestion étendue des erreurs sur la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
66C

66C-201 Echec du test du registre de configuration.

Liste des unités remplaçables sur site :
66C

221

66C-202 Echec du test du registre d'E-S.

Liste des unités remplaçables sur site :
66C

66C-203 Echec du test de mémoire de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
66C

66C-204 Echec du test d'initialisation de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
66C

66C-205 Echec du test du bouclage interne.

Liste des unités remplaçables sur site :
66C

66C-206 Echec du test en boucle externe (1000 Mbits/s).

Liste des unités remplaçables sur site :
66C

66C-207 Echec du test en boucle externe (10 Mbits/s).

Liste des unités remplaçables sur site :
66C

66C-208 Echec du test en boucle externe (100 Mbits/s).

Liste des unités remplaçables sur site :
66C

66C-702 L'analyse du journal des erreurs indique que cette unité n'est pas parvenue à s'initialiser en raison d'un problème avec l'EEPROM de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
66C

66C-703 L'analyse du journal des erreurs indique que cette unité n'est pas parvenue à s'initialiser en raison de l'échec de l'autotest.

Liste des unités remplaçables sur site :
66C

66C-704 L'analyse du journal des erreurs indique que cette unité n'est pas parvenue à s'initialiser en raison d'une erreur de téléchargement du microprogramme.

Liste des unités remplaçables sur site :
66C

66D-101 Echec du test en boucle PCI.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0270 : SCSI RAID problem resolution and verification.

Liste des unités remplaçables sur site :

66D

227

66D-102 L'autotest à la mise sous tension indique un incident lié à la carte.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0270 : SCSI RAID problem resolution and verification.

Liste des unités remplaçables sur site :

66D

E2A

66D-103 L'autotest à la mise sous tension indique un incident lié au canal de la carte.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0270 : SCSI RAID problem resolution and verification.

Liste des unités remplaçables sur site :

66D

66D-104 L'autotest à la mise sous tension indique un câble défectueux.**Liste des unités remplaçables sur site :**

190

66D-105 L'autotest à la mise sous tension indique un défaut de boîtier externe ou de carte de fond de panier.**Liste des unités remplaçables sur site :**

B3A

66D-106 L'autotest à la mise sous tension indique que la dernière unité de disque reconnectée a entraîné un incident de canal.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0270 : SCSI RAID problem resolution and verification.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

66D-108 Incident de gestion étendue des erreurs survenu sur le bus.**Liste des unités remplaçables sur site :**

221

66D-109 Le test indique un incident lié à la carte.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0270 : SCSI RAID problem resolution and verification.

Liste des unités remplaçables sur site :

66D

66D-110 Le disque a signalé une erreur Predictive Failure Analysis (PFA).**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0270 : SCSI RAID problem resolution and verification.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

66D-111 L'unité de disque est tombée en panne à cause de la carte.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0270 : SCSI RAID problem resolution and verification.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

66D-112 L'analyse du journal des erreurs indique que le disque a signalé une erreur de données grave.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0270 : SCSI RAID problem resolution and verification.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

66D-113 L'analyse du journal des erreurs indique que le disque a signalé une erreur matérielle grave.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0270 : SCSI RAID problem resolution and verification.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

66D-114 L'analyse du journal des erreurs indique un incident de la mémoire cache.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0270 : SCSI RAID problem resolution and verification.

Liste des unités remplaçables sur site :
E2A

66D-115 L'analyse du journal des erreurs indique que la pile de la mémoire cache est faible ou est tombée en panne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0270 : SCSI RAID problem resolution and verification.

Liste des unités remplaçables sur site :
E3A

66D-116 Echec de la désactivation de la purge des données.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0270 : SCSI RAID problem resolution and verification.

Liste des unités remplaçables sur site :
66D

66D-117 L'autotest à la mise sous tension indique un incident de la mémoire cache.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0270 : SCSI RAID problem resolution and verification.

Liste des unités remplaçables sur site :
E2A

66D-118 Le test de la carte indique un incident de la mémoire cache.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0270 : SCSI RAID problem resolution and verification.

Liste des unités remplaçables sur site :
E2A

66D-119 Le test de la carte indique l'absence de la mémoire cache en écriture.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0270 : SCSI RAID problem resolution and verification.

Liste des unités remplaçables sur site :
E2A

66D-120 Le test de la carte indique que la taille de la mémoire cache est incorrecte.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0270 : SCSI RAID problem resolution and verification.

Liste des unités remplaçables sur site :

E2A

66D-121 Le test de la carte indique que la pile de la mémoire cache est faible.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0270 : SCSI RAID problem resolution and verification.

Liste des unités remplaçables sur site :
E3A

66D-122 Le test de la carte indique un incident de la pile de la mémoire cache.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0270 : SCSI RAID problem resolution and verification.

Liste des unités remplaçables sur site :
E3A

66D-123 L'analyse du journal des erreurs indique un incident lié à la carte.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0270 : SCSI RAID problem resolution and verification.

Liste des unités remplaçables sur site :
66D

66D-124 Incident de gestion étendue des erreurs survenu sur un pont PCI-PCI.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

66D-125 Incident de gestion étendue des erreurs sur la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
66D

221

66D-400 Le test POST indique un incident de canal.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0270 : SCSI RAID problem resolution and verification.

Liste des unités remplaçables sur site :
66D

190

B3A

722

66D-701 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de gestion étendue des erreurs.

Liste des unités remplaçables sur site :
66D

221

66E-100 Impossible de configurer l'unité mère.

Liste des unités remplaçables sur site :
66E

66E-102 La commande SCSI Inquiry a échoué. Impossible d'obtenir de données techniques essentielles complémentaires.

Liste des unités remplaçables sur site :
66E

66E-103 La commande SCSI Reserve a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
66E

66E-104 La commande SCSI Mode Sense a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
66E

66E-105 La commande SCSI Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
66E

66E-106 La commande SCSI Allow Media Removal a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
66E

66E-107 La commande SCSI Prevent Media Removal a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
66E

66E-108 La commande SCSI Start Stop Unit a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
66E

66E-109 La commande SCSI Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
66E

66E-10A La commande SCSI Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
66E

66E-10B La commande SCSI Release a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
66E

66E-10F Une erreur matérielle indéterminée s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
66E

66E-200 Impossible de configurer l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
66E

B88

66E-201 L'unité DVD-RAM ne parvient pas à ouvrir le plateau.

Intervention de l'agent de service :
Vérifiez qu'aucun objet externe n'empêche l'unité d'ouvrir le plateau. Assurez-vous qu'aucun support n'est coincé dans l'unité. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

66E

66E-202 L'unité DVD-RAM ne parvient pas à fermer le plateau.

Intervention de l'agent de service :
Vérifiez qu'aucun objet externe n'empêche l'unité de fermer le plateau. Vérifiez que le support de test est correctement inséré dans le plateau.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

66E

66E-203 L'unité DVD-RAM ne parvient pas à détecter le support de test.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que le support de test est correctement inséré. Nettoyez l'unité. Exécutez le test avec un autre support de test. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

66E

66E-204 Un conflit de réservation SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

66E

B88

66E-205 Le Test de lecture/écriture/comparaison aléatoire a détecté une erreur pendant le test du support de test de DVD-RAM.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics sur cette unité avec un autre support de test de DVD-RAM. Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

66E

66E-206 Le Test de lecture/écriture/comparaison aléatoire a détecté une erreur matérielle pendant le test du support de test de DVD-RAM.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics sur cette unité avec un autre support de test de DVD-RAM. Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

66E

support

66E-207 Le Test de lecture aléatoire a détecté une erreur en testant le support de test de CD-ROM.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics sur cette unité avec un autre support de test de CD-ROM. Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

66E

66E-208 Le Test de lecture aléatoire a détecté une erreur matérielle pendant le test du support de test de CD-ROM.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics sur cette unité avec un autre support de test de CD-ROM. Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

66E

support

66E-209 L'unité DVD-RAM ne parvient pas à identifier le type de support.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que le bon support de test est inséré. Nettoyez l'unité. Exécutez les diagnostics sur cette unité avec un autre support de test. Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

66E

66E-20A Le système d'écriture/protection/détection de l'unité DVD-RAM est défectueux.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que le support de test de DVD-RAM n'est pas protégé en écriture. Exécutez les diagnostics sur cette unité avec un autre support de test de DVD-RAM. Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

66E

66E-20B L'unité DVD-RAM a détecté une erreur de support.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que le support de test de DVD-RAM est correctement inséré. Exécutez les diagnostics sur cette unité avec un autre support de test de DVD-RAM. Si le test échoue avec le nouveau support de test, remplacez l'unité DVD-ROM défectueuse.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

66E

66E-300 Le délai d'expiration d'une commande SCSI a été atteint.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez l'unité DVD-ROM défectueuse.

Liste des unités remplaçables sur site :

66E

B88

190

66E-301 Une condition d'avertissement d'unité (Unit Attention) s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

190

66E

66E-700 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :

66E

66E-701 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur matérielle indéterminée.

Liste des unités remplaçables sur site :

66E

670-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

670

670-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

670

670-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :

670

670-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

670

670-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

670

670-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :

670

670-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

670

670-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :

670

670-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

670

670-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

670

670-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

670

B88

670-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :

670

670-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

670

670-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
670

670-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
670

B88

670-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

670

logiciel

670-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

670

logiciel

670-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
670

670-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
670

670-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
670

670-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

670-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
670

B88

logiciel

670-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
670

670-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
670

B88

190

670-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
670

670-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

670

670-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

671-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

671

671-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

671

671-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :

671

671-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

671

671-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

671

671-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :

671

671-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

671

671-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :

671

671-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

671

671-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

671

671-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

671

B88

671-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :

671

671-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

671

671-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

671

671-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

671

B88

671-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

671

logiciel

671-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

671

logiciel

671-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
671

671-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
671

671-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
671

671-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

671-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
671

B88

logiciel

671-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
671

671-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
671

B88

190

671-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
671

671-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

671

671-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

672-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
672

672-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
672

672-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
672

672-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
672

672-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
672

672-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
672

672-112 **Le test de diagnostic a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
672

672-114 **Erreur matérielle irrémédiable.**

Liste des unités remplaçables sur site :
672

672-116 **Erreur de protocole.**

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
672

672-117 **Une erreur de protection en écriture s'est produite.**

Liste des unités remplaçables sur site :
672

672-118 **Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
672

B88

672-120 **Erreur de commande ou de SCSI occupé.**

Liste des unités remplaçables sur site :
672

672-122 **Conflit de réservation SCSI.**

Liste des unités remplaçables sur site :
672

672-124 **Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.**

Liste des unités remplaçables sur site :
672

672-126 **Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.**

Liste des unités remplaçables sur site :
672

B88

672-128 **L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.**

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

672

logiciel

672-129 **L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.**

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

672

logiciel

672-130 **L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.**

Liste des unités remplaçables sur site :
672

672-132 **Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.**

Liste des unités remplaçables sur site :
672

672-133 **Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.**

Liste des unités remplaçables sur site :
672

672-134 **La configuration de la carte a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

672-135 **La configuration de l'unité a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
672

B88

logiciel

672-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
672

672-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
672

B88

190

672-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
672

672-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

672

672-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

673-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
673

673-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
673

673-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
673

673-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
673

673-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
673

673-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
673

673-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
673

673-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
673

673-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
673

673-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
673

673-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
673

B88

673-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
673

673-122 **Conflit de réservation SCSI.**

Liste des unités remplaçables sur site :
673

673-124 **Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.**

Liste des unités remplaçables sur site :
673

673-126 **Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.**

Liste des unités remplaçables sur site :
673

B88

673-128 **L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.**

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

673

logiciel

673-129 **L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.**

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

673

logiciel

673-130 **L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.**

Liste des unités remplaçables sur site :
673

673-132 **Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.**

Liste des unités remplaçables sur site :
673

673-133 **Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.**

Liste des unités remplaçables sur site :
673

673-134 **La configuration de la carte a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

673-135 **La configuration de l'unité a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
673

B88

logiciel

673-136 **La certification a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
673

673-137 **Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.**

Liste des unités remplaçables sur site :
673

B88

190

673-138 **L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.**

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
673

673-140 **L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.**

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

673

673-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

674-101 Echec du test de l'unité centrale de la carte PCI IBM ARTIC960Rx.

Liste des unités remplaçables sur site :
674

C94

C95

674-102 Echec du test du temporisateur de la carte PCI IBM ARTIC960Rx.

Liste des unités remplaçables sur site :
674

C94

C95

674-103 Echec du test de l'interface de bus de la carte PCI IBM ARTIC960Rx.

Liste des unités remplaçables sur site :
674

C94

C95

674-104 Echec du test de la mémoire DRAM de la carte PCI IBM ARTIC960Rx.

Liste des unités remplaçables sur site :
C94

674

C95

674-105 Echec du test de la protection mémoire de la carte PCI IBM ARTIC960Rx.

Liste des unités remplaçables sur site :
674

C94

C95

674-106 Echec du test du port de débogage de la carte PCI IBM ARTIC960Rx.

Liste des unités remplaçables sur site :
674

C94

C95

674-107 Echec du test en boucle de la carte d'interface.

Liste des unités remplaçables sur site :
C95

674

C97

674-110 Echec du test des diagnostics de téléchargement de la carte PCI IBM ARTIC960Rx.

Liste des unités remplaçables sur site :
C94

674

C95

674-123 Echec du test non lié à la recherche en boucle sur la carte d'interface.

Liste des unités remplaçables sur site :
C95

C97

674-150 Incident lors de la configuration de l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
674

logiciel

227

674-151 Le pilote de périphérique indique un incident matériel.

Liste des unités remplaçables sur site :
674

logiciel

227

674-152 Incident et erreur lors de l'identification du type de la carte PCI IBM ARTIC960Rx.

Liste des unités remplaçables sur site :
674

674-153 L'analyse du journal des erreurs indique un incident de carte PCI IBM ARTIC960Rx. Action : Utilisez la commande errpt pour vérifier le journal des erreurs.

Liste des unités remplaçables sur site :
674

227

C94

logiciel

674-154 Incident lors de l'initialisation de la carte PCI IBM ARTIC960Rx.

Liste des unités remplaçables sur site :
C94

674

C95

674-155 Incident lors de l'initialisation de la carte PCI IBM ARTIC960Rx.

Liste des unités remplaçables sur site :
674

C94

C95

674-156 Incident lors de l'initialisation de la carte PCI IBM ARTIC960Rx.

Liste des unités remplaçables sur site :
C95

674

C94

674-157 Echec du test en boucle du câble.

Liste des unités remplaçables sur site :
C97

C95

675-101 Echec du test de l'unité centrale de la carte PCI IBM ARTIC960Hx.

Liste des unités remplaçables sur site :
675

C94

C95

675-102 Echec du test du temporisateur de la carte PCI IBM ARTIC960Hx.

Liste des unités remplaçables sur site :
675

C94

C95

675-103 Echec du test de l'interface de bus de la carte PCI IBM ARTIC960Hx.

Liste des unités remplaçables sur site :
675

C94

C95

675-104 Echec du test de la mémoire DRAM de la carte PCI IBM ARTIC960Hx.

Liste des unités remplaçables sur site :
C94

675

C95

675-105 Echec du test de la protection mémoire de la carte IBM ARTIC960Hx.

Liste des unités remplaçables sur site :
675

C94

C95

675-106 Echec du test du port de débogage de la carte PCI IBM ARTIC960Hx.

Liste des unités remplaçables sur site :
675

C94

C95

675-107 Echec du test en boucle de la carte d'interface.

Liste des unités remplaçables sur site :

C95

675

C97

675-110 Echec du test des diagnostics de téléchargement de la carte IBM ARTIC960Hx.

Liste des unités remplaçables sur site :

C94

675

C95

675-123 Echec du test non lié à la recherche en boucle sur la carte d'interface.

Liste des unités remplaçables sur site :

C95

675

C94

675-150 Incident lors de la configuration de l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

675

logiciel

227

675-151 Le pilote de périphérique indique un incident matériel.

Liste des unités remplaçables sur site :

675

logiciel

227

675-152 Incident et erreur lors de l'identification du type de la carte IBM ARTIC960Hx.

Liste des unités remplaçables sur site :

675

675-153 L'analyse du journal des erreurs indique un incident de carte IBM ARTIC960Hx.

Intervention de l'agent de service :

Utilisez la commande `errpt` pour vérifier le journal des erreurs.

Liste des unités remplaçables sur site :

675

227

C94

logiciel

675-154 Incident lors de l'initialisation de la carte IBM ARTIC960Hx.

Liste des unités remplaçables sur site :

C94

675

C95

675-155 Incident lors de l'initialisation de la carte IBM ARTIC960Hx.

Liste des unités remplaçables sur site :

675

C94

C95

675-156 Incident lors de l'initialisation de la carte IBM ARTIC960Hx.

Liste des unités remplaçables sur site :

C95

675

C94

675-157 Echec du test en boucle du câble.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

C98

C97

C95

677-101 **La configuration de la carte Fibre Channel a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
677

677-102 **Le test de réinitialisation a échoué.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
677

677-103 **Le test d'enregistrement a échoué.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
677

677-104 **Le test de la SRAM a échoué.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
677

677-105 **Le test interne de bouclage a échoué.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
677

677-106 **Echec du test de bouclage Gigabaud Link Module (GLM).**

Liste des unités remplaçables sur site :
677

677-107 **Le test externe de bouclage a échoué.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
677

677-109 **Incident de gestion étendue des erreurs sur la puce EADs.**

Liste des unités remplaçables sur site :
221

677-110 **Incident de gestion étendue des erreurs sur la carte.**

Liste des unités remplaçables sur site :
677

677-201 **Le test d'enregistrement de la configuration a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
677

221

677-202 **Le test d'interruption a échoué.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
677

221

677-203 **Le test interne de bouclage PCI a échoué.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
677

221

677-204 **Le test DMA a échoué.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
677

221

677-205 **Erreur d'E/S lors d'une opération de lecture/écriture.**

Liste des unités remplaçables sur site :
677

221

677-701 **L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur s'est produite avec la carte.**

Liste des unités remplaçables sur site :
677

221

677-703 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur de carte inconnue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
677

677-704 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur de carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
677

677-705 Une erreur de parité a été détectée. La carte doit être remplacée immédiatement. A défaut, il est possible que la lecture ou l'écriture de données soit incorrecte.

Liste des unités remplaçables sur site :
677

677-706 Une erreur matérielle bloquante s'est produite. La mise hors ligne de cette carte a réussi. Elle restera hors ligne jusqu'à ce qu'elle soit reconfigurée ou que le système soit redémarré. Cette carte doit être remplacée et pas remise en ligne. A défaut, il est possible que des données soit lues ou écrites de façon incorrecte ou perdues.

Liste des unités remplaçables sur site :
677

678-098 L'unité de bande indique une erreur.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

678-099 Unité de bande introuvable.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

678-101 Dépassement du délai d'attente lors d'une tentative de communication avec l'unité SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

678-102 L'unité SCSI indique un état occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

678-103 L'unité SCSI indique un conflit de réservation.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

678-104 L'unité SCSI indique une condition de vérification.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

678-105 Une erreur est détectée dans les données de la commande request sense.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

678-107 Les données d'analyse de l'unité SCSI contiennent des informations imprévues.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

678-110 La commande Reserve a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

678-111 Condition non valide pour l'unité après une réservation.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

678-112 Le test du détecteur de protection en écriture a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

678-113 Condition non valide pour l'unité, après une commande request sense.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

678-114 Dépassement du délai d'attente lors d'une tentative de communication avec l'unité SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

678-120 La commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

678-130 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

support

678-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

678-135 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

support

678-140 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

678-150 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

support

678-160 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

support

678-161 Condition non valide pour l'unité, après une réservation.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

678-163 Condition non valide pour l'unité, après une commande request sense.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

678-164 Dépassement du délai d'attente lors d'une tentative de communication avec l'unité SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

678-165 Echec du test d'écriture/lecture/comparaison.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

276

678-166 Impossible de configurer l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-167 Une erreur SCSI inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

678-168 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

678-169 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

support

678-170 Le test de lecture, écriture et comparaison a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

support

678-180 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

support

678-185 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

support

678-190 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

678-200 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

support

678-201 Erreur diagnostiquée lors de l'analyse
du journal des erreurs.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

678-210 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

678-211 L'ouverture de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

678-220 La commande Release a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

678-230 La commande Request Sense a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

678-240 La commande Openx a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

678-260 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

678-261 L'ouverture de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

678-300 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

logiciel

678-310 La configuration de la carte SCSI a
échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

678

logiciel

678-320 L'analyse du journal des erreurs indique
une panne.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

support

678-411 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-412 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-413 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-414 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-415 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-416 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-417 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-418 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-419 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-41a Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-41b Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-41c Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-41d Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-41e Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-41f Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-420 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-421 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-422 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-423 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-511 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

678-512 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

678-513 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

678-514 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

678-515 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

678-516 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

678-517 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

678-518 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

678-519 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

678-51a L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

678-51b L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

678-51c L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

678-51d L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

678-51e L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

678-51f L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

678-520 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

678-521 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

678-522 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

678-523 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

678-611 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-612 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-613 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-614 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-615 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-616 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-617 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-618 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-619 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-61a Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-61b Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-61c Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-61d Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-61e Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-61f Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-620 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-621 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-622 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-623 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-711 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-712 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-713 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-714 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-715 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-716 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-717 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-718 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
678

B88

logiciel

678-719 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-71a Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-71b Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-71c Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-71d Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-71e Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-71f Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-720 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-721 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-722 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

678-723 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

logiciel

679-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

679

679-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

679

679-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
679

679-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
679

679-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
679

679-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
679

679-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
679

679-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
679

679-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
679

679-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
679

679-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
679

B88

679-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
679

679-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
679

679-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
679

679-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
679

B88

679-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

679

logiciel

679-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

679

logiciel

679-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
679

679-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
679

679-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
679

679-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

679-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
679

B88

logiciel

679-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
679

679-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
679

B88

190

679-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :
Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
679

679-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

679

679-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

67B-100 Echec de l'autotest à la mise sous tension : Erreur critique détectée.

Liste des unités remplaçables sur site :
67B

67B-601 L'analyse du journal des erreurs indique un avertissement de pile faible.

Liste des unités remplaçables sur site :
11A

67B-602 L'analyse du journal des erreurs indique une infraction.

Liste des unités remplaçables sur site :
67B

67B-603 L'analyse du journal des erreurs indique que le coprocesseur est maintenu dans un état de réinitialisation.

Liste des unités remplaçables sur site :
67B

67B-604 L'analyse du journal des erreurs indique une surtension de +3, +5, ou +12 Volts.

Liste des unités remplaçables sur site :
67B

67B-605 L'analyse du journal des erreurs indique une surchauffe.

Liste des unités remplaçables sur site :
67B

67B-606 L'analyse du journal des erreurs indique une condition de pile épuisée ou de rayon X.

Liste des unités remplaçables sur site :
67B

67B-607 L'analyse du journal des erreurs indique : verrouillage de l'accès.

Liste des unités remplaçables sur site :
67B

67E-001 Problème de carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
Moniteur/câble 67E 221

67E-002 Problème d'affichage.

Liste des unités remplaçables sur site :
Moniteur/câble 67E

67E-003 Erreur logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

67E

67E-004 Le test du moniteur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
Moniteur/câble 67E

681-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
681

681-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
681

681-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
681

681-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
681

681-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
681

681-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
681

681-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
681

681-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
681

681-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
681

681-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
681

681-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
681

B88

681-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
681

681-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
681

681-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
681

681-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
681

B88

681-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

681

logiciel

681-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

681

logiciel

681-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
681

681-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
681

681-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
681

681-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

681-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
681

B88

logiciel

681-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
681

681-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
681

B88

190

681-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
681

681-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

681

681-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

683-128 L'analyse du journal des erreurs indique un incident matériel de VSS2105 Modèle B09.

Liste des unités remplaçables sur site :
683

686-114 Le test de vérification du registre a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-124 Le test de vérification de la mémoire RAM de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-152 Le test de communication en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
686

D57

686-153 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-252 Le test de communication en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-253 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-501 La réinitialisation de l'adaptateur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-511 Le test de mémoire carte vers hôte a échoué (test de libellé d'octet).

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-512 Le test de mémoire carte vers hôte a échoué (test de libellé de mot).

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-513 Le test de mémoire carte vers hôte a échoué (test de modèle d'octet).

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-514 Le test de mémoire carte vers hôte a échoué (test de modèle de mot).

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-521 Autotest à la mise sous tension du BIOS de la carte - Echec du processeur.

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-522 Autotest à la mise sous tension du BIOS de la carte - Echec du total de contrôle.

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-523 Autotest à la mise sous tension du BIOS de la carte - Echec du temporisateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-524 Autotest à la mise sous tension du BIOS de la carte - Panne de mémoire RAM.

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-526 Autotest à la mise sous tension du BIOS de la carte - Echec des ports asynchrones.

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-527 Le test BIOS de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-528 La réinitialisation du BIOS de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-529 Le téléchargement du BIOS de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-531 La commande du BIOS de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-533 Le test du temporisateur du BIOS de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-534 Le test de RAM du BIOS de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-541 Le test en boucle interne asynchrone du port a échoué (général).

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-542 Le test en boucle interne asynchrone du port a échoué (pas de réponse du port).

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-551 Le test en boucle externe asynchrone du port a échoué (général).

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-552 Le test en boucle externe asynchrone du port a échoué (signaux de données).

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-553 Le test en boucle externe asynchrone du port a échoué (signaux de contrôle).

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-554 Le test en boucle externe asynchrone du port a échoué (signaux du modem).

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-555 Le test en boucle externe asynchrone du port a échoué (pas de réponse du port).

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-901 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si

le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 210 avec un FFC égal à 686. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

686

686-902 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 210 avec un FFC égal à 686. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

686

686-903 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 210 avec un FFC égal à 686. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

686

686-904 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 210 avec un FFC égal à 686. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

686

**686-905 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 210 avec un FFC égal à 686. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

686

**686-906 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 210 avec un FFC égal à 686. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

686

**686-907 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 210 avec un FFC égal à 686. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

686

**686-908 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 210 avec un FFC égal à 686. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

686

**686-909 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 210 avec un FFC égal à 686. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

686

**686-910 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 210 avec un FFC égal à 686. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

686

**686-911 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 210 avec un FFC égal à 686. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

686

**686-912 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 210 avec un FFC égal à 686. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

**686-913 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 210 avec un FFC égal à 686. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

**686-914 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 210 avec un FFC égal à 686. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

**686-915 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 210 avec un FFC égal à 686. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

**686-916 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 210 avec un FFC égal à 686. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

**686-917 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 210 avec un FFC égal à 686. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

**686-918 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 210 avec un FFC égal à 686. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

**686-919 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 210 avec un FFC égal à 686. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

**686-920 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 210 avec un

FFC égal à 686. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

686

686-921 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
686

logiciel

686-922 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :
General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

686

686-923 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :
General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

686

686-924 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :
General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

686

686-925 La carte n'a pas pu configurer le logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
686

686-926 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :
General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

686

686-927 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :
General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

686

686-928 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :
General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

686

686-929 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :
General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

**686-930 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

**686-931 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

**686-932 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

**686-933 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

**686-934 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

**686-935 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

**686-936 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

**686-937 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

**686-938 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :

General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

**686-939 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :

General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

**686-940 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :

General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

**686-941 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :

General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

**686-942 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :

General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

**686-943 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :

General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

**686-944 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :

General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

**686-945 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :

General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

686-946 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :

General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

686-947 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :

General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

686-948 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :

General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

686-949 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :

General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

686-950 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :

General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

686

687-111 Le test du registre du contrôleur a
échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

687

687-114 Le test de vérification du registre a
échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

687

687-124 Le test de vérification de la mémoire
RAM de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

687

687-144 Le test de la ligne de synchronisation a
échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

687

687-152 Le test de communication en boucle des
données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

837

684

687

152

687-153 Le test de la ligne de contrôle du
modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

687

687-244 Le test de la ligne de synchronisation a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
687

687-252 Le test de communication en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
687

687-253 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
687

687-501 La réinitialisation de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
687

687-502 La fusion de carte a échoué ou le fusible de l'adaptateur est coupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
687

687-511 Le test de mémoire carte vers hôte a échoué (test de libellé d'octet).

Liste des unités remplaçables sur site :
687

687-512 Le test de mémoire carte vers hôte a échoué (test du libellé de mot).

Liste des unités remplaçables sur site :
687

687-513 Le test de mémoire carte vers hôte a échoué (test de modèle d'octet).

Liste des unités remplaçables sur site :
687

687-514 Le test de mémoire carte vers hôte a échoué (test de modèle de mot).

Liste des unités remplaçables sur site :
687

687-521 Autotest à la mise sous tension du BIOS de la carte - Echec du processeur.

Liste des unités remplaçables sur site :
687

687-522 Autotest à la mise sous tension du BIOS de la carte - Echec du total de contrôle.

Liste des unités remplaçables sur site :
687

687-523 Autotest à la mise sous tension du BIOS de la carte - Echec du temporisateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
687

687-524 Autotest à la mise sous tension du BIOS de la carte - Panne de mémoire RAM.

Liste des unités remplaçables sur site :
687

687-525 Autotest à la mise sous tension du BIOS de la carte - Echec de la ligne de synchronisation.

Liste des unités remplaçables sur site :
687

687-527 Le test BIOS de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
687

687-528 La réinitialisation du BIOS de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
687

687-529 Le téléchargement du BIOS de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
687

687-531 La commande du BIOS de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
687

687-533 Le test du temporisateur du BIOS de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
687

687-534 Le test de RAM du BIOS de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
687

687-541 Le test en boucle interne de synchronisation du port a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
687

687-551 Le test en boucle externe de synchronisation du port a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
687

687-600 Le test de l'état 232RAN a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
837

687-700 Le test de l'état 422RAN a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
684

687-901 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

687

687-902 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

687

687-903 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

687

687-904 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

687

687-905 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

687

687-906 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

687

687-907 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

687

**687-908 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-909 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-910 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-911 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-912 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-913 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-914 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-915 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-916 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :

General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-917 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :

General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-918 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :

General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-919 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :

General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-920 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :

General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

687-921 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-922 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :

General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-923 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :

General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-924 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 :

General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

687

687-925 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

687

logiciel

**687-926 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-927 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-928 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 avec un FFC égal à 687. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-929 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 avec un FFC égal à 687. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-930 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 avec un FFC égal à 687. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-931 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 avec un FFC égal à 687. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-932 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 avec un FFC égal à 687. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-933 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 avec un FFC égal à 687. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-934 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 avec un FFC égal à 687. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-935 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 avec un FFC égal à 687. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-936 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 avec un FFC égal à 687. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-937 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 avec un FFC égal à 687. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-938 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 avec un FFC égal à 687. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-939 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 avec un FFC égal à 687. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

**687-940 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 avec un FFC égal à 687. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

687

**687-941 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 avec un FFC égal à 687. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

687

**687-942 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 avec un FFC égal à 687. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

687

**687-943 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 avec un FFC égal à 687. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

687

**687-944 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 avec un

FFC égal à 687. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

687

**687-945 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 avec un FFC égal à 687. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

687

**687-946 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 avec un FFC égal à 687. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

687

**687-947 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 avec un FFC égal à 687. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

687

**687-948 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si

le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 avec un FFC égal à 687. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

687-949 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 avec un FFC égal à 687. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

687-950 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, effectuez MAP 0210 avec un FFC égal à 687. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

687

689-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

689

689-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

689

689-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :

689

689-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

689

689-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

689

689-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :

689

689-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

689

689-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :

689

689-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

689

689-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

689

689-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

689

B88

689-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :

689

689-122 **Conflit de réservation SCSI.**

Liste des unités remplaçables sur site :
689

689-124 **Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.**

Liste des unités remplaçables sur site :
689

689-126 **Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.**

Liste des unités remplaçables sur site :
689

B88

689-128 **L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.**

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

689

logiciel

689-129 **L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.**

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

689

logiciel

689-130 **L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.**

Liste des unités remplaçables sur site :
689

689-132 **Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.**

Liste des unités remplaçables sur site :
689

689-133 **Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.**

Liste des unités remplaçables sur site :
689

689-134 **La configuration de la carte a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

689-135 **La configuration de l'unité a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
689

B88

logiciel

689-136 **La certification a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
689

689-137 **Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.**

Liste des unités remplaçables sur site :
689

B88

190

689-138 **L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.**

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
689

689-140 **L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.**

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

689

689-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

68C-101 Dépassement du délai d'attente lors d'une tentative de communication avec l'unité SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

68C-102 L'unité SCSI indique un état occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

68C-103 L'unité SCSI indique un conflit de réservation.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

68C-104 L'unité SCSI indique une condition de vérification.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

68C-105 Une erreur est détectée dans les données de la commande request sense.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

68C-107 Les données d'analyse (sense data) de l'unité SCSI contiennent des informations imprévues.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

68C-110 La commande Reserve a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

68C-111 Condition non valide pour l'unité, après une réservation.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

68C-112 Le test du détecteur de protection en écriture a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

68C-113 Condition non valide pour l'unité, après une commande request sense.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

68C-114 Dépassement du délai d'attente lors d'une tentative de communication avec l'unité SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

68C-120 La commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

68C-130 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

support

68C-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

68C-135 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

support

68C-140 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

68C-150 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

support

68C-160 **La commande Send Diagnostic a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

support

68C-161 **Condition non valide pour l'unité, après une réservation.**

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

68C-163 **Condition non valide pour l'unité après une commande request sense.**

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

68C-164 **Dépassement du délai d'attente lors d'une tentative de communication avec l'unité SCSI.**

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

68C-165 **Echec du test d'écriture/lecture/comparaison.**

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

276

68C-166 **Impossible de configurer l'unité.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-167 **Une erreur SCSI inattendue s'est produite.**

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

68C-168 **La configuration de la carte a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

68C-169 **La commande Send Diagnostic a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

support

68C-170 **Le test de lecture, écriture et comparaison a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

support

68C-180 **La commande Load a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

support

68C-185 **La commande Unload a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

support

68C-190 **La commande Mode Select a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

68C-200 **La commande Test Unit Ready a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

support

68C-201 Erreur diagnostiquée lors de l'analyse du journal des erreurs.

Liste des unités remplaçables sur site :

68C

B88

68C-210 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

68C

B88

68C-211 L'ouverture de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

68C

B88

68C-220 La commande Release a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

68C

68C-230 La commande Request Sense a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

68C

68C-240 La commande Openx a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

68C

68C-260 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

68C

68C-261 L'ouverture de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

68C

68C-300 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

68C

logiciel

68C-310 La configuration de la carte SCSI a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

68C

logiciel

68C-320 L'analyse du journal des erreurs indique une panne.

Liste des unités remplaçables sur site :

68C

support

68C-411 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

68C

B88

logiciel

68C-412 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

68C

B88

logiciel

68C-413 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

68C

B88

logiciel

68C-414 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

68C

B88

logiciel

68C-415 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

68C

B88

logiciel

68C-416 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-417 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-418 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-419 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-420 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-421 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-422 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-423 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-511 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

68C-512 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

68C-513 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

68C-514 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

68C-515 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

68C-516 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

68C-517 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

68C-518 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

68C-519 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

68C-520 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

68C-521 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

68C-522 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

68C-523 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

68C-611 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-612 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-613 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-614 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-615 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-616 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-617 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-618 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-619 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-620 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-621 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-622 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-623 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-711 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-712 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-713 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-714 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-715 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-716 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-717 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-718 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-719 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-720 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-721 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-722 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68C-723 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
68C

B88

logiciel

68E-001 Erreur logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

68E

68E-002 Incident lié à la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
68E

logiciel

68E-003 Incident lié à la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
68E

227

68E-004 Incident lié à l'affichage.

Liste des unités remplaçables sur site :
Moniteur/câble 68E

68E-005 Incident lié à la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
Moniteur/câble 68E 227

690-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
690

690-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
690

690-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
690

690-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
690

690-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
690

690-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
690

690-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
690

690-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
690

690-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
690

690-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
690

690-118 Un dépassement de délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
690

B88

690-120 Erreur de commande ou de SCSI occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
690

690-122 Conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
690

690-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
690

690-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
690

B88

690-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

690

logiciel

690-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

690

logiciel

690-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
690

690-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
690

690-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
690

690-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

690-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
690

B88

logiciel

690-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
690

690-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
690

B88

190

690-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :
Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
690

690-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

690

690-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

692-110 La commande Reserve a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

692-120 La commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

692-130 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

support

692-135 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

support

692-140 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

692-150 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

support

692-160 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

support

692-169 **La commande Send Diagnostic a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
692

support

692-170 **Le test de lecture, écriture et comparaison a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

support

692-180 **La commande Load a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
692

support

692-185 **La commande Unload a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
692

support

692-190 **La commande Mode Select a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
692

692-200 **La commande Test Unit Ready a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
692

support

692-210 **La configuration de l'unité a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

692-220 **La commande Release a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
692

692-230 **La commande Request Sense a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
692

692-240 **La commande Openx a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
692

692-300 **La configuration de l'unité a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
692

logiciel

692-310 **La configuration de la carte SCSI a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

692

logiciel

692-320 **L'analyse du journal des erreurs indique une panne.**

Liste des unités remplaçables sur site :
692

support

692-411 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

logiciel

692-412 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

logiciel

692-413 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

logiciel

692-414 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

692

B88

logiciel

692-415 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

692

B88

logiciel

692-416 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

692

B88

logiciel

692-417 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

692

B88

logiciel

692-418 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

692

B88

logiciel

692-419 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

692

B88

logiciel

692-420 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

692

B88

logiciel

692-421 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

692

B88

logiciel

692-422 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

692

B88

logiciel

692-423 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

692

B88

logiciel

692-511 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

692

B88

692-512 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

692

B88

692-513 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

692

B88

692-514 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

692

B88

692-515 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

692

B88

692-516 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

692

B88

692-517 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

692

B88

692-518 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

692

B88

692-519 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

692

B88

692-520 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

692

B88

692-521 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

692

B88

692-522 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

692

B88

692-523 L'unité a retourné des données d'analyse (sense data) erronées ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

692

B88

692-611 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

692

B88

logiciel

692-612 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

692

B88

logiciel

692-613 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

logiciel

692-614 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

logiciel

692-615 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

logiciel

692-616 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

logiciel

692-617 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

logiciel

692-618 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

logiciel

692-619 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

logiciel

692-620 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

logiciel

692-621 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

logiciel

692-622 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

logiciel

692-623 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

logiciel

692-711 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

logiciel

692-712 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

logiciel

692-713 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

logiciel

692-714 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

logiciel

692-715 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

logiciel

692-716 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

logiciel

692-717 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

logiciel

692-718 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

logiciel

692-719 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

logiciel

692-720 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

logiciel

692-721 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

logiciel

692-722 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

logiciel

692-723 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
692

B88

logiciel

693-100 Echec de l'ouverture de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
693

227

693-101 Le test du registre de configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

693

227

693-102 Echec de la réinitialisation de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

693

227

693-103 Echec du test du registre d'E-S de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

693

227

693-104 Echec du test de téléchargement du microcode de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

693

227

693-105 Echec du test en boucle interne de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

693

227

693-106 Echec de la fermeture de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

693

227

697-100 Incident d'écriture de la mémoire charm.

Liste des unités remplaçables sur site :

697

logiciel

227

697-101 Incident de lecture de la mémoire charm.

Liste des unités remplaçables sur site :

697

logiciel

227

697-102 Incident d'écriture du registre de configuration PCI.

Liste des unités remplaçables sur site :

697

logiciel

227

697-103 Incident lors de la réinitialisation du logiciel charm.

Liste des unités remplaçables sur site :

697

logiciel

227

697-104 Erreur de mémoire de paquet.

Liste des unités remplaçables sur site :

697

logiciel

227

697-105 Incident du système contrôlé par la mémoire.

Liste des unités remplaçables sur site :

697

logiciel

227

697-106 Link-R a détecté une parité incorrecte.

Liste des unités remplaçables sur site :

697

697-107 Suni a détecté une parité incorrecte.

Liste des unités remplaçables sur site :

697

697-108 Incident lors de l'initialisation de suni.

Liste des unités remplaçables sur site :
697

697-109 Incident Loss of light (LOL) détecté dans le test de liaison. Action : Vérifier l'installation de la fiche de bouclage.

Liste des unités remplaçables sur site :
Fiche de bouclage

697

697-10B Le bouclage externe a échoué. Action : Vérifier l'installation de la fiche de bouclage.

Liste des unités remplaçables sur site :
Fiche de bouclage

697

697-10C Echec du bouclage interne.

Liste des unités remplaçables sur site :
697

logiciel

227

697-10D DMS a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
697

227

logiciel

697-121 Echec du test de mémoire de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
697

697-122 Incident lié au total de contrôle de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
697

697-123 Echec du test de bouclage interne

Liste des unités remplaçables sur site :
697

697-124 Echec du test en boucle externe.

Liste des unités remplaçables sur site :
697

697-125 Incident de gestion étendue des erreurs survenu sur le bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

697-126 Incident de gestion étendue des erreurs sur la puce EADS.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

697-127 Incident de gestion étendue des erreurs sur la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
697

697-1FF Le total de contrôle de l'EPROM a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
697

logiciel

227

697-200 Erreur Klog.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

697

227

697-201 Erreur ASL

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

697

227

697-202 Erreur d'initialisation ODM.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

697

227

697-203 Incident lors de la configuration des diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

697

227

697-205 Erreur dans les diagnostics ouverts.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

697

227

697-206 Erreur de libération de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

697

227

697-221 Incident matériel lors de l'ouverture de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
697

221

697-222 Incident de gestion étendue des erreurs lors de l'ouverture de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
697

221

697-223 Echec du test d'interruption.

Liste des unités remplaçables sur site :
697

221

697-224 Echec du test DMA de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
697

221

697-701 L'analyse du journal des erreurs indique un incident d'E-S sur la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
697

221

697-702 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur d'interruption irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
697

698-100 Incident d'écriture de la mémoire charm.

Liste des unités remplaçables sur site :
698

logiciel

227

698-101 Incident de lecture de la mémoire charm.

Liste des unités remplaçables sur site :
698

logiciel

227

698-102 Incident d'écriture du registre de configuration PCI.

Liste des unités remplaçables sur site :
698

logiciel

227

698-103 Incident lors de la réinitialisation du logiciel charm.

Liste des unités remplaçables sur site :
698

logiciel

227

698-104 Erreur de mémoire de paquet.

Liste des unités remplaçables sur site :
698

logiciel

227

698-105 Incident du système contrôlé par la mémoire.

Liste des unités remplaçables sur site :
698

logiciel

227

698-106 Link-R a détecté une parité incorrecte.

Liste des unités remplaçables sur site :
698

698-107 Suni a détecté une parité incorrecte.

Liste des unités remplaçables sur site :
698

698-108 Incident lors de l'initialisation de suni.

Liste des unités remplaçables sur site :
698

698-109 Incident Loss of light (LOL) détecté dans le test de liaison. Action : Vérifier l'installation de la fiche de bouclage.

Liste des unités remplaçables sur site :
Fiche de bouclage

698

698-10B Le bouclage externe a échoué. Action : Vérifier l'installation de la fiche de bouclage.

Liste des unités remplaçables sur site :
Fiche de bouclage

698

698-10C Echec du bouclage interne.

Liste des unités remplaçables sur site :
698

logiciel

227

698-10D DMS a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
698

227

logiciel

698-121 Echec du test de mémoire de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
698

698-122 Incident lié au total de contrôle de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
698

698-123 Echec du test de bouclage interne.

Liste des unités remplaçables sur site :
698

698-124 Echec du test en boucle externe.

Liste des unités remplaçables sur site :
698

698-125 Incident de gestion étendue des erreurs survenu sur le bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

698-126 Incident de gestion étendue des erreurs sur la puce EADS.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

698-127 Incident de gestion étendue des erreurs sur la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
698

698-1FF Le total de contrôle de l'EPROM a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
698

logiciel

227

698-200 Erreur Klog.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

698

227

698-201 Erreur ASL.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

698

227

698-202 Erreur d'initialisation ODM.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

698

227

698-203 Incident lors de la configuration des diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

698

227

698-205 Erreur dans les diagnostics ouverts.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

698

227

698-206 Erreur de libération de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

698

227

698-221 Incident matériel lors de l'ouverture de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
698

221

698-222 Incident de gestion étendue des erreurs lors de l'ouverture de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
698

221

698-223 Echec du test d'interruption.

Liste des unités remplaçables sur site :
698

221

698-224 Echec du test DMA de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
698

221

698-701 L'analyse du journal des erreurs indique un incident d'E-S sur la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
698

221

698-702 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur d'interruption irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
698

69b-101 Echec du test de l'EPROM.

Liste des unités remplaçables sur site :
69b

69b-102 Incident lié à la SDRAM de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
69b

69b-103 Incident lié au total de contrôle de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
69b

69b-104 Echec du test de mémoire de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
69b

69b-105 Echec du test du tampon de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
69b

69b-106 Echec du test de la mémoire cache de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
69b

69b-107 Echec du test du bouclage interne.

Liste des unités remplaçables sur site :
69b

69b-108 Echec du test en boucle externe.

Liste des unités remplaçables sur site :
69b

69b-109 Incident de gestion étendue des erreurs survenu sur le bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

69b-110 Incident de gestion étendue des erreurs sur la puce Eads.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

69b-111 Incident de gestion étendue des erreurs sur la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
69b

69b-201 Incident matériel lors de l'ouverture de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
69b

221

69b-202 Echec du test d'interruption.

Liste des unités remplaçables sur site :
69b

221

69b-203 Echec du test DMA de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
69b

221

69b-204 Incident de gestion étendue des erreurs lors de l'ouverture de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
69b

221

69b-701 L'analyse du journal des erreurs indique un incident d'E-S sur la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
69b

69d-101 Echec du test de l'EPROM.

Liste des unités remplaçables sur site :
69d

69d-102 Incident lié à la SDRAM de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
69d

69d-103 Incident lié au total de contrôle de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
69d

69d-104 Echec du test de mémoire de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
69d

69d-105 Echec du test du tampon de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
69d

69d-106 Echec du test de la mémoire cache de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
69d

69d-107 Echec du test du bouclage interne.

Liste des unités remplaçables sur site :
69d

69d-108 Echec du test en boucle externe.

Liste des unités remplaçables sur site :
69d

69d-109 • 69d-701

69d-109 Incident de gestion étendue des erreurs survenu sur le bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

69d-110 Incident de gestion étendue des erreurs sur la puce Eads.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

69d-111 Incident de gestion étendue des erreurs sur la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
69d

69d-201 Incident matériel lors de l'ouverture de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
69d

221

69d-202 Echech du test d'interruption.

Liste des unités remplaçables sur site :
69d

221

69d-203 Echech du test DMA de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
69d

221

69d-204 Incident de gestion étendue des erreurs lors de l'ouverture de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
69d

221

69d-701 L'analyse du journal des erreurs indique un incident d'E-S sur la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
69d

Chapitre 4. Codes SRN 700-xxx à 799-700

Codes SRN 700-xxx à 799-700

Remarque : Certains codes SRN de ce chapitre peuvent contenir 4 et non 3 chiffres après le tiret (-).

700-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
700

700-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
700

700-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
700

700-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
700

700-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
700

700-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
700

700-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
700

700-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
700

700-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
700

700-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
700

700-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
700

B88

700-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
700

700-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
700

700-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
700

700-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
700

B88

700-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

700

logiciel

700-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

700

logiciel

700-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

700

700-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

700

700-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

ssss

700-134 La carte n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

logiciel

700-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

700

B88

logiciel

700-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

700

700-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :

700

B88

190

700-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

700

700-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88

700

700-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

701-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

701

701-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

701

701-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :

701

701-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

701

701-108 **Le test du bus a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
701

701-110 **Le format du support est endommagé.**

Liste des unités remplaçables sur site :
701

701-112 **Le test de diagnostic a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
701

701-114 **Erreur matérielle irrémédiable.**

Liste des unités remplaçables sur site :
701

701-116 **Erreur de protocole.**

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
701

701-117 **Une erreur de protection en écriture s'est produite.**

Liste des unités remplaçables sur site :
701

701-118 **Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
701

B88

701-120 **Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.**

Liste des unités remplaçables sur site :
701

701-122 **Erreur de conflit de réservation SCSI.**

Liste des unités remplaçables sur site :
701

701-124 **Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.**

Liste des unités remplaçables sur site :
701

701-126 **Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.**

Liste des unités remplaçables sur site :
701

B88

701-128 **L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.**

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

701

logiciel

701-129 **L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.**

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

701

logiciel

701-130 **L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.**

Liste des unités remplaçables sur site :
701

701-132 **Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.**

Liste des unités remplaçables sur site :
701

701-133 **Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.**

Liste des unités remplaçables sur site :
SSSS

701-134 La carte n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

701-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
701

B88

logiciel

701-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
701

701-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
701

B88

190

701-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
701

701-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

701

701-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

702-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
702

702-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
702

702-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
702

702-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
702

702-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
702

702-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
702

702-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
702

702-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
702

702-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
702

702-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
702

702-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
702

B88

702-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
702

702-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
702

702-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
702

702-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
702

B88

702-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

702

logiciel

702-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

702

logiciel

702-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
702

702-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
702

702-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
SSSS

702-134 La carte n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

702-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
702

B88

logiciel

702-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
702

702-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
702

B88

190

702-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
702

702-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

702

702-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

703-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
703

703-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
703

703-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
703

703-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
703

703-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
703

703-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
703

703-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
703

703-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
703

703-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
703

703-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
703

703-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
703

B88

703-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
703

703-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
703

703-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
703

703-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
703

B88

703-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

703

logiciel

703-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

703

logiciel

703-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
703

703-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
703

703-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
ssss

703-134 La carte n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

703-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
703

B88

logiciel

703-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
703

703-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
703

B88

190

703-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
703

703-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

703

703-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

704-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
704

704-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
704

704-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
704

704-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
704

704-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
704

704-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
704

704-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
704

704-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
704

704-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
704

704-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
704

704-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
704>

B88

704-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
704

704-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
704

704-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
704

704-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
704

B88

704-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

704

logiciel

704-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

704

logiciel

704-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
704

704-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
704

704-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

SSSS

704-134 La carte n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

logiciel

704-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

704

B88

logiciel

704-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

704

704-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :

704

B88

190

704-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

704

704-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88

704

704-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

705-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

705

705-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

705

705-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :

705

705-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

705

705-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

705

705-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :

705

705-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

705

705-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :

705

705-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

705

705-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
705

705-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
705

B88

705-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
705

705-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
705

705-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
705

705-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
705

B88

705-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

705

logiciel

705-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

705

logiciel

705-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
705

705-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
705

705-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
SSSS

705-134 La carte n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

705-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
705

B88

logiciel

705-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
705

705-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
705

B88

190

705-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

705

705-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88

705

705-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

706-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

706

706-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

706

706-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :

706

706-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

706

706-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

706

706-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :

706

706-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

706

706-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :

706

706-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

706

706-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

706

706-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

706

B88

706-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :

706

706-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

706

706-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

706

706-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
706

B88

706-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

706

logiciel

706-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

706

logiciel

706-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
706

706-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
706

706-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
ssss

706-134 La carte n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

706-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
706

B88

logiciel

706-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
706

706-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
706

B88

190

706-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
706

706-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

706

706-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

707-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
707

707-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
707

707-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
707

707-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
707

707-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
707

707-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
707

707-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
707

707-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
707

707-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
707

707-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
707

707-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
707

B88

707-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
707

707-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
707

707-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
707

707-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
707

B88

707-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

707

logiciel

707-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

707

logiciel

707-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
707

707-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
707

707-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
SSSS

707-134 La carte n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

707-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
707

B88

logiciel

707-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
707

707-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
707

B88

190

707-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :
Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre

avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
707

707-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

707

707-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

721-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
721

721-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
721

721-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
721

721-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
721

721-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
721

721-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
721

721-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
721

721-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
721

721-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
721

721-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
721

721-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
721

B88

721-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
721

721-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
721

721-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
721

721-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
721

B88

721-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

721

logiciel

721-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

721

logiciel

721-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
721

721-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
721

721-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
ssss

721-134 La carte n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

721-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
721

B88

logiciel

721-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
721

721-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
721

B88

190

721-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
721

721-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

721

721-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

722-xxx Un type d'unité de disque inconnu est défectueux.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

723-xxx Un type de CD-ROM inconnu est défectueux.

Liste des unités remplaçables sur site :
723

724-xxx Une unité de bande inconnue est défectueuse.

Liste des unités remplaçables sur site :
724

733-111 La commande Reserve ou la commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-111 La commande Reserve ou la commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-112 La commande Reserve ou la commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-113 La commande Reserve ou la commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-114 La commande Reserve ou la commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-115 La commande Reserve ou la commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-116 La commande Reserve ou la commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-117 La commande Reserve ou la commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-118 La commande Reserve ou la commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-119 La commande Reserve ou la commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-120 La commande Reserve ou la commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-130 La commande Load ou la commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-131 La commande Load ou la commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-132 La commande Load ou la commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-133 La commande Load ou la commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-134 La commande Load ou la commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-135 La commande Load ou la commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-140 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-150 La commande Test Unit Ready ou la commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-151 La commande Test Unit Ready ou la commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-152 La commande Test Unit Ready ou la commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-153 La commande Test Unit Ready ou la commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-154 La commande Test Unit Ready ou la commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-155 La commande Test Unit Ready ou la commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-156 La commande Test Unit Ready ou la commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-157 La commande Test Unit Ready ou la commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-158 La commande Test Unit Ready ou la commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-159 La commande Test Unit Ready ou la commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-160 La commande Test Unit Ready ou la commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-161 La commande Test Unit Ready ou la commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-162 La commande Test Unit Ready ou la commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-163 La commande Test Unit Ready ou la commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-164 La commande Test Unit Ready ou la commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-165 La commande Test Unit Ready ou la commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-166 La commande Test Unit Ready ou la commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-167 La commande Test Unit Ready ou la commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-168 La commande Test Unit Ready ou la commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-169 La commande Test Unit Ready ou la commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-170 Le test de lecture, écriture et comparaison a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

support

733-180 La commande Load ou la commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-181 La commande Load ou la commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-182 La commande Load ou la commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-183 La commande Load ou la commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-184 La commande Load ou la commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-185 La commande Load ou la commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-190 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-200 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-210 Le configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

733-220 Une unité de bande 8 mm de 140 Go est défectueuse.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-221 Une unité de bande 8 mm de 140 Go est défectueuse.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-222 Une unité de bande 8 mm de 140 Go est défectueuse.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-223 Une unité de bande 8 mm de 140 Go est défectueuse.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-224 Une unité de bande 8 mm de 140 Go est défectueuse.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-225 Une unité de bande 8 mm de 140 Go est défectueuse.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-226 Une unité de bande 8 mm de 140 Go est défectueuse.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-227 Une unité de bande 8 mm de 140 Go est défectueuse.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-228 Une unité de bande 8 mm de 140 Go est défectueuse.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-229 Une unité de bande 8 mm de 140 Go est défectueuse.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-230 Une unité de bande 8 mm de 140 Go est défectueuse.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-231 Une unité de bande 8 mm de 140 Go est défectueuse.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-232 Une unité de bande 8 mm de 140 Go est défectueuse.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-233 Une unité de bande 8 mm de 140 Go est défectueuse.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-234 Une unité de bande 8 mm de 140 Go est défectueuse.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-235 Une unité de bande 8 mm de 140 Go est défectueuse.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-236 Une unité de bande 8 mm de 140 Go est défectueuse.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-237 Une unité de bande 8 mm de 140 Go est défectueuse.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-238 Une unité de bande 8 mm de 140 Go est défectueuse.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-239 Une unité de bande 8 mm de 140 Go est défectueuse.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-240 Une unité de bande 8 mm de 140 Go est défectueuse.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

733-300 Le configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

logiciel

733-310 La configuration de la carte SCSI a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

733

logiciel

733-320 L'analyse du journal des erreurs indique une panne.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

support

733-411 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-412 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-413 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-414 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-415 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-416 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-417 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-418 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-419 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-420 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-421 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-422 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-423 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-511 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

733-512 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

733-513 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

733-514 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

733-515 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

733-516 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

733-517 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

733-518 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

733-519 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

733-520 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

733-521 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

733-522 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

733-523 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

733-611 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-612 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-613 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-614 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-615 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-616 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-617 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-618 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-619 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-620 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-621 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-622 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-623 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-624 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-625 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-626 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-627 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-628 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-629 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-630 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-631 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-632 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-633 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-634 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-635 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-636 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-637 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-638 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-639 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-640 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-641 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-642 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-643 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-644 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-645 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-646 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-647 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-648 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-649 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-650 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-651 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-652 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-653 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-654 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-655 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-656 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-657 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-658 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-659 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-660 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-661 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-662 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-663 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-664 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-665 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-666 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-667 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-668 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-669 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-670 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-671 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-672 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-673 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-674 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-675 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-676 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-677 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-678 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-679 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-680 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-681 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-682 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-683 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-684 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-685 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-686 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-687 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-688 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-689 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-690 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-691 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-692 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-693 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-694 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-695 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-696 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-697 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-698 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-699 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-700 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-701 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-702 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-703 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-704 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-705 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-706 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-707 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-708 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-709 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-710 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-711 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-712 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-713 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-714 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-715 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-716 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-717 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-718 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-719 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-720 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-721 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-722 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

733-723 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte, de l'unité ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
733

B88

logiciel

736-101 Une erreur inattendue s'est produite au niveau de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

736-102 Une erreur inattendue s'est produite au niveau de l'unité ou de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
736

821

736-103 La réinitialisation du clavier a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
736

821

736-104 Clavier inconnu.

Liste des unités remplaçables sur site :
736

736-105 Le test de mise sous tension des voyants du clavier a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
736

821

736-106 Le test de mise hors tension des voyants du clavier a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
736

821

736-201 Une erreur inattendue s'est produite au niveau de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

736-202 Une erreur inattendue s'est produite au niveau de l'unité ou de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
736

821

736-203 Le test de lecture de l'ID du clavier a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
736

821

736-204 Le test d'ID de disposition du clavier a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
736

736-205 Le test d'écho du clavier a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
736

821

736-206 Le test de sélection du jeu de code de recherche a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
736

821

736-301 Une erreur inattendue s'est produite au niveau de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

736-302 Une erreur inattendue s'est produite au niveau de l'unité ou de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
736

821

736-303 Une erreur s'est produite lors de la mise sous tension des lampes.

Liste des unités remplaçables sur site :
736

736-304 Une erreur s'est produite lors de la mise hors tension des lampes.

Liste des unités remplaçables sur site :
736

736-401 Une erreur inattendue s'est produite au niveau de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

736-402 Une erreur inattendue s'est produite au niveau de l'unité ou de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
736

821

736-403 Impossible de reconnaître le clavier.

Liste des unités remplaçables sur site :
736

736-404 Le clavier est défectueux.

Liste des unités remplaçables sur site :
736

821

736-701 Erreur lors de la configuration de l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
736

821

736-901 L'analyse du journal des erreurs indique une panne au niveau de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

736-902 L'analyse du journal des erreurs indique une panne de l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
736

821

736-903 L'analyse du journal des erreurs indique une panne inconnue.

Liste des unités remplaçables sur site :
736

821

741-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
741

741-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
741

741-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
741

741-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
741

741-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
741

741-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
741

741-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
741

741-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
741

741-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

741

741-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

741

741-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

741

B88

741-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :

741

741-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

741

741-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

741

741-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

741

B88

741-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88 741

logiciel

741-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

741

logiciel

741-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

741

741-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

741

741-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

SSSS

741-134 La carte n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

logiciel

741-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

741

B88

logiciel

741-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

741

741-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :

741

B88

190

741-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

741

741-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88

741

741-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

745-100 Erreur récupérée.

Intervention de l'agent de service :

Aucune action n'est requise.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-200 L'unité n'est pas prête.

Intervention de l'agent de service :

Installez le support, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-300 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-301 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-302 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-303 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-304 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-305 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-306 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-307 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-308 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-309 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

240 Codes SRN

support

745

745-310 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-311 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-312 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-313 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-314 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

745

745-315 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

745

745-316 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

745

745-317 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

745

745-318 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

745

745-319 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

745

745-320 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

745

745-321 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

745

745-322 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

745

745-323 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

745

745-324 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-325 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-326 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-327 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-328 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

242 Codes SRN

support

745

745-329 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-330 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-331 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-332 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-333 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

745

745-334 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

745

745-335 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

745

745-336 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

745

745-337 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

745

745-338 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

745

745-339 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

745

745-340 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

745

745-341 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

745

745-342 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

745

745-343 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-344 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-345 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-346 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-347 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

244 Codes SRN

support

745

745-348 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-349 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-350 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

support

745

745-400 Défaillance matérielle générale.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez le support, nettoyez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

magasin

support

745-410 Défaillance matérielle interne.**Intervention de l'agent de service :**

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-411 Défaillance matérielle interne.**Intervention de l'agent de service :**

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-412 Défaillance matérielle interne.**Intervention de l'agent de service :**

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-413 Défaillance matérielle interne.**Intervention de l'agent de service :**

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-414 Défaillance matérielle interne.**Intervention de l'agent de service :**

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-415 Défaillance matérielle interne.**Intervention de l'agent de service :**

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-416 Défaillance matérielle interne.**Intervention de l'agent de service :**

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-417 Défaillance matérielle interne.**Intervention de l'agent de service :**

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-418 Défaillance matérielle interne.**Intervention de l'agent de service :**

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-419 Défaillance matérielle interne.**Intervention de l'agent de service :**

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-420 Défaillance matérielle interne.**Intervention de l'agent de service :**

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-421 Défaillance matérielle interne.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-422 Défaillance matérielle interne.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-423 Défaillance matérielle interne.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-424 Défaillance matérielle interne.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-425 Défaillance matérielle interne.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-426 Défaillance matérielle interne.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-427 Défaillance matérielle interne.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-428 Défaillance matérielle interne.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-429 Défaillance matérielle interne.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-430 Défaillance matérielle interne.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-431 Défaillance matérielle interne.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-432 Défaillance matérielle interne.**Intervention de l'agent de service :**

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-433 Défaillance matérielle interne.**Intervention de l'agent de service :**

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-434 Défaillance matérielle interne.**Intervention de l'agent de service :**

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-435 Défaillance matérielle interne.**Intervention de l'agent de service :**

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-440 Défaillance matérielle SCSI.**Intervention de l'agent de service :**

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

Carte SCSI

745-441 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.**Intervention de l'agent de service :**

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-442 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.**Intervention de l'agent de service :**

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-443 Incident au niveau de l'autochargeur de bande 4 mm.**Intervention de l'agent de service :**

Remplacez l'unité, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-444 Taux d'humidité trop élevé.**Intervention de l'agent de service :**

Diminuez le taux d'humidité, remplacez le support, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745 Environnement

Support

745-445 L'unité doit être nettoyée.**Intervention de l'agent de service :**

Nettoyez l'unité, remplacez le support, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

unité de stockage propre

745-460 Le déplacement du magasin a échoué.**Intervention de l'agent de service :**

Vérifiez le magasin et le support, nettoyez les rouleaux, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

magasin

support

745-461 Le déplacement du magasin a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez le magasin et le support, nettoyez les rouleaux, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

magasin

support

745-462 Le déplacement du magasin a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez le magasin et le support, nettoyez les rouleaux, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

magasin

support

745-463 Le déplacement du magasin a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez le magasin et le support, nettoyez les rouleaux, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

magasin

support

745-464 Le déplacement du magasin a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez le magasin et le support, nettoyez les rouleaux, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

magasin

support

745-465 Le déplacement du magasin a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez le magasin et le support, nettoyez les rouleaux, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

magasin

support

745-470 L'insertion/éjection du support a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que le magasin et le support ont été nettoyés, nettoyez les rouleaux, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

magasin

support

745-471 L'insertion/éjection du support a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que le magasin et le support ont été nettoyés, nettoyez les rouleaux, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

magasin

support

745-472 L'insertion/éjection du support a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que le magasin et le support ont été nettoyés, nettoyez les rouleaux, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

magasin

support

745-473 L'insertion/éjection du support a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que le magasin et le support ont été nettoyés, nettoyez les rouleaux, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

magasin

support

745-474 L'insertion/éjection du support a échoué.**Intervention de l'agent de service :**

Vérifiez que le magasin et le support ont été nettoyés, nettoyez les rouleaux, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

magasin

support

745-475 L'insertion/éjection du support a échoué.**Intervention de l'agent de service :**

Vérifiez que le magasin et le support ont été nettoyés, nettoyez les rouleaux, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

magasin

support

745-480 L'ouverture/la fermeture du tiroir a échoué.**Intervention de l'agent de service :**

Vérifiez le magasin et le support, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

magasin

support

745-481 L'ouverture/la fermeture du tiroir a échoué.**Intervention de l'agent de service :**

Vérifiez le magasin et le support, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

magasin

support

745-482 L'ouverture/la fermeture du tiroir a échoué.**Intervention de l'agent de service :**

Vérifiez le magasin et le support, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

magasin

support

745-483 L'ouverture/la fermeture du tiroir a échoué.**Intervention de l'agent de service :**

Vérifiez le magasin et le support, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

magasin

support

745-484 L'ouverture/la fermeture du tiroir a échoué.**Intervention de l'agent de service :**

Vérifiez le magasin et le support, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

magasin

support

745-485 L'ouverture/la fermeture du tiroir a échoué.**Intervention de l'agent de service :**

Vérifiez le magasin et le support, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

magasin

support

745-500 Requête incorrecte adressée à l'unité.**Intervention de l'agent de service :**

Conflit logiciel, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745 système

745-600 Avertissement unité.**Intervention de l'agent de service :**

Conflit logiciel, support changé, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745 système

745-700 Non inscriptible**Intervention de l'agent de service :**

Vérifiez la protection en écriture du support, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-800 Support vide**Intervention de l'agent de service :**

Vérifiez le support, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

745-B00 Défaillance de l'interface SCSI**Intervention de l'agent de service :**

Vérifiez l'interface SCSI, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

Carte SCSI

745-D00 Bande pleine**Intervention de l'agent de service :**

Vérifiez le remplacement du support, reportez-vous aux informations de service relatives à l'autochargeur de bande.

Liste des unités remplaçables sur site :

745

support

746-101 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur le bus.**Liste des unités remplaçables sur site :**

221

746-102 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur un pont PCI-PCI.**Liste des unités remplaçables sur site :**

293

746-103 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur la carte.**Liste des unités remplaçables sur site :**

746

221

746-212 Jeu de bits premier entré, premier sorti (FIFO) vide.**Liste des unités remplaçables sur site :**

746

746-213 Bit vide premier entré, premier sorti (FIFO) effacé.**Liste des unités remplaçables sur site :**

746

746-214 Jeu de bits premier entré, premier sorti (FIFO) complet.**Liste des unités remplaçables sur site :**

746

746-215 Bit premier entré, premier sorti (FIFO) complet effacé.**Liste des unités remplaçables sur site :**

746

746-216 Erreur de comparaison des données premier entré, premier sorti (FIFO).**Liste des unités remplaçables sur site :**

746

746-217 Erreur de comparaison des données premier entré, premier sorti (FIFO) SCSI.**Liste des unités remplaçables sur site :**

746

746-218 Dépassement négatif premier entré, premier sorti (FIFO) SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
746

746-219 Erreur de parité SCSI.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

746-220 Erreurs d'indicateurs premier entré, premier sorti (FIFO) SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
746

746-221 Erreur de comparaison pendant la lecture/écriture du registre de configuration.

Liste des unités remplaçables sur site :
746

221

746-222 Erreur pendant la lecture/écriture du registre de mémoire.

Liste des unités remplaçables sur site :
746

746-223 Erreur de comparaison pendant la lecture/écriture du registre des E-S de la mémoire.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

Liste des unités remplaçables sur site :
746

746-224 Erreur de lecture ou d'écriture du registre de la configuration SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
746

221

746-225 Le test POST de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
746

746-226 La recherche en boucle SCSI a échoué ou PTC a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

746-227 Le test de la carte SCSI a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
746

221

746-230 Le test d'arbitrage a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

746-231 La fonction n'a pas pu se terminer.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

746-232 Erreur de comparaison des données du bus SCSI.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

746-240 Pas d'alimentation pour le terminal.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

746-242 Erreur du bus SCSI.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

746-301 L'ouverture de l'unité mère a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
746

221

746-701 L'analyse du journal des erreurs indique un incident de la carte PCI SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
746

746-801 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur la terminaison.

Intervention de l'agent de service :
Exécutez les diagnostics sur la carte en mode de vérification du système. Si un code SRN est renvoyé, utilisez ce code pour résoudre l'incident. Dans le cas contraire, suivez les conseils de maintenance SCSI de *General SCSI configuration checks*.

746-802 L'analyse du journal des erreurs indique que le délai d'attente de plusieurs tentatives de réinitialisation du bus SCSI a expiré.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics sur l'adaptateur en mode de vérification du système. Si un code SRN est renvoyé, utilisez ce code pour résoudre l'incident. Dans le cas contraire, suivez les conseils de maintenance SCSI de *General SCSI configuration checks*.

746-803 L'analyse du journal des erreurs indique que plusieurs erreurs du bus SCSI se sont produites.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics sur la carte en mode de vérification du système. Si un code SRN est renvoyé, utilisez ce code pour résoudre l'incident. Dans le cas contraire, suivez les conseils de maintenance SCSI de *General SCSI configuration checks*.

747-101 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur le bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

747-102 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur un pont PCI-PCI.

Liste des unités remplaçables sur site :
293

747-103 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
747

221

747-212 Jeu de bits premier entré, premier sorti (FIFO) vide.

Liste des unités remplaçables sur site :
747

747-213 Bit vide premier entré, premier sorti (FIFO) effacé.

Liste des unités remplaçables sur site :
747

747-214 Jeu de bits premier entré, premier sorti (FIFO) complet.

Liste des unités remplaçables sur site :
747

747-215 Bit premier entré, premier sorti (FIFO) complet effacé.

Liste des unités remplaçables sur site :
747

747-216 Erreur de comparaison des données premier entré, premier sorti (FIFO).

Liste des unités remplaçables sur site :
747

747-217 Erreur de comparaison des données premier entré, premier sorti (FIFO) SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
747

747-218 Dépassement négatif premier entré, premier sorti (FIFO) SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
747

747-219 Erreur de parité SCSI.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

747-220 Erreurs d'indicateurs premier entré, premier sorti (FIFO) SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
747

747-221 Erreur de comparaison pendant la lecture/écriture du registre de configuration.

Liste des unités remplaçables sur site :
747

221

747-222 Erreur pendant la lecture/écriture du registre de mémoire.

Liste des unités remplaçables sur site :
747

747-223 Erreur de comparaison pendant la lecture/écriture du registre des E-S de la mémoire.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

Liste des unités remplaçables sur site :
747

747-224 Erreur de lecture ou d'écriture du registre de la configuration SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
747

221

747-225 Le test POST de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
747

747-226 La recherche en boucle SCSI a échoué ou PTC a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

747-227 Le test de la carte SCSI a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
747

221

747-230 Le test d'arbitrage a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

747-231 La fonction n'a pas pu se terminer.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

747-232 Erreur de comparaison des données du bus SCSI.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

747-240 Pas d'alimentation pour le terminal.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

747-242 Erreur du bus SCSI.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

747-301 L'ouverture de l'unité mère a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
747

221

747-701 L'analyse du journal des erreurs indique un incident de la carte PCI SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
747

747-801 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur la terminaison.

Intervention de l'agent de service :
Exécutez les diagnostics sur la carte en mode de vérification du système. Si un code SRN est renvoyé, utilisez ce code pour résoudre l'incident. Dans le cas contraire, suivez les conseils de maintenance SCSI de *General SCSI configuration checks*.

747-802 L'analyse du journal des erreurs indique que le délai d'attente de plusieurs tentatives de réinitialisation du bus SCSI a expiré.

Intervention de l'agent de service :
Exécutez les diagnostics sur la carte en mode de vérification du système. Si un code SRN est renvoyé, utilisez ce code pour résoudre l'incident. Dans le cas contraire, suivez les conseils de maintenance SCSI de *General SCSI configuration checks*.

747-803 L'analyse du journal des erreurs indique que plusieurs erreurs du bus SCSI se sont produites.

Intervention de l'agent de service :
Exécutez les diagnostics sur la carte en mode de vérification du système. Si un code SRN est renvoyé, utilisez ce code pour résoudre l'incident. Dans le cas contraire, suivez les conseils de maintenance SCSI de *General SCSI configuration checks*.

749-xxx 7331 Model 205 Tape Library. Reportez-vous à la documentation de maintenance de cette unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
749

757-110 La commande Reserve a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

757-120 La commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

757-130 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

support

757-135 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

support

757-140 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

757-150 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

support

757-160 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

support

757-169 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

support

757-170 Le test de lecture, écriture et comparaison a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

support

757-180 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

support

757-185 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

support

757-190 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

757-200 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

support

757-210 Le configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

757-220 La commande Release a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

757-230 La commande Request Sense a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

757-240 La commande Openx a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

757-300 Le configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

logiciel

757-310 **La configuration de la carte SCSI a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

757

logiciel

757-320 **L'analyse du journal des erreurs indique une panne.**

Liste des unités remplaçables sur site :
757

support

757-411 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
757 B88

logiciel

757-412 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-413 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
757 B88

logiciel

757-414 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-415 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-416 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-417 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-418 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-419 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-420 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-421 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-422 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-423 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

757

B88

logiciel

757-511 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

757

B88

757-512 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

757

B88

757-513 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

757

B88

757-514 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

757

B88

757-515 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

757

B88

757-516 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

757

B88

757-517 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

757

B88

757-518 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

757

B88

757-519 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

757

B88

757-520 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

757

B88

757-521 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

757

B88

757-522 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

757

B88

757-523 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

757

B88

757-611 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-617 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-612 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-618 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-613 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-619 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-614 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-620 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-615 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-621 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-616 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-622 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-623 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-711 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-712 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-713 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-714 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-715 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-716 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-717 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-718 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-719 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-720 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-721 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-722 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
757

B88

logiciel

757-723 Erreur de délai d'attente sur une unité.
Liste des unités remplaçables sur site :

757

B88

logiciel

759-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.
Liste des unités remplaçables sur site :

759

759-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.
Liste des unités remplaçables sur site :

759

759-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.
Liste des unités remplaçables sur site :

759

759-106 Le test de la carte électronique a échoué.
Liste des unités remplaçables sur site :

759

759-108 Le test du bus a échoué.
Liste des unités remplaçables sur site :

759

759-110 Le format du support est endommagé.
Liste des unités remplaçables sur site :

759

759-112 Le test de diagnostic a échoué.
Liste des unités remplaçables sur site :

759

759-114 Erreur matérielle irrémédiable.
Liste des unités remplaçables sur site :

759

759-116 Erreur de protocole.
Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en

vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

759

759-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.
Liste des unités remplaçables sur site :

759

759-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.
Liste des unités remplaçables sur site :

759

B88

759-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.
Liste des unités remplaçables sur site :

759

759-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.
Liste des unités remplaçables sur site :

759

759-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.
Liste des unités remplaçables sur site :

759

759-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.
Liste des unités remplaçables sur site :

759

B88

759-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.
Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

759

logiciel

759-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

759

logiciel

759-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

759

759-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

759

759-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

ssss

759-134 La carte n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

logiciel

759-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

759

B88

logiciel

759-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

759

759-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :

759

B88

190

759-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

759

759-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88

759

759-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

763-1xx Un incident a été détecté au niveau d'une unité ou de données d'unités.

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Vous devrez peut-être réinstaller le logiciel ssp.css.

Liste des unités remplaçables sur site :

763

logiciel

221

763-200 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la

référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :

horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-201 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :

horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-202 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :

horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-203 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :

horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-204 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :

horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-205 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :

horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-206 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :

horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-207 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-208 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-209 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-210 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-211 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-212 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-213 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-214 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-215 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-216 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-217 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-218 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-219 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-220 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-221 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-222 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-223 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-224 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-225 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-226 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-227 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-228 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-229 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-230 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-231 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-232 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-233 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-234 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-235 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-236 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-237 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-238 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-239 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-240 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-241 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-242 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-243 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-244 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-245 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-246 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-247 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-248 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-249 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-250 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-251 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-252 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-253 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-254 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-255 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-258 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-256 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-259 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-257 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-260 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-261 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-262 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-263 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-264 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-265 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-266 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-267 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-268 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-269 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-270 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-271 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-272 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-273 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-274 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-275 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-276 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-277 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-278 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-279 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-280 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-281 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-282 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-283 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-284 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-285 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-286 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-287 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-288 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-289 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-290 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-291 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-292 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-293 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-294 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-295 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-296 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-297 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-298 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-299 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

763

connecteur de bouclage

763-2A1 Incident détecté au niveau de l'horloge interne.

Liste des unités remplaçables sur site :
763

763-2a3 Incident détecté au niveau de l'horloge interne.

Liste des unités remplaçables sur site :
763

763-2A3 Incident détecté au niveau de l'horloge interne.

Liste des unités remplaçables sur site :
763

763-2A4 Incident détecté au niveau de l'horloge interne.

Liste des unités remplaçables sur site :
763

763-2A5 Incident détecté au niveau de l'horloge interne.

Liste des unités remplaçables sur site :
763

763-2A6 Incident détecté au niveau de l'horloge interne.

Liste des unités remplaçables sur site :
763

763-2A7 Incident détecté au niveau de l'horloge interne.

Liste des unités remplaçables sur site :
763

763-2A8 Incident détecté au niveau de l'horloge interne.

Liste des unités remplaçables sur site :
763

763-2A0 Incident détecté au niveau de l'horloge interne.

Liste des unités remplaçables sur site :
763

763-3xx Incident détecté au niveau des registres POS.

Liste des unités remplaçables sur site :
763 221

763-4xx Le test TBIC a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
763

logiciel

763-5xx Le test de la SRAM a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
763

763-6xx Le test du microprocesseur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
763

763-7xx Le test d'interruption a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
763

763-8xx Le test FIFO a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
763

763-9xx Le test du moteur d'accès direct à la mémoire a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU du câble commutateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
763

221

Câble commutateur

763-Ax3 Le test en boucle de la carte a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Remarque : La référence FRU de la terminaison est répertoriée sous le FFC 763. Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
763

terminaison

763-Ax4 Le test en boucle de la carte a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
Câble commutateur

connecteur de bouclage

763-xx2 Adaptateur erroné (sauf pour SRN 763-282).

Intervention de l'agent de service :
Remplacez la carte SP Switch MX.

Liste des unités remplaçables sur site :
763

764-1xx Un incident a été détecté au niveau d'une unité ou de données d'unités.

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Vous devrez peut-être réinstaller le logiciel *ssp.css*.

Liste des unités remplaçables sur site :
764

logiciel

221

764-200 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-201 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-202 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-203 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-204 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-205 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-206 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-207 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-210 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-208 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-211 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-209 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-212 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-213 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-214 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-215 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-216 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-217 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-218 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-219 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-220 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-221 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-222 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-223 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-224 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-225 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-226 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-227 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-228 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-229 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-230 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-231 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-232 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-233 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-234 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-235 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-236 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-237 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-238 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-239 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-240 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-241 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-242 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-243 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-244 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-245 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-246 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-247 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-248 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-249 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-250 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-251 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-252 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-253 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-254 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-255 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-256 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-257 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-258 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-259 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-260 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-261 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-262 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-263 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-264 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-265 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-266 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-267 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-268 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-269 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-270 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-271 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-272 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-273 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-274 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-275 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-276 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-277 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-278 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-279 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-280 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-281 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-282 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-283 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-284 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-285 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-286 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-287 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-288 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-289 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-290 **Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).**

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-291 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-292 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-293 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-294 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-295 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-296 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-297 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-298 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-299 Incident détecté au niveau de l'horloge externe (commutateur du processeur de service).

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
horloge ext.

764

connecteur de bouclage

764-3xx Incident détecté au niveau des registres POS.

Liste des unités remplaçables sur site :
764 221

764-4xx Le test TBIC a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
764

logiciel

764-5xx Le test de la SRAM a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
764

764-6xx Le test du microprocesseur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
764

764-7xx Le test d'interruption a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
764

764-8xx Le test FIFO a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
764

764-9xx Le test du moteur d'accès direct à la mémoire a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU du câble commutateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
764

221

câble commutateur

764-Ax3 Le test en boucle de la carte a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Remarque : La référence FRU de la terminaison est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :
764

terminaison

764-Ax4 Le test en boucle de la carte a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Reportez-vous aux *informations de maintenance du processeur de service* relatives à la référence FRU de l'horloge externe. La référence FRU du connecteur de bouclage est répertoriée sous le FFC 763.

Liste des unités remplaçables sur site :

Câble commutateur

connecteur de bouclage

764-xx2 Adaptateur erroné (sauf pour le SRN 764-282).

Intervention de l'agent de service :

Remplacez la carte SP Switch MX.

Liste des unités remplaçables sur site :

764

772-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

772

772-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

772

772-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :

772

772-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

772

772-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

772

772-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :

772

772-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

772

772-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :

772

772-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

772

772-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

772

772-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

772

B88

772-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :

772

772-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

772

772-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

772

772-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

772

B88

772-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

772

logiciel

772-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

772

logiciel

772-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
772

772-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
772

772-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
SSSS

772-134 La carte n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

772-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
772

B88

logiciel

772-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
772

772-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
772

B88

190

772-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
772

772-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88 772

772-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

773-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
773

773-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
773

773-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
773

773-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
773

773-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
773

773-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
773

773-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
773

773-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
773

773-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
773

773-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
773

773-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
773

B88

773-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
773

773-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
773

773-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
773

773-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
773

B88

773-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

773

logiciel

773-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

773

logiciel

773-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
773

773-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
773

773-133 **Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.**

Liste des unités remplaçables sur site :

SSSS

773-134 **La carte n'a pas réussi à se configurer.**

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

logiciel

773-135 **La configuration de l'unité a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :

773

B88

logiciel

773-136 **L'opération de certification a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :

773

773-137 **Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.**

Liste des unités remplaçables sur site :

773

B88

190

773-138 **L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.**

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

773

773-140 **L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.**

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88 773

773-640 **L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

774-102 **Une erreur irrémédiable de support s'est produite.**

Liste des unités remplaçables sur site :

774

774-104 **Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.**

Liste des unités remplaçables sur site :

774

774-105 **L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.**

Liste des unités remplaçables sur site :

774

774-106 **Le test de la carte électronique a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :

774

774-108 **Le test du bus a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :

774

774-110 **Le format du support est endommagé.**

Liste des unités remplaçables sur site :

774

774-112 **Le test de diagnostic a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :

774

774-114 **Erreur matérielle irrémédiable.**

Liste des unités remplaçables sur site :

774

774-116 **Erreur de protocole.**

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

774

774-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
774

774-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
774

B88

774-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
774

774-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
774

774-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
774

774-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
774

B88

774-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

774

logiciel

774-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88 774

logiciel

774-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
774

774-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
774

774-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
SSSS

774-134 La carte n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

774-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
774

B88

logiciel

774-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
774

774-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
774

B88

190

774-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre

avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
774

774-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88 774

774-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

776-101 Le test externe a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
D46

776-102 Le test externe a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
240

776-103 Le test d'E-S a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
776

776-104 Le test intégré de l'adaptateur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
776

221

776-105 Le test en boucle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
776

776-106 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur le bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
776

776-107 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur la puce Eads.

Liste des unités remplaçables sur site :
776

776-108 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
776

776-201 Le test du registre de configuration a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
776

221

776-202 Le test en boucle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
776

221

776-203 Le test en boucle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
D46

776

776-204 Le test de connexion a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
776

221

776-205 Le test externe a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Exécutez les diagnostics avancés avec test en boucle pour que l'incident de cette ressource soit correctement isolé. Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
D46

776

776-206 Le test en boucle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
776

221

776-301 Le test externe a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
D46

240

776

776-302 Le test externe a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics avancés avec test en boucle pour que l'incident de cette ressource soit correctement isolé.

Liste des unités remplaçables sur site :
D46

776

221

776-303 Le test externe a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics avancés avec test en boucle pour que l'incident de cette ressource soit correctement isolé.

Liste des unités remplaçables sur site :
240

D46

776

776-304 Le test de connexion en boucle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
D46

776

221

776-305 Le test en boucle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
D46

776

221

776-306 Le test en boucle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
D46

776

221

776-401 Le test externe a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics avancés avec test en boucle pour que l'incident de cette ressource soit correctement isolé.

Liste des unités remplaçables sur site :
240

D46

776

221

776-404 Le test de connexion a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
240

D46

776

221

776-405 Le test en boucle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
240

D46

776

221

776-406 Le test en boucle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
240

D46

776

221

776-414 Le test de connexion a échoué. Cette défaillance se produit en cas d'absence de connexion à un réseau Token-Ring fonctionnel.

Intervention de l'agent de service :
Exécutez les diagnostics avancés pour que l'incident de cette ressource soit correctement isolé.

Liste des unités remplaçables sur site :
240

D46

776

221

776-415 Le test en boucle a échoué. Cette défaillance se produit en cas d'absence de connexion à un réseau Token-Ring fonctionnel.

Intervention de l'agent de service :
Exécutez les diagnostics avancés pour que l'incident de cette ressource soit correctement isolé.

Liste des unités remplaçables sur site :
240

D46

776

221

776-416 Le test en boucle a échoué. Cette défaillance se produit en cas d'absence de connexion à un réseau Token-Ring fonctionnel.

Intervention de l'agent de service :
Exécutez les diagnostics avancés pour que l'incident de cette ressource soit correctement isolé.

Liste des unités remplaçables sur site :
240

D46

776

221

776-701 ELA indique qu'une erreur s'est produite au niveau de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
776

776-702 ELA indique qu'une vérification de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
776

221

776-703 ELA indique qu'une défaillance DMA s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
776

221

776-704 ELA indique qu'une défaillance s'est produite au niveau du bus PCI.

Liste des unités remplaçables sur site :
776

221

776-705 ELA indique qu'une défaillance s'est produite au niveau des E-S programmées.

Liste des unités remplaçables sur site :
776

221

776-706 ELA indique qu'une défaillance d'écriture de la commande s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
776

776-707 ELA indique qu'une erreur interne s'est produite au niveau de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
776

778-002 Erreur logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel 778

778-1402 Erreur logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel 778

778-1403 Panne de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
778

221

778-1404 Panne de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
778

221

778-1405 Panne de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
778

221

778-1500 Panne de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
778

logiciel

778-1600 Panne de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
778

902

778-1601 Panne de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
778

902

778-1602 Panne de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
778

902

778-1603 Panne de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
778

902

778-1604 Panne de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
778

902

778-2501 Erreur au niveau de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
778

221

778-2502 Erreur au niveau de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
778

221

778-2503 Erreur au niveau de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
778

221

778-2504 Erreur au niveau de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
778

221

778-2505 Erreur au niveau de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
778

221

778-2506 Erreur au niveau de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
778

221

778-2507 Erreur au niveau de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
778

221

778-2508 Erreur au niveau de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
778

221

778-2509 Erreur logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel 778

778-2510 Erreur logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel 778

778-2511 Erreur logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel 778

778-2601 Erreur au niveau de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
778

221

778-2602 Erreur au niveau de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
778

221

778-2603 Erreur logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel 778

778-301 Panne de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
778

221

778-E01 Erreur logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel 778

778-e02 Panne de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
778

221

77C-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
77C

77C-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
77C

77C-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
77C

77C-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
77C

77C-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
77C

77C-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
77C

77C-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
77C

77C-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
77C

77C-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
77C

77C-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
77C

77C-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

77C

B88

77C-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :

77C

77C-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

77C

77C-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

77C

77C-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

77C

B88

77C-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

77C

logiciel

77C-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

77C

logiciel

77C-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

77C

77C-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

77C

77C-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

SSSS

77C-134 La carte n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

logiciel

77C-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

77C

B88

logiciel

77C-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

77C

77C-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :

77C

B88

190

77C-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre

avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

77C

77C-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88 77C

77C-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

780-101 Le test de logique de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

780

227

780-102 Le test de logique de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

780

780-109 Le test d'entrée-sortie du canal de l'adaptateur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

780

780-113 Le test du contrôleur SCC (Serial Communication Controller) de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

780

780-114 Le test de logique de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

780

227

780-120 La carte n'a pas été détectée ou configurée.

Liste des unités remplaçables sur site :

780

227

logiciel

780-140 Une erreur a été détectée au niveau du câble de la carte d'interface X.21.

Liste des unités remplaçables sur site :

271

780

780-150 Une erreur a été détectée au niveau du câble de la carte d'interface X.24.

Liste des unités remplaçables sur site :

272

780

780-160 Une erreur a été détectée au niveau du câble de la carte d'interface X.35.

Liste des unités remplaçables sur site :

273

780

780-170 Le matériel de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

780

780-180 Le matériel de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

780

780-190 Le matériel de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

780

780-210 Une erreur a été détectée au niveau de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

780

185

780-211 Le test POST de l'adaptateur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

780

227

780-230 Le matériel de l'adaptateur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
780

780-232 Le matériel de l'adaptateur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
780

227

780-240 Le matériel de l'adaptateur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
780

780-250 Une erreur a été détectée au niveau de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
185

780

780-260 Le matériel de l'adaptateur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
780

780-270 Le matériel de l'adaptateur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
780

780-280 Le matériel de l'adaptateur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
780

780-290 Le matériel de l'adaptateur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
780

780-300 Une erreur a été détectée au niveau de la carte lors de l'analyse du journal des erreurs.

Liste des unités remplaçables sur site :
780

780-310 Une erreur a été détectée au niveau de la carte lors de l'analyse du journal des erreurs.

Liste des unités remplaçables sur site :
780

185

780-320 Une erreur a été détectée au niveau de la carte lors de l'analyse du journal des erreurs.

Liste des unités remplaçables sur site :
780

227

780-330 L'analyse du journal des erreurs indique un incident matériel.

Liste des unités remplaçables sur site :
780

227

780-400 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
780

227

780-700 La carte n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
780

227

logiciel

780-720 Le test en boucle du câble a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
780

780-721 Le test en boucle du port a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
780

780-722 Le test en boucle du câble a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
780

781-101 Erreur d'initialisation du logiciel de la carte POST ROS.

Liste des unités remplaçables sur site :
781

227

781-102 Le test SIP de la mémoire DRAM étendue a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
781

781-103 Le test du total de contrôle ROS a a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
781

781-104 L'opération de téléchargement des diagnostics de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
781

227

781-105 Le test de taille de la mémoire a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
781

227

781-106 Le test de l'ID d'interface a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
781

227

781-107 Le test de l'ID de l'EIB a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
781

227

781-108 Le test de la version ROS a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
781

227

781-109 Le test du registre DUSCC a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
781

781-111 Le test du registre DMA a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
781

781-112 Le test du PAL X.21 a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
781

781-113 Le test en boucle externe a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
781

781-114 Le test logique de biconnexion processeur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
781

227

781-116 Le test en boucle du câble RS232 a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
254

781-117 Le test en boucle du câble RS422A a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
253

781-118 Le test en boucle du câble V.35 a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
257

781-119 Le test en boucle du câble X.21 a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
260

781-120 La carte n'a pas été détectée ou n'a pas pu être configurée.

Liste des unités remplaçables sur site :
781

227

logiciel

781-121 Le test en boucle de l'ensemble de câbles de pontage 4 ports a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
781

227

logiciel

781-200 L'analyse du journal des erreurs indique que la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
781

781-221 L'analyse du journal des erreurs indique que le matériel de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
781

227

781-231 Aucune carte d'interface détectée.

Liste des unités remplaçables sur site :

227

781-501 L'auto-test de mise sous tension (POST) a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B77 B69

227

781-502 Le module de mémoire a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B77

781-503 Incident matériel de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
781

227

781-504 Incident matériel de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
B69

781-505 Incident matériel de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
B71 B69

781-506 Incident matériel de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
B72 B69

781-507 Incident matériel de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
B73 B69

781-508 Incident matériel de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
B74 B69

781-516 Le test de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B77 B69

781-517 Le test de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B69 B77

781-720 Câble Multiprotocol 4 ports

Liste des unités remplaçables sur site :
258 781

783-110 La commande Reserve a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

783-120 La commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

783-130 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

support

783-135 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

support

783-140 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

783-150 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

support

783-160 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

support

783-169 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

support

783-170 Le test de lecture, écriture et comparaison a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

support

783-180 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

support

783-185 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

support

783-190 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

783-200 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

support

783-210 Le configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

783-220 La commande Release a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

783-230 La commande Request Sense a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

783-240 La commande Openx a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

783-300 Le configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

logiciel

783-310 La configuration de la carte SCSI a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

783

logiciel

783-320 L'analyse du journal des erreurs indique une panne.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

support

783-411 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-412 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-413 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-414 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-415 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-416 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-417 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-418 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-419 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-420 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-421 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-422 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-423 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-511 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

783-512 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

783-513 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

783-514 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

783-515 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

783-516 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

783-517 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

783-518 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

783-519 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

783-520 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

783-521 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

783-522 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

783-523 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

783-611 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-612 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-613 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-614 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-615 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-616 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-617 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-618 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-619 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-620 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-621 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-622 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-623 Une erreur d'E-S s'est produite au niveau de la carte ou du bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-711 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-712 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-713 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-714 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-715 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-716 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-717 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-718 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-719 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-720 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-721 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-722 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

783-723 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
783

B88

logiciel

784-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
784

784-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
784

784-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
784

784-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
784

784-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
784

784-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
784

784-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
784

784-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
784

784-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
784

784-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
784

784-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
784

B88

784-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
784

784-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
784

784-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
784

784-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
784

B88

784-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

784

logiciel

784-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

784

logiciel

784-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
784

784-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
784

784-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

SSSS

784-134 La carte n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

logiciel

784-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

784

B88

logiciel

784-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

784

784-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :

784

B88

190

784-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

784

784-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88 784

784-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

785-111 Le test n'a pu être exécuté parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

785

227

785-114 Le test de vérification du registre a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

785

785-121 Le test n'a pu être exécuté parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

785

227

785-122 Le test de communication en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

785

227

785-123 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

785

227

785-124 Le test de la mémoire a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

785

785-151 Le test n'a pu être exécuté parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

785

D57

785-152 Le test de communication en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
785

D57

785-153 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
785

D57

785-171 Le test n'a pu être exécuté parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
259

785-172 Le test de communication en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
259

785-173 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
259

785-181 Le test n'a pu être exécuté parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
261

785-182 Le test de communication en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
261

785-183 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
261

785-251 Opération impossible car le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
785

D57

785-252 Le test de communication en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
785

D57

785-253 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
785

D57

785-271 Opération impossible car le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
785

D57

785-272 Le test de communication en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
785

D57

785-273 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
785

D57

785-281 Opération impossible car le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
785

D57

785-282 **Le test de communication en boucle des données a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
785

D57

785-283 **Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
785

D57

785-481 **Le test n'a pu être exécuté parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.**

Liste des unités remplaçables sur site :
D57

785-482 **Le test de communication en boucle des données a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
D57

785-483 **Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
D57

785-901 **Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

785

785-902 **Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

785

785-903 **Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

785

785-904 **Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

785

785-905 **Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

785

785-906 **Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210:

General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

785

**785-907 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

785

**785-908 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

785

**785-909 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

785

**785-910 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si

le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

785

**785-911 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

785

**785-912 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

785

**785-913 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

785

**785-914 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

785

**785-915 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

785

**785-916 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

785

**785-917 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

785

**785-918 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

785

**785-919 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

785

**785-920 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

785

785-921 La carte n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
785

logiciel

**785-922 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

785

**785-923 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

785

**785-924 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

785

785-925 La carte n'a pas réussi à se configurer.
Liste des unités remplaçables sur site :

785

logiciel

**785-926 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du

disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

785

**785-927 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

785

**785-928 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

785

**785-929 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

785

**785-930 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

785

**785-931 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

785

**785-932 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

785

**785-933 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

785

**785-934 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

785

**785-935 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

785

**785-936 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

785

**785-937 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

785

**785-938 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

785

**785-939 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

785

**785-940 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

785

**785-941 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

785

**785-942 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

785

**785-943 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'a pas été obtenu à partir du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210: General problem resolution avec un FFC 785. Sinon, il peut s'agir d'un incident logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

785

786-200 Le lancement a échoué.
Intervention de l'agent de service :

Remarque : Vous devez définir lesquels des deux premiers FFC est installé sur l'unité centrale. Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

786

D96

227

786-210 Le test de la carte a échoué.
Liste des unités remplaçables sur site :

786

227

786-211 Le test de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
D96

227

786-220 Le test de l'écran a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
786

Câble

Moniteur

786-221 Le test de l'écran a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
D96 Câble Moniteur

786-710 ELA indique une défaillance matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
786

227

786-711 ELA indique une défaillance matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
D96

227

787-100 Carte graphique GXT500P.

Liste des unités remplaçables sur site :
787

787-101 Carte graphique GXT500P.

Liste des unités remplaçables sur site :
787

227

787-1AA Carte graphique GXT500P.

Liste des unités remplaçables sur site :
787

RGB

Câble

Ecran

787-1xx Carte graphique GXT500P.

Liste des unités remplaçables sur site :
787

787-200 Carte graphique GXT550P.

Liste des unités remplaçables sur site :
D95

787-201 Carte graphique GXT550P.

Liste des unités remplaçables sur site :
D95

227

787-2AA Carte graphique GXT550P.

Liste des unités remplaçables sur site :
D95 RGB Câble Ecran

787-2xx Carte graphique GXT550P.

Liste des unités remplaçables sur site :
D95

788-001 Erreur au niveau de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
788

227

788-002 Erreur système.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

788

788-003 Erreur système.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

788

788-004 Erreur système.

Liste des unités remplaçables sur site :
788

logiciel

789-101 La libération de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
789

789-102 La réservation de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
789

789-103 Le moteur de l'unité n'a pas pu démarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
789

789-104 L'unité n'a pas pu être prête.

Liste des unités remplaçables sur site :
789

789-105 L'obtention de données d'interrogation a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
789

789-106 La commande Prevent Media Removal a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
789

789-107 La commande Allow Media Removal a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
789

789-200 Le chargement du disque optique a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Changez le support. Exécutez les diagnostics sur le nouveau support en mode de vérification du système. Si l'erreur se reproduit, effectuez MAP 0210: General problem resolution ; sinon, remplacez le support.

Liste des unités remplaçables sur site :
789

Disque optique

789-201 Le déchargement du disque optique a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Changez le support. Exécutez les diagnostics sur le nouveau support en mode de vérification du système.

Si les erreurs se reproduisent, effectuez MAP 0210: General problem resolution ; sinon, remplacez le support.

Liste des unités remplaçables sur site :
789

Disque optique

789-202 Le test de diagnostic a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Changez le support. Exécutez les diagnostics sur le nouveau support en mode de vérification du système. Si les erreurs ne se reproduisent pas, remplacez le support. Sinon, exécutez les procédures de nettoyage d'unité (le cas échéant) et exécutez à nouveau les diagnostics. Si les erreurs se reproduisent ou si l'unité ne prend pas en charge les procédures de nettoyage, effectuez MAP 2010: General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
789

Disque optique

789-204 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
789

B88

789-205 La commande Test Unit Ready a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Changez le support. Exécutez les diagnostics sur le nouveau support en mode de vérification du système. Si l'erreur se reproduit, effectuez MAP 0210: General problem resolution ; sinon, remplacez le support.

Liste des unités remplaçables sur site :
789

Disque optique

789-206 Le test aléatoire d'écriture, de lecture et de comparaison a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Changez le support. Exécutez les diagnostics sur le nouveau support en mode de vérification du système. Si les erreurs ne se reproduisent pas, remplacez le support. Sinon, exécutez les procédures de nettoyage d'unité (le cas échéant) et exécutez à nouveau les diagnostics. Si les erreurs se reproduisent ou si l'unité ne prend pas en charge les procédures de nettoyage, utilisez la résolution générale d'incident.

Liste des unités remplaçables sur site :
789

Disque optique

789-207 Une erreur de matériel s'est produite.**Intervention de l'agent de service :**

Changez le support. Exécutez les diagnostics sur le nouveau support en mode de vérification du système. Si les erreurs ne se reproduisent pas, remplacez le support. Sinon, exécutez les procédures de nettoyage d'unité (le cas échéant) et exécutez à nouveau les diagnostics. Si les erreurs se reproduisent ou si l'unité ne prend pas en charge les procédures de nettoyage, effectuez MAP 2010: General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

789

Disque optique

789-208 La commande Mode Sense a échoué.**Intervention de l'agent de service :**

Changez le support. Exécutez les diagnostics sur le nouveau support en mode de vérification du système. Si les erreurs ne se reproduisent pas, remplacez le support. Sinon, exécutez les procédures de nettoyage d'unité (le cas échéant) et exécutez à nouveau les diagnostics. Si les erreurs se reproduisent ou si l'unité ne prend pas en charge les procédures de nettoyage, utilisez la résolution générale d'incident.

Liste des unités remplaçables sur site :

789

Disque optique

789-209 La commande Mode Select a échoué.**Intervention de l'agent de service :**

Changez le support. Exécutez les diagnostics sur le nouveau support en mode de vérification du système. Si les erreurs ne se reproduisent pas, remplacez le support. Sinon, exécutez les procédures de nettoyage d'unité (le cas échéant) et exécutez à nouveau les diagnostics. Si les erreurs se reproduisent ou si l'unité ne prend pas en charge les procédures de nettoyage, utilisez la résolution générale d'incident.

Liste des unités remplaçables sur site :

789

Disque optique

789-300 Un conflit de réservation SCSI s'est produit.**Liste des unités remplaçables sur site :**

789

B88

logiciel

789-400 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.**Liste des unités remplaçables sur site :**

789

B88

Câbles

logiciel

789-401 Une erreur inconnue s'est produite.**Liste des unités remplaçables sur site :**

Disque optique

190

B88

logiciel

789-402 Une condition d'avertissement pour l'unité s'est produite.**Liste des unités remplaçables sur site :**

Disque optique

190

B88

logiciel

789-600 ELA indique que tous les secteurs de secours du disque sont épuisés.**Intervention de l'agent de service :**

Sauvegardez le support et remplacez-le.

Remarque : Utilisez l'heure à laquelle l'erreur s'est produite et l'aide à la maintenance "Disponibilité des secteurs de secours" pour identifier le disque sur lequel se trouve l'erreur.

Liste des unités remplaçables sur site :

Disque optique

789-700 ELA indique une erreur matérielle.**Intervention de l'agent de service :**

Exécutez les diagnostics en mode de vérification du système afin d'isoler l'incident. Si des erreurs sont signalées, effectuez MAP 0210: General problem resolution ; sinon, l'erreur provient d'un support défaillant. Sauvegardez le support, puis remplacez-le.

Remarque : Utilisez l'heure à laquelle l'erreur s'est produite pour identifier le support défaillant.

789-701 • 78D-005

Liste des unités remplaçables sur site :

789

Disque optique

789-701 ELA indique une erreur de données irrémédiable.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics en mode de vérification du système afin d'isoler l'incident. Si des erreurs sont signalées, effectuez MAP 0210: General problem resolution ; sinon, l'erreur provient d'un support défaillant. Sauvegardez le support, puis remplacez-le.

Remarque : Utilisez l'heure à laquelle l'erreur s'est produite pour identifier le support défaillant.

Liste des unités remplaçables sur site :

Disque optique

789

789-702 ELA indique que la carte a détecté une erreur.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez 7209: Installation and Service information. S'il s'avère que l'unité est en bon état, effectuez MAP 0210: General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

789

B88

Câbles

78B-001 Erreur logicielle.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

Logiciel

78B

78B-002 Panne de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

78B Logiciel

78B-003 Panne de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

78B

227

78B-004 Panne de la carte ou de l'écran.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

78B

Moniteur/Câble

78B-005 Panne de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

78B

227

Moniteur/Câble

78D-001 Erreur logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

78D

78D-002 Panne de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

78D

logiciel

78D-003 Panne de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

78D

227

78D-004 Défaillance au niveau de l'écran.

Liste des unités remplaçables sur site :

78D

Moniteur/Câble

78D-005 Panne de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

78D

227

Moniteur/Câble

790-101 Le test du registre de configuration a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
790

790-102 Le test d'E-S a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
790

790-103 Le test d'initialisation de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
790

790-104 Le test en boucle interne a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
790

790-105 Le test en boucle interne a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
790

790-106 Le test en boucle externe (10 Mbps) a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
790

790-107 Le test en boucle interne a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
790

790-108 Le test en boucle externe (100 Mbps) a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
790

790-109 Le test en boucle externe (10 Mbps) a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
790

790-121 Le test du registre de configuration a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
790

790-122 Le test du registre d'E-S a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
790

790-124 Le test de bouclage interne a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
790

790-125 Le test de bouclage interne a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
790

790-126 Le test de bouclage externe a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
790

790-150 Le test de l'émetteur-récepteur 10Base-T a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B08

790-151 Le test de l'émetteur-récepteur 10Base-2 a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B09

790-223 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
790

logiciel

790-224 Le test de l'émetteur-récepteur 10 Base-T a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B08

790

790-225 Le test de l'émetteur-récepteur 10 Base-2 a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B09

790

790-250 Le test de l'émetteur-récepteur 10 Base-T a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B08

790

790-251 Le test de l'émetteur-récepteur 10 Base-2 a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B09

790

790-701 L'analyse du journal des erreurs indique que la carte ne répond pas aux commandes d'initialisation.

Liste des unités remplaçables sur site :
790

790-702 L'analyse du journal des erreurs indique que le pilote de périphérique a détecté une erreur PIO qu'il ne peut pas corriger.

Liste des unités remplaçables sur site :
790

790-703 L'analyse du journal des erreurs indique que la carte a été fermée en raison d'une erreur irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
790

790-704 L'analyse du journal des erreurs indique un incident au niveau de l'EEPROM de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
790

790-720 L'analyse du journal des erreurs indique un incident matériel.

Liste des unités remplaçables sur site :
790

logiciel

791-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
791

791-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
791

791-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
791

791-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
791

791-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
791

791-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
791

791-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
791

791-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
791

791-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
791

791-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
791

791-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
791

B88

791-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
791

791-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
791

791-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
791

791-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
791

B88

791-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

791

logiciel

791-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

791

logiciel

791-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
791

791-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
791

791-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
SSSS

791-134 La carte n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

791-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
791

B88

logiciel

791-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
791

791-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
791

B88

190

791-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
791

791-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88 791

791-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

792-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
792

792-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
792

792-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
792

792-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
792

792-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
792

792-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
792

792-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
792

792-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
792

792-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
792

792-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
792

792-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
792

B88

792-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
792

792-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
792

792-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
792

792-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
792

B88

792-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

792

logiciel

792-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

792

logiciel

792-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
792

792-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
792

792-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
ssss

792-134 La carte n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

792-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
792

B88

logiciel

792-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
792

792-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
792

B88

190

792-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
792

792-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88 792

792-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

793-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
793

793-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
793

793-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
793

793-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
793

793-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
793

793-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
793

793-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
793

793-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
793

793-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
793

793-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
793

793-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
793

B88

793-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
793

793-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
793

793-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
793

793-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
793

B88

793-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

793

logiciel

793-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

793

logiciel

793-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
793

793-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
793

793-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

SSSS

793-134 La carte n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

logiciel

793-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

793

B88

logiciel

793-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

793

793-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :

793

B88

190

793-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

793

793-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88

793

793-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

799-101 Le test en boucle externe a échoué sur le port 0.

Liste des unités remplaçables sur site :

2C3

799

799-102 Le test en boucle externe a échoué sur le port 1.

Liste des unités remplaçables sur site :

2C3

799

799-201 Le test de la carte interne a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

799

227

799-202 Le test en boucle externe a échoué sur le port 0.

Liste des unités remplaçables sur site :

799

227

799-203 Le test en boucle externe a échoué sur le port 1.

Liste des unités remplaçables sur site :

799

227

799-204 Le test en boucle externe a échoué sur le port 0.

Liste des unités remplaçables sur site :

2C3

799

799-205 **Le test en boucle externe a échoué sur le port 1.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2C3

799

799-206 **Le test en boucle externe a échoué sur le port 0.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2C3

799

logiciel

799-207 **Le test en boucle externe a échoué sur le port 1.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2C3

799

logiciel

799-301 **Le test de la carte interne a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
799

227

logiciel

799-302 **Le test en boucle externe a échoué sur le port 0.**

Liste des unités remplaçables sur site :
799

227

logiciel

799-303 **Le test en boucle externe a échoué sur le port 1.**

Liste des unités remplaçables sur site :
799

227

logiciel

799-304 **Le test en boucle externe a échoué sur le port 0.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2C3

799

logiciel

799-305 **Le test en boucle externe a échoué sur le port 1.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2C3

799

logiciel

799-700 **L'analyse du journal des erreurs indique un incident matériel.**

Liste des unités remplaçables sur site :
799

logiciel

Chapitre 5. Codes SRN 801-xxxx à 899-xxx

Codes SRN 801-xxxx à 899-xxx

Remarque : Certains codes SRN de ce chapitre peuvent contenir 4 et non 3 chiffres après le tiret (-).

801-xxxx Aucune valeur DEL n'a pu être déterminée pour la ressource manquante.

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Pour obtenir l'unité remplaçable sur site, substituez les trois ou quatre derniers chiffres du code SRN après le tiret (-) par xxxx. (Les signes xxxx substitués correspondent à l'unité remplaçable sur site). Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

xxxx

E10

227

802-655 Une ressource précédemment installée n'a pas été détectée.

Liste des unités remplaçables sur site :

655

802-657 Une ressource précédemment installée n'a pas été détectée.

Liste des unités remplaçables sur site :

657

802-67E Une ressource précédemment installée n'a pas été détectée.

Liste des unités remplaçables sur site :

67E

802-684 Il existe un problème potentiel lié au concentrateur RS422.

Liste des unités remplaçables sur site :

684

687

802-787 Les diagnostics n'ont pas détecté une ressource installée.

Liste des unités remplaçables sur site :

787

D95

802-78D Une ressource précédemment installée n'a pas été détectée.

Liste des unités remplaçables sur site :

78D

802-80c Il existe un problème potentiel lié à une carte SSA. Si le système comporte des unités SSA externes, reportez-vous au *SSA Adapters User's Guide and Maintenance Information*. Si le système comporte des unités SSA internes, reportez-vous au SSA MAP dans le guide de maintenance ou le guide d'utilisation du système.

Intervention de l'agent de service :

Liste des unités remplaçables sur site :

80c

802-837 Il existe un problème potentiel lié au noeud asynchrone distant étendu.

Liste des unités remplaçables sur site :

837

687

E10

227

802-2592 Le DVD-ROM précédemment installé n'a pas été détecté.

Liste des unités remplaçables sur site :

2592

199

E10

227

802-xxxx Les diagnostics n'ont pas détecté une ressource installée.

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Pour obtenir l'unité remplaçable sur site, substituez les trois ou quatre derniers chiffres du code SRN après le tiret (-) par *xxxx*. (Les signes *xxxx* substitués correspondent à l'unité remplaçable sur site).
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
xxxx

E10

227

803-xxxx Une erreur logicielle due au matériel ou au logiciel est survenue lors de l'exécution du diagnostic.

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Ce code SRN peut également survenir lorsque le système de fichiers est saturé, en particulier dans les répertoires */*, */var* ou */tmp* (vérifiez à l'aide de la commande *df* lorsqu'AIX vous y invite, assurez-vous que le pourcentage utilisé correspond à 90 % maximum pour chaque système de fichiers). Exécutez les diagnostics en mode autonome. Si vous obtenez un autre code SRN, utilisez-le à la place du code original. Si vous obtenez le même code SRN, utilisez les trois ou quatre derniers chiffres de *803-xxx(x)* comme l'unité remplaçable sur site et utilisez la résolution générale d'incident. Si vous n'obtenez aucune erreur des diagnostics en mode autonome, il se peut que vous ayez un problème avec le logiciel, contactez votre support technique.

Remarque : *xxxx* correspond aux trois ou quatre derniers chiffres du code SRN. Si votre code SRN *803-xxx(x)* n'est pas répertorié, remplacez les trois ou quatre derniers chiffres du code SRN situés après le tiret (-) par *xxx(x)*, puis passez à la liste des unités remplaçables sur site en utilisant les chiffres substitués comme votre unité remplaçable sur site.

Liste des unités remplaçables sur site :
xxxx

807-102 Une panne critique s'est produite sur un élément indéfini.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
807

807-103 Un incident non critique s'est produit sur un élément indéfini.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

807

807-104 Une panne irrémédiable s'est produite sur un élément indéfini.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
807

807-122 Un incident critique d'alimentation électrique s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
152

807-123 Un incident non critique d'alimentation électrique s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
152

807-124 Un incident irrémédiable d'alimentation électrique s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
152

807-132 Un incident critique de ventilateur s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
166

807

807-133 Un incident non critique de ventilateur s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
166

807

807-134 Une panne irrémédiable s'est produite sur un ventilateur.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

166

807

807-148 Le boîtier signale un avertissement lié à un seuil de température.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

166

807

807-149 Le boîtier signale un incident lié à un seuil de température.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

166

807

807-152 Un incident critique de carte répéteur s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

807

807-153 Un incident non critique de carte répéteur s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

807

807-154 Un incident irrémédiable de carte répéteur s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

807

807-162 Un incident critique de module de données techniques essentielles (VPD) s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

807

807-163 Un incident non critique de module de données techniques essentielles (VPD) s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

807

807-164 Un incident irrémédiable de module de données techniques essentielles (VPD) s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

807

807-172 Un incident critique de services de boîtier s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

807

807-173 Un incident non critique de services de boîtier s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

807

807-174 Un incident irrémédiable de services de boîtier s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

807

807-182 Un incident critique s'est produit sur un élément défini par l'utilisateur.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

807

807-183 Un incident non critique s'est produit sur un élément défini par l'utilisateur.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

807

807-184 Un incident irrémédiable s'est produit sur un élément défini par l'utilisateur.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

807

807-192 Un incident critique s'est produit sur un élément défini par l'utilisateur.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

807

807-193 Un incident non critique s'est produit sur un élément défini par l'utilisateur.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

807

807-194 Un incident irrémédiable s'est produit sur un élément défini par l'utilisateur.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

807

807-201 Erreur de configuration de l'unité**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

807

891

807-202 Le boîtier ne s'est pas ouvert.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

807

340 Codes SRN

891

807-203 Le boîtier n'a pas renvoyé les données d'interrogation.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

807

891

807-204 Incident critique d'alimentation électrique ou de ventilateur.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

152

166

807-205 Incident d'alimentation électrique redondante ou de ventilateur redondant.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

152

166

80C-xxx Il existe un problème potentiel lié à une unité SSA.**Intervention de l'agent de service :**L'aide à la maintenance SSA peut être utile, elle fournit des outils de diagnostic et de résolution d'incidents sur des unités SSA. Vous pouvez également vous reporter au manuel *SSA Adapters User's Guide and Maintenance Information*.**Liste des unités remplaçables sur site :**

80C

814-112 Le test relatif à la mémoire NVRAM a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

814

814-113 Le test relatif aux données techniques essentielles a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

221

814-114 Le test relatif à la mémoire NVRAM de la carte d'entrée-sortie a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
814

815-100 Le test relatif au processeur de calcul en virgule flottante a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
815

815-101 Le processeur de calcul en virgule flottante a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
815

815-102 Le processeur de calcul en virgule flottante a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
815

815-200 L'autotest à la mise sous tension indique un incident au niveau du processeur.

Liste des unités remplaçables sur site :
815

7C0

815-201 Le processeur présente un état d'échec. Les processeurs dotés d'un état d'échec sont déconfigurés. Par conséquent, ils ne peuvent pas être testés ou utilisés par le système.

Liste des unités remplaçables sur site :
815

816-140 Le test relatif à l'affichage à quatre chiffres a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
165

816

817-123 Le test relatif à l'horloge système de la carte d'entrée-sortie a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
817

817-124 Le test relatif à la mémoire RAM en temps réel a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
817

817-210 L'horloge système est sur POR.

Liste des unités remplaçables sur site :
817

817-211 Le test relatif à POR en temps réel a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
817

169

817-212 La batterie est faible.

Liste des unités remplaçables sur site :
151

816

817-213 L'horloge en temps réel ne fonctionne pas.

Liste des unités remplaçables sur site :
817

817-215 Le test de non fonctionnement de l'horloge en temps réel a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
817

817-217 L'horloge en temps réel ne fonctionne pas.

Liste des unités remplaçables sur site :
817

169

821-111 Résultats du test inattendus.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

B31

821-332 Impossible d'ouvrir l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

logiciel

823-111 L'adaptateur de la souris standard a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
823

823-134 Impossible d'ouvrir l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
823

logiciel

823-211 L'adaptateur de la souris standard a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

823

824-220 Le fusible de la carte de la tablette graphique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B10

824

824-331 Une erreur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
824

227

824-332 Le test relatif à l'activation et à la désactivation de l'unité a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Assurez-vous que la fiche de bouclage n'a pas été attachée lors de l'exécution du test. Si tel est le cas, supprimez-la et exécutez le test une nouvelle fois. Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
824

227

824-333 Le test interne en boucle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
824

824-334 Le fusible de la carte de la tablette graphique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B10

824

824-441 Une erreur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
824

824-442 Le test en boucle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
824

824-450 Erreur logicielle due à un incident matériel.

Liste des unités remplaçables sur site :
227

824-461 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
227

824-511 Une erreur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
824

824-512 Le test de réinitialisation de la carte de la tablette graphique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
824

824-522 Incident lié au fusible de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
B10

824

824-523 L'unité ne peut pas être configurée.

Liste des unités remplaçables sur site :
824

824-524 Impossible d'ouvrir l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
824

logiciel

826-111 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

826-112 Impossible de déterminer le type d'adaptateur à partir des données techniques essentielles.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

826-113 Le test de vérification des données techniques essentielles a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
826

826-114 Le test de vérification du registre a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
826

826-121 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

826-122 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

826-123 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

826-131 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

826-132 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

826-133 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

826-161 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
252

826-162 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
252

826-163 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
252

826-171 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
259

826-172 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
259

826-173 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
259

826-181 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
261

826-182 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
261

826-183 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
261

826-271 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
826

259

826-272 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
826

259

826-273 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
826

259

826-281 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
826

259

826-282 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
826

259

826-283 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
826

259

826-321 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
826

826-322 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
826

826-323 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
826

826-331 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
826

826-332 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
826

826-333 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
826

826-371 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
826

826-372 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
826

826-373 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
826

826-381 Le test n'a pu être exécuté parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
826

826-382 Le test de communication en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
826

826-383 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
826

826-481 Le test n'a pu être exécuté parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
D56

826-482 Le test de communication en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
D56

826-483 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
D56

826-581 Le test n'a pu être exécuté parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
826

D56

826-582 Le test de communication en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
826

D56

826-583 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
826

D56

826-901 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égal à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-902 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-903 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-904 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-905 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-906 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-907 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-908 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-909 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-90a Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-90b Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si

le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-90c **Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-90d **Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-90e **Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-90f **Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-910 **Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-911 **Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-912 **Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

**826-913 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

**826-914 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

**826-915 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

**826-916 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si

le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

**826-917 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

**826-918 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

**826-919 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-91a **Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-91b **Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-91c **Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-91d **Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-91e **Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-91f **Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-920 **Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-921 **La configuration de la carte a échoué.**
Liste des unités remplaçables sur site :

826

logiciel

826-922 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-923 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-924 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-925 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

826

logiciel

826-926 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-927 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-928 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-929 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-92a Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-92b Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-92c Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-92d Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si

le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-92e Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-92f Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-930 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-931 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-932 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-933 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-934 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-935 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-936 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-937 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-938 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si

le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-939 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-93a Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-93b Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-93c Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-93d Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-93e Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-93f Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-940 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-941 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-942 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

826-943 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si

le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 826. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

826

827-112 Le test de lecture/écriture du registre des
données du port parallèle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

827-121 Impossible d'exécuter le test parce que
le pilote de l'unité a détecté une erreur
matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
827

827-122 Le test de lecture/écriture du registre des
données du port parallèle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
827

827-123 Le test de lecture/écriture du registre de
contrôle du port parallèle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
827

827-124 Le test de lecture du registre des
données du port parallèle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
827

827-125 Le test de lecture du registre de contrôle
du port parallèle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
827

827-126 Le test de lecture du registre de contrôle
du port parallèle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
827

827-131 Impossible d'exécuter le test parce que
le pilote de l'unité a détecté une erreur
matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
827

827-132 Le test (écriture) relatif aux bits de direction du registre du port de contrôle avec BIDI activé a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
827

827-133 Le test (lecture) relatif aux bits de direction du registre du port de contrôle avec BIDI activé a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
827

827-141 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
827

827-142 Le test de lecture/écriture du registre de contrôle du port parallèle avec BIDI activé a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
827

827-151 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

827-152 Le test de lecture du registre d'état du port parallèle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
827

827-161 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
827

827-162 Le test d'interruption du port parallèle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

827-163 Le test d'interruption du port parallèle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

827-201 Le test de lecture/écriture du registre de contrôle étendu du port parallèle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
827

827-202 Une entrée-sortie du FIFO (sans interruptions) a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
827

827-203 Une entrée-sortie du FIFO (avec interruptions) a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
827

827-204 L'accès direct à la mémoire du FIFO a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
827

828-501 Le test relatif à la carte de disquettes a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
828

82C-102 Le test relatif à la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
82C

82C-104 Le test d'affichage a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
82C

725

831-111 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

831-112 Impossible de déterminer le type d'adaptateur à partir des données techniques essentielles.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

831-113 Le test de vérification des données techniques essentielles a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
831

831-114 Le test de vérification du registre a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
831

831-121 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

831-122 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

831-123 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

831-131 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

831-132 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

831-133 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

831-161 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
252

831-162 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
252

831-163 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
252

831-164 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

252

831-165 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

252

831-166 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

252

831-171 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
259

831-172 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
259

831-173 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
259

831-181 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
261

831-182 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
261

831-183 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
261

831-271 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
831

259

831-272 Le test de communication en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
831

259

831-273 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
831

259

831-281 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
831

259

831-282 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
831

259

831-283 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
831

259

831-321 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
831

831-322 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
831

831-323 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
831

831-331 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
831

831-332 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
831

831-333 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
831

831-371 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
831

831-372 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
831

831-373 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
831

831-381 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
831

831-382 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
831

831-383 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
831

831-481 Le test n'a pu être exécuté parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
D56

831-482 Le test de communication en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
D56

831-483 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
D56

831-581 Le test n'a pu être exécuté parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
831

D56

831-582 Le test de communication en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
831

D56

831-583 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
831

D56

831-901 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-902 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-903 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

**831-904 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

**831-905 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

**831-906 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

**831-907 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si

le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

**831-908 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

**831-909 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

**831-90a Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-90b Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-90c Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-90d Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-90e Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-90f Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-910 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-911 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-912 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si

le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-913 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-914 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-915 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-916 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-917 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-918 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-919 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-91a Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-91b Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-91c Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-91d Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si

le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-91e Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-91f Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-920 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-921 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
831

logiciel

831-922 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.**Intervention de l'agent de service :**

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-923 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.**Intervention de l'agent de service :**

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-924 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.**Intervention de l'agent de service :**

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-925 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
831

logiciel

831-926 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.**Intervention de l'agent de service :**

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-927 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.**Intervention de l'agent de service :**

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-928 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.**Intervention de l'agent de service :**

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-929 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-92a Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-92b Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-92c Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

364 Codes SRN

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-92d Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-92e Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-92f Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-930 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si

le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-931 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-932 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-933 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-934 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-935 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-936 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-937 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-938 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-939 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-93a Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-93b Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si

le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-93c Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-93d Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

831-93e Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

**831-93f Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

**831-940 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

**831-941 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

**831-942 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

**831-943 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 831. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

831

**832-xxxx Erreur interne liée à l'unité/au pont
d'entrée-sortie**
Intervention de l'agent de service :

Remarque : xxxx représente les trois ou quatre derniers chiffres du code SRN après le tiret (-).
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
xxxx

**833-xxxx Erreur de parité liée à l'adresse de
l'unité PCI, erreur de parité liée aux
données de l'unité PCI ou erreur
d'abandon liée à l'unité PCI. L'écran de
diagnostic indique l'erreur réelle.**
Intervention de l'agent de service :

Remarque : xxxx représente les trois ou quatre derniers chiffres du code SRN après le tiret (-).
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
xxxx

296

2C9

**836-101 Impossible d'exécuter le test parce que
le pilote de l'unité a détecté une erreur
matérielle.**
Liste des unités remplaçables sur site :
836

836-111 Impossible d'effectuer un test car le pilote de périphérique a détecté un incident matériel.

Liste des unités remplaçables sur site :
836

227

836-112 Impossible de déterminer le type d'adaptateur à partir des données techniques essentielles.

Liste des unités remplaçables sur site :
836

227

836-113 Le test de vérification des données techniques essentielles a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
836

836-114 Le test de vérification du registre a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
836

836-115 Le test de vérification des données techniques essentielles a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
836

836-116 Le test relatif à la ligne du contrôleur 128 ports a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B54

836

836-117 Le test relatif au noeud asynchrone distant a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
684

836-118 Le test relatif au noeud asynchrone distant a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
837

836-119 Le test relatif à la fin de ligne de synchronisation a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
836

836-151 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
837

836-152 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
837

836-153 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
837

836-154 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
684

836

836-155 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
684

836

152

836-161 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
C22

836-162 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
C22

836-163 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
C22

836-164 Le test de communication en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
D06

836-171 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
259

836-172 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
259

836-173 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
259

836-174 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle lors de l'exécution du test en boucle relatif au câble du terminal/de l'imprimante.

Liste des unités remplaçables sur site :
263

836-175 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué lors de l'exécution du test en boucle du câble du terminal/de l'imprimante.

Liste des unités remplaçables sur site :
263

836-181 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
261

836-182 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
261

836-183 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
261

836-251 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
836

837

836-252 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
836

837

836-253 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
836

837

836-254 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle lors de l'exécution du test en boucle relatif au noeud asynchrone distant.

Liste des unités remplaçables sur site :
836

837

836-255 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué lors de l'exécution du test en boucle du noeud asynchrone distant.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
836

684

836-271 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
836

837

836-272 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
836

837

836-273 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
836

837

836-274 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle lors de l'exécution du test en boucle relatif au câble du terminal/de l'imprimante.

Liste des unités remplaçables sur site :
836

684

836-275 Le test relatif aux communications en boucle des données a échoué lors de l'exécution du test en boucle du câble du terminal/de l'imprimante.

Liste des unités remplaçables sur site :
836

684

836-281 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
836

837

836-282 Le test de communication en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
836

837

836-283 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
836

837

836-481 Le test n'a pu être exécuté parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
D56

836-482 Le test de communication en boucle des données a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
D56

836-483 Le test de la ligne de contrôle du modem a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
D56

836-901 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-902 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale

à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-903 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-904 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-905 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-906 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-907 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-908 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-909 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-90a Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-90b Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-90c Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-90d Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si

le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-90e Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-90f Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-910 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

**836-911 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

**836-912 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

**836-913 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

**836-914 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

**836-915 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

**836-916 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

**836-917 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

**836-918 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si

le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-919 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-91a Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-91b Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-91c Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-91d Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-91e Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-91f Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

**836-920 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-921 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
836

logiciel

**836-922 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

**836-923 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

**836-924 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-925 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
836

logiciel

**836-926 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

**836-927 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-928 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-929 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-92a Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-92b Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-92c Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-92d Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-92e Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-92f Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si

le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-930 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-931 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-932 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-933 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-934 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-935 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-936 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

**836-937 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

**836-938 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

**836-939 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

**836-93a Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si

le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

**836-93b Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

**836-93c Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

**836-93d Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-93e **Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-93f **Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-940 **Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-941 **Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-942 **Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

836-943 **Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN d'origine n'est pas fourni par le disque ou les diagnostics du réseau, utilisez la résolution générale des incidents avec une unité remplaçable sur site égale à 836. Dans le cas contraire, le problème est probablement d'origine logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

836

840-101 **Incident de gestion étendue des erreurs
survenu sur le bus.**

Liste des unités remplaçables sur site :
221

840-102 **Erreur étendue lors de la gestion de
l'incident sur un pont PCI-PCI.**

Liste des unités remplaçables sur site :
293

840-103 **Erreur étendue lors de la gestion de
l'incident sur la carte.**

Liste des unités remplaçables sur site :
840

221

840-212 Jeu de bits premier entré, premier sorti (FIFO) vide.

Liste des unités remplaçables sur site :
840

840-213 Bit vide premier entré, premier sorti (FIFO) effacé.

Liste des unités remplaçables sur site :
840

840-214 Jeu de bits premier entré, premier sorti (FIFO) complet.

Liste des unités remplaçables sur site :
840

840-215 Bit premier entré, premier sorti (FIFO) complet effacé.

Liste des unités remplaçables sur site :
840

840-216 Erreur de comparaison des données premier entré, premier sorti (FIFO).

Liste des unités remplaçables sur site :
840

840-217 Erreur de comparaison des données premier entré, premier sorti (FIFO) SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
840

840-218 Dépassement négatif premier entré, premier sorti (FIFO) SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
840

840-219 Erreur de parité SCSI.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

Liste des unités remplaçables sur site :

840-220 Erreur d'indicateurs FIFO SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
840

840-221 Erreur de comparaison pendant la lecture/écriture du registre de configuration.

Liste des unités remplaçables sur site :
840

221

840-222 Erreur pendant la lecture/écriture du registre de mémoire.

Liste des unités remplaçables sur site :
840

840-223 Erreur de comparaison pendant la lecture/écriture du registre des E-S de la mémoire.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

Liste des unités remplaçables sur site :
840

840-224 Erreur de lecture ou d'écriture du registre de configuration SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
840

221

840-225 L'autotest à la mise sous tension de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
840

840-226 La recherche en boucle SCSI a échoué ou PTC a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

840-227 Le test relatif à la carte SCSI a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
840

221

840-230 Le test d'arbitrage a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

840-231 La fonction n'a pas pu se terminer.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

840-232 Erreur de comparaison des données du bus SCSI.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

840-240 **Aucune alimentation au niveau du terminal.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

840-242 **Erreur du bus SCSI.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

840-301 **L'ouverture de l'unité mère a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
840

221

840-701 **L'analyse du journal des erreurs indique un incident lié à la carte PCI SCSI.**

Liste des unités remplaçables sur site :
840

840-801 **L'analyse du journal des erreurs indique un incident lié au module de terminaison.**

Intervention de l'agent de service :
Exécutez les diagnostics sur la carte en mode de vérification du système. Si un code SRN est renvoyé, utilisez-le pour résoudre l'incident. En l'absence de code SRN, utilisez les conseils des *contrôles généraux de la configuration SCSI* pour résoudre l'incident.

840-802 **L'analyse du journal des erreurs indique que le délai d'attente de plusieurs tentatives de réinitialisation du bus SCSI a expiré.**

Intervention de l'agent de service :
Exécutez les diagnostics sur la carte en mode de vérification du système. Si un code SRN est renvoyé, utilisez-le pour résoudre l'incident. En l'absence de code SRN, utilisez les conseils des *contrôles généraux de la configuration SCSI* pour résoudre l'incident.

840-803 **L'analyse du journal des erreurs indique que plusieurs erreurs de bus SCSI se sont produites.**

Intervention de l'agent de service :
Exécutez les diagnostics sur la carte en mode de vérification du système. Si un code SRN est renvoyé, utilisez-le pour résoudre l'incident. En l'absence de code SRN, utilisez les astuces des *contrôles généraux de la configuration SCSI* pour résoudre l'incident.

844-xxx **Un incident lié au contrôleur 7135 est signalé.**

Intervention de l'agent de service :
Utilisez la documentation 7135.

Liste des unités remplaçables sur site :
844

845-xxx **Une incident lié au tiroir de l'unité de stockage à accès direct 7135 est signalé.**

Intervention de l'agent de service :
Utilisez la documentation 7135.

Liste des unités remplaçables sur site :
845

846-xxx **Une incident lié au tiroir de l'unité de stockage à accès direct 7135 est signalé.**

Intervention de l'agent de service :
Utilisez la documentation 7135.

Liste des unités remplaçables sur site :
846

868-101 **Incident de gestion étendue des erreurs survenu sur le bus.**

Liste des unités remplaçables sur site :
221

868-102 **Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur un pont PCI-PCI.**

Liste des unités remplaçables sur site :
293

868-103 **Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur la carte.**

Liste des unités remplaçables sur site :
868

221

868-110 **Le test lié à la sous-commande de diagnostic de la carte a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
221

868-130 **Le test relatif au fusible de la carte a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
279

868-140 Le test en boucle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

868-150 Le test de lecture/écriture des registres BCR a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

868-160 Le test de lecture/écriture des registres POS a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

868-170 Le test de réinitialisation interne/externe a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

868-180 Le délai d'exécution de la commande de la carte a expiré.

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Vérifiez le fusible avant de le remplacer.

Liste des unités remplaçables sur site :
279

868

868-190 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

868-191 L'analyse du journal des erreurs indique un incident matériel.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

868-192 L'analyse du journal des erreurs indique un incident matériel.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

868-193 L'analyse du journal des erreurs indique un incident matériel.

Liste des unités remplaçables sur site :
279

868-194 L'analyse du journal des erreurs indique un incident matériel.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

868-200 Erreur liée au CRC de la mémoire morte.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

868-201 Erreur liée à la mémoire RAM de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

868-202 La logique de contrôle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

868-203 La logique de contrôle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

868-204 La logique de contrôle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

868-205 La logique de contrôle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

868-206 Les diagnostics ont abouti avec une erreur précédente.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

868-211 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
279

868

logiciel

868-212 Jeu de bits premier entré, premier sorti (FIFO) vide.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

868-213 Bit vide premier entré, premier sorti (FIFO) effacé.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

868-214 Jeu de bits premier entré, premier sorti (FIFO) complet.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

868-215 Bit premier entré, premier sorti (FIFO) complet effacé.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

868-216 Erreur de comparaison de données FIFO.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

868-217 Erreur de comparaison de données FIFO SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

868-218 Dépassement négatif premier entré, premier sorti (FIFO) SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

868-219 Erreur de parité SCSI.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

868-220 Erreur d'indicateurs FIFO SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

868-221 Erreur de comparaison pendant la lecture/écriture du registre de configuration.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

221

868-222 Erreur pendant la lecture/écriture du registre de mémoire.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

868-223 Erreur de comparaison pendant la lecture/écriture du registre des E-S de la mémoire.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

868-224 Erreur de lecture ou d'écriture du registre de la configuration SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

221

868-225 L'autotest à la mise sous tension de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

868-226 La recherche en boucle SCSI a échoué ou PTC a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

868-227 Le test relatif à la carte SCSI a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

221

868-230 Le test d'arbitrage a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

868-231 La fonction n'a pas pu se terminer.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

868-232 Erreur de comparaison des données du bus SCSI.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

868-240 Aucune alimentation au niveau du terminal.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

868-242 Erreur du bus SCSI.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

868-301 L'ouverture de la configuration a échoué pour le bus parent.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

221

868-701 L'analyse du journal des erreurs indique un incident de la carte PCI SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
868

868-801 L'analyse du journal des erreurs indique un incident lié au module de terminaison.

Intervention de l'agent de service :
Exécutez les diagnostics sur la carte en mode de vérification du système. Si un code SRN est renvoyé, utilisez-le pour résoudre l'incident. En l'absence de code SRN, utilisez les conseils des *contrôles généraux de la configuration SCSI* pour résoudre l'incident.

868-802 L'analyse du journal des erreurs indique que le délai d'attente de plusieurs tentatives de réinitialisation du bus SCSI a expiré.

Intervention de l'agent de service :
Exécutez les diagnostics sur la carte en mode de vérification du système. Si un code SRN est renvoyé, utilisez-le pour résoudre l'incident. En l'absence de code SRN, utilisez les conseils des *contrôles généraux de la configuration SCSI* pour résoudre l'incident.

868-803 L'analyse du journal des erreurs indique que plusieurs erreurs liées au bus SCSI se sont produites.

Intervention de l'agent de service :
Exécutez les diagnostics sur la carte en mode de vérification du système. Si un code SRN est renvoyé, utilisez-le pour résoudre l'incident. En l'absence de code SRN, utilisez les conseils des *contrôles généraux de la configuration SCSI* pour résoudre l'incident.

887-101 Le test relatif au registre POS a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-102 Le test relatif au registre d'E-S a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-103 Le test relatif à la mémoire RAM locale a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-104 Le test des données techniques essentielles (VPD) a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-105 Les tests internes relatifs au coprocesseur LAN ont échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-106 Le test en boucle interne a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-107 Le test en boucle externe a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-108 Le test en boucle externe a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-109 Les tests de parité en boucle externes ont échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-110 Le test d'équité en boucle externe a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-111 Les tests de parité et d'équité en boucle externes ont échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-112 Le test (paire torsadée) en boucle externe.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-113 Le test de parité (paire torsadée) en boucle externe.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-114 Le test d'équité (paire torsadée) en boucle Ethernet a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-115 Les tests de parité et d'équité (paire torsadée) en boucle externe a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-116 Les données de recherche en boucle d'une paire torsadée a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-117 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

logiciel

887-118 Le pilote de périphérique indique un incident matériel.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-120 Le pilote de périphérique indique un incident matériel.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-121 Le test relatif à l'émetteur-récepteur Ethernet a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B08

887-122 Le test relatif à l'émetteur-récepteur Base-2 Ethernet 10 a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B09

887-123 Le test en boucle interne a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-124 Le journal des erreurs indique un incident matériel.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

logiciel

887-125 Le test relatif au fusible a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-202 Le test relatif aux données techniques essentielles a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-203 Le test relatif aux données techniques essentielles a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-209 Le test relatif au convertisseur RJ-45.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-304 Le test interne relatif au coprocesseur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-305 Le test en boucle interne a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-306 Le test en boucle interne a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-307 Le test en boucle externe a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-319 Le pilote de périphérique indique un incident matériel.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

logiciel

887-400 Le test relatif au fusible a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-401 Le test relatif au disjoncteur pour Ethernet a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
887

887-402 Le test relatif à l'émetteur-récepteur Base-2 Ethernet 10 a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B09

887

887-403 Le test relatif à l'émetteur-récepteur Base-T Ethernet 10 a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B08

887

887-405 Exécutez une nouvelle fois les diagnostics en mode avancé pour identifier précisément l'incident.

Liste des unités remplaçables sur site :
Réseau Ethernet

887

891-102 Une panne critique s'est produite sur un élément indéfini.

Liste des unités remplaçables sur site :
891

891-103 Un incident non critique s'est produit sur un élément indéfini.

Liste des unités remplaçables sur site :
891

891-104 Une panne irrémédiable s'est produite sur un élément indéfini.

Liste des unités remplaçables sur site :
891

891-122 Un incident critique d'alimentation électrique s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
152

891-123 Un incident non critique d'alimentation électrique s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
152

891-124 Un incident irrémédiable d'alimentation électrique s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
152

891-132 Un incident critique de ventilateur s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
166

891-133 Un incident non critique de ventilateur s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
166

891-134 Une panne irrémédiable s'est produite sur un ventilateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
166

891

891-148 Le boîtier signale un avertissement lié à un seuil de température.

Liste des unités remplaçables sur site :
166

891

891-149 **Le boîtier signale un incident lié à un seuil de température.**

Liste des unités remplaçables sur site :
166

891

891-152 **Un incident critique de carte répéteur s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
891

891-153 **Un incident non critique de carte répéteur s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
891

891-154 **Un incident irrémédiable de carte répéteur s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
891

891-162 **Un incident critique de module de données techniques essentielles (VPD) s'est produit.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
891

891-163 **Un incident non critique de module de données techniques essentielles (VPD) s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
891

891-164 **Un incident irrémédiable de module de données techniques essentielles (VPD) s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
891

891-172 **Un incident critique de services de boîtier s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
891

891-173 **Un incident non critique de services de boîtier s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
891

891-174 **Un incident irrémédiable de services de boîtier s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
891

891-182 **Un incident critique s'est produit sur un élément défini par l'utilisateur.**

Liste des unités remplaçables sur site :
891

891-183 **Un incident non critique s'est produit sur un élément défini par l'utilisateur.**

Liste des unités remplaçables sur site :
891

891-184 **Un incident irrémédiable s'est produit sur un élément défini par l'utilisateur.**

Liste des unités remplaçables sur site :
891

891-192 **Un incident critique s'est produit sur un élément défini par l'utilisateur.**

Liste des unités remplaçables sur site :
891

891-193 **Un incident non critique s'est produit sur un élément défini par l'utilisateur.**

Liste des unités remplaçables sur site :
891

891-194 **Un incident irrémédiable s'est produit sur un élément défini par l'utilisateur.**

Liste des unités remplaçables sur site :
891

891-201 **Erreur de configuration de l'unité**

Liste des unités remplaçables sur site :
891

891-202 **Le boîtier ne s'est pas ouvert.**

Liste des unités remplaçables sur site :
891

891-203 • 899-xxx

891-203 **Le boîtier n'a pas renvoyé les données d'interrogation.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

891

891-204 **Incident critique d'alimentation électrique ou de ventilateur.**

Liste des unités remplaçables sur site :

152

166

891-205 **Incident d'alimentation électrique redondante ou de ventilateur redondant.**

Liste des unités remplaçables sur site :

152

166

899-xxx **Unité de bande connectée 3490 ou 3590 identifiée ou configurée.**

Intervention de l'agent de service :

Consultez la documentation de maintenance de l'unité de bande connectée à votre système.

Liste des unités remplaçables sur site :

899

Chapitre 6. Codes SRN 900-001 à xxxxxxxx

Codes SRN 900-001 à xxxxxxxx

Remarque : Certains codes SRN de ce chapitre peuvent contenir 4 et non 3 chiffres après le tiret (-).

901-xxx Incident d'unité SCSI fournisseur.
Consultez le document de maintenance
de cette unité.

902-xxx Incident d'écran fournisseur. Consultez
le document de maintenance de cet
écran.

903-xxx Incident d'unité asynchrone fournisseur.
Consultez le document de maintenance
de cette unité.

904-xxx Incident d'unité parallèle fournisseur.
Consultez le document de maintenance
de cette unité.

905-xxx Incident d'unité fournisseur. Consultez
le document de maintenance de cette
unité.

912-102 Une erreur irrémédiable de support s'est
produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
912

912-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
912

912-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
912

912-106 Echec du test de la carte de composants
électroniques.

Liste des unités remplaçables sur site :
912

912-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
912

912-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
912

912-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
912

912-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
912

912-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
912

912-117 Une erreur de protection d'écriture s'est
produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
912

912-118 Un dépassement du délai d'attente de
commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
912

B88

912-120 Erreur de commande ou interface SCSI
occupée.

Liste des unités remplaçables sur site :
912

912-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
912

912-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
912

912-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
912

B88

912-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

912

logiciel

912-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

912

logiciel

912-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
912

912-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
912

912-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
912

912-134 La configuration de l'adaptateur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

912-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
912

B88

logiciel

912-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
912

912-137 Une condition d'intervention sur l'unité s'est produite avec la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
912

B88

190

912-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :
Vérifiez qu'aucun conduit d'air des capots du système n'est obturé, et qu'aucun autre avertissement d'environnement système ne se produit. Sinon, effectuez MAP 210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
912

912-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

912

912-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

913-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

913

913-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

913

913-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :

913

913-106 Echec du test de la carte de composants électroniques.

Liste des unités remplaçables sur site :

913

913-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

913

913-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :

913

913-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

913

913-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :

913

913-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

913

913-117 Une erreur de protection d'écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

913

913-118 Un dépassement du délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

913

B88

913-120 Erreur de commande ou interface SCSI occupée.

Liste des unités remplaçables sur site :

913

913-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

913

913-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

913

913-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

913

B88

913-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

913

logiciel

913-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

913

logiciel

913-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
913

913-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
913

913-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
ssss

913-134 La configuration de l'adaptateur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

913-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
913

B88

logiciel

913-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
913

913-137 Une condition d'intervention sur l'unité s'est produite avec la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
913

B88

190

913-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :
Vérifiez qu'aucun conduit d'air des capots du système n'est obturé, et qu'aucun autre avertissement d'environnement système ne se produit. Sinon, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
913

913-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

913

913-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

914-110 La commande Reserve a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

914-120 La commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

914-130 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

support

914-135 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

support

914-140 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

914-150 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

support

914-160 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

support

914-170 Le test de lecture, écriture et comparaison a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

support

914-180 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

support

914-185 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

support

914-190 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

914-200 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

support

914-210 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

914-220 La commande Release a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

914-230 La commande Request Sense a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

914-240 La commande Openx a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

914-300 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

logiciel

914-310 La configuration de l'adaptateur SCSI a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

914

logiciel

914-320 L'analyse du journal des erreurs indique une panne.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

support

914-411 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-412 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-413 • 914-41f

914-413 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-414 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-415 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-416 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-417 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-418 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-419 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-41a Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-41b Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-41c Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-41d Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-41e Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-41f Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-420 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

914

B88

logiciel

914-421 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

914

B88

logiciel

914-422 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

914

B88

logiciel

914-423 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

914

B88

logiciel

**914-511 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.**

Liste des unités remplaçables sur site :

914

B88

**914-512 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.**

Liste des unités remplaçables sur site :

914

B88

**914-513 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.**

Liste des unités remplaçables sur site :

914

B88

**914-514 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.**

Liste des unités remplaçables sur site :

914

B88

**914-515 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.**

Liste des unités remplaçables sur site :

914

B88

**914-516 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.**

Liste des unités remplaçables sur site :

914

B88

**914-517 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.**

Liste des unités remplaçables sur site :

914

B88

**914-518 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.**

Liste des unités remplaçables sur site :

914

B88

**914-519 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.**

Liste des unités remplaçables sur site :

914

B88

**914-51a L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.**

Liste des unités remplaçables sur site :

914

B88

914-51b L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

914-51c L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

914-51d L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

914-51e L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

914-51f L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

914-520 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

914-521 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

914-522 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

914-523 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

914-611 Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-612 Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-613 Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-614 Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-615 Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-616 Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-617 Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-618 Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-619 Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-61a Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-61b Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-61c Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-61d Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-61e Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-61f Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-620 Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-621 Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-622 Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-623 Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-711 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-712 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-713 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-714 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-715 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-716 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-717 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-718 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-719 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-71a Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
914

B88

logiciel

914-71b Erreur de délai d'attente sur une unité.**Liste des unités remplaçables sur site :**

914

B88

logiciel

914-71c Erreur de délai d'attente sur une unité.**Liste des unités remplaçables sur site :**

914

B88

logiciel

914-71d Erreur de délai d'attente sur une unité.**Liste des unités remplaçables sur site :**

914

B88

logiciel

914-71e Erreur de délai d'attente sur une unité.**Liste des unités remplaçables sur site :**

914

B88

logiciel

914-71f Erreur de délai d'attente sur une unité.**Liste des unités remplaçables sur site :**

914

B88

logiciel

914-720 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Liste des unités remplaçables sur site :**

914

B88

logiciel

914-721 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Liste des unités remplaçables sur site :**

914

B88

logiciel

914-722 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Liste des unités remplaçables sur site :**

914

B88

logiciel

914-723 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Liste des unités remplaçables sur site :**

914

B88

logiciel

915-110 La commande Reserve est endommagée.**Liste des unités remplaçables sur site :**

915

915-120 La commande Inquiry a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

915

915-130 La commande Load a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

915

support

915-135 La commande Unload a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

915

support

915-140 La commande Mode Select a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

915

915-150 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

support

915-160 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

support

915-169 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

support

915-170 Le test de lecture, écriture et comparaison a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

support

915-180 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

support

915-185 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

support

915-190 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

915-200 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

support

915-210 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

915-220 La commande Replace a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

915-230 La commande Request Sense a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

915-240 La commande Openx a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

915-300 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

logiciel

915-310 La configuration de l'adaptateur SCSI a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

915

logiciel

915-320 L'analyse du journal des erreurs indique une panne.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

support

915-411 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-412 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-413 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-414 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-415 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-416 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-417 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-418 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-419 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-420 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-421 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-422 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-423 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

**915-511 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.**

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

915-512 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

915-513 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

915-514 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

915-515 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

915-516 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

915-517 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

915-518 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

915-519 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

915-520 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

915-521 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

915-522 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

915-523 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

915-611 Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-612 Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-613 Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-614 Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-615 Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-616 Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-617 Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-618 Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-619 Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-620 Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-621 Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-622 Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-623 Une erreur E-S de bus ou d'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-711 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-712 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-713 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-714 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-715 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-716 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-717 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-718 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-719 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-720 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-721 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-722 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

915-723 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
915

B88

logiciel

917-102 Erreur de support irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
917

B88

917-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
917

917-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
917

917-106 Echec du test de la carte de composants électroniques.

Liste des unités remplaçables sur site :
917

917-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
917

917-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
917

917-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
917

917-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
917

917-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

917-117 Une erreur de protection d'écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
917

917-118 Dépassement du délai d'attente de la commande SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
917

B88

917-120 Erreur de commande ou interface SCSI occupée.

Liste des unités remplaçables sur site :
917

917-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
917

917-124 Erreur de condition de vérification SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
917

917-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
917

B88

917-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
917

917-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
917

917-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
917

B88

917-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
917

917-133 Reportez-vous au guide du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
917

917-134 La configuration de l'adaptateur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

917-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
917

B88

logiciel

917-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
917

917-137 Une condition d'intervention sur l'unité s'est produite avec la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
917

B88

190

917-138 Le journal des erreurs indique que le disque fonctionne à une température supérieure aux températures recommandées.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

917-139 Erreur lors de la configuration ou de l'ouverture de l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
917

917-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Liste des unités remplaçables sur site :
640

918-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
918

918-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
918

918-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
918

918-106 Echec du test de la carte de composants électroniques.

Liste des unités remplaçables sur site :
918

918-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
918

918-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
918

918-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
918

918-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
918

918-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
918

918-117 Une erreur de protection d'écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
918

918-118 Un dépassement du délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
918

B88

918-120 Erreur de commande ou interface SCSI occupée.

Liste des unités remplaçables sur site :
918

918-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
918

918-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
918

918-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
918

B88

918-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

918

logiciel

918-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

918

logiciel

918-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
918

918-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
918

918-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
918

918-134 La configuration de l'adaptateur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

918-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
918

B88

logiciel

918-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
918

918-137 Une condition d'intervention sur l'unité s'est produite avec la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
918

B88

190

918-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun conduit d'air des capots du système n'est obturé, et qu'aucun autre avertissement d'environnement système ne se produit. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
918

918-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

918

918-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

921-101 Une erreur d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

921-102 Une erreur d'unité ou d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
921

821

921-103 Echec de la réinitialisation du clavier.

Liste des unités remplaçables sur site :
921

821

921-104 Clavier inconnu.

Liste des unités remplaçables sur site :
921

921-105 Echec du test de mise sous tension du clavier.

Liste des unités remplaçables sur site :
921

821

921-106 Echec du test de mise hors tension du clavier.

Liste des unités remplaçables sur site :
921

821

921-201 Une erreur d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

921-202 Une erreur d'unité ou d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
921

821

921-203 Echec du test de lecture de l'ID clavier.

Liste des unités remplaçables sur site :
921

821

921-204 Echec du test de l'ID de disposition de clavier.

Liste des unités remplaçables sur site :
921

921-205 Echec du test par écho du clavier.

Liste des unités remplaçables sur site :
921

821

921-206 Echec du test de sélection du jeu de codes d'analyse.

Liste des unités remplaçables sur site :
921

821

921-301 Une erreur d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

921-302 Une erreur d'unité ou d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
921

821

921-303 Une erreur s'est produite lors de la mise sous tension des lampes.

Liste des unités remplaçables sur site :
921

921-304 Une erreur s'est produite lors de la mise hors tension des lampes.

Liste des unités remplaçables sur site :
921

921-401 Une erreur d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

921-402 Une erreur d'unité ou d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
921

821

921-403 Impossible de reconnaître le clavier.

Liste des unités remplaçables sur site :
921

921-404 Le clavier est défectueux.

Liste des unités remplaçables sur site :
921

821

921-501 Une erreur d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

921-502 Une erreur d'unité ou d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
921

821

921-503 Le clic automatique ne peut pas être désactivé.

Liste des unités remplaçables sur site :
921

921-504 Le clic automatique ne peut pas être activé.

Liste des unités remplaçables sur site :
921

921-505 Impossible de reconnaître le clavier.

Liste des unités remplaçables sur site :
921

921-601 Une erreur d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

921-602 Une erreur d'unité ou d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
921

821

921-603 Le test de haut-parleur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
921

921-701 Erreur lors de la configuration de l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
921

821

921-901 L'analyse du journal des erreurs indique une panne d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

921-902 L'analyse du journal des erreurs indique une panne d'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
921

821

921-903 L'analyse du journal des erreurs indique une panne inconnue.

Liste des unités remplaçables sur site :
921

821

922-101 Une erreur d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

922-102 Une erreur d'unité ou d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
922

821

922-103 Echec de la réinitialisation du clavier.

Liste des unités remplaçables sur site :
922

821

922-104 Clavier inconnu.

Liste des unités remplaçables sur site :
922

922-105 Echec du test de mise sous tension du clavier.

Liste des unités remplaçables sur site :
922

821

922-106 Echec du test de mise hors tension du clavier.

Liste des unités remplaçables sur site :
922

821

922-201 Une erreur d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

922-202 Une erreur d'unité ou d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
922

821

922-203 Echec du test de lecture de l'ID clavier.

Liste des unités remplaçables sur site :
922

821

922-204 Echec du test de l'ID de disposition de clavier.

Liste des unités remplaçables sur site :
922

922-205 Echec du test par écho du clavier.

Liste des unités remplaçables sur site :
922

821

922-206 Echec du test de sélection du jeu de codes d'analyse.

Liste des unités remplaçables sur site :
922

821

922-301 Une erreur d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

922-302 Une erreur d'unité ou d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
922

821

922-303 Une erreur s'est produite lors de la mise sous tension des lampes.

Liste des unités remplaçables sur site :
922

922-304 Une erreur s'est produite lors de la mise hors tension des lampes.

Liste des unités remplaçables sur site :
922

922-401 Une erreur d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

922-402 Une erreur d'unité ou d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
922

821

922-403 Le clavier est défectueux.

Liste des unités remplaçables sur site :
922

922-404 Impossible de reconnaître le clavier.

Liste des unités remplaçables sur site :
922

821

922-501 Une erreur d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

922-502 Une erreur d'unité ou d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
922

821

922-503 Le clic automatique ne peut pas être désactivé.

Liste des unités remplaçables sur site :
921

922-504 Le clic automatique ne peut pas être activé.

Liste des unités remplaçables sur site :
922

922-505 Impossible de reconnaître le clavier.

Liste des unités remplaçables sur site :
922

922-601 Une erreur d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

922-602 Une erreur d'unité ou d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
922

821

922-603 Le test de haut-parleur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
922

922-701 Erreur lors de la configuration de l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
923

821

922-901 Le journal des erreurs indique qu'un adaptateur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

922-902 Le journal des erreurs indique qu'une unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
922

821

922-903 L'analyse du journal des erreurs indique une panne inconnue.

Liste des unités remplaçables sur site :
922

821

923-101 Une erreur d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

923-102 Une erreur d'unité ou d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
923

821

923-103 Echec de la réinitialisation du clavier.

Liste des unités remplaçables sur site :
923

821

923-104 Clavier inconnu.

Liste des unités remplaçables sur site :
923

923-105 Echec du test de mise sous tension du clavier.

Liste des unités remplaçables sur site :
923

821

923-106 Echec du test de mise hors tension du clavier.

Liste des unités remplaçables sur site :
923

821

923-201 Une erreur d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

923-202 Une erreur d'unité ou d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
923

821

923-203 Echec du test de lecture de l'ID clavier.

Liste des unités remplaçables sur site :
923

821

923-204 Echec du test de l'ID de disposition de clavier.

Liste des unités remplaçables sur site :
923

923-205 Echec du test par écho du clavier.

Liste des unités remplaçables sur site :
923

821

923-206 Echec du test de sélection du jeu de codes d'analyse.

Liste des unités remplaçables sur site :
923

821

923-301 Une erreur d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

923-302 Une erreur d'unité ou d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
923

821

923-303 Une erreur s'est produite lors de la mise sous tension des lampes.

Liste des unités remplaçables sur site :
923

923-304 Une erreur s'est produite lors de la mise hors tension des lampes.

Liste des unités remplaçables sur site :
923

923-401 Une erreur d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

923-402 Une erreur d'unité ou d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
923

821

923-403 Le clavier est défectueux.

Liste des unités remplaçables sur site :
923

923-404 Impossible de reconnaître le clavier.

Liste des unités remplaçables sur site :
923

821

923-501 Une erreur d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

923-502 Une erreur d'unité ou d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
923

821

923-503 Le clic automatique ne peut pas être désactivé.

Liste des unités remplaçables sur site :
923

923-504 Le clic automatique ne peut pas être activé.

Liste des unités remplaçables sur site :
923

923-505 Impossible de reconnaître le clavier.

Liste des unités remplaçables sur site :
923

923-601 Une erreur d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

923-602 Une erreur d'unité ou d'adaptateur inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
923

821

923-603 Le test de haut-parleur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
923

923-901 Le journal des erreurs indique qu'un adaptateur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
821

923-902 L'analyse du journal des erreurs indique une panne d'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
923

821

923-903 L'analyse du journal des erreurs indique une panne inconnue.

Liste des unités remplaçables sur site :
923

821

925-111 Une erreur d'unité inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

823

925-112 Le test de désactivation de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

823

925-113 Impossible de réinitialiser l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-114 La commande Read Status Data a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

823

925-115 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-116 Type de souris inconnu.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-117 Echec du mode de recherche en boucle de souris.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

823

925-118 Erreur de définition des paramètres de la souris.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

823

925-121 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-122 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-123 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-124 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-125 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-126 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-127 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-128 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-129 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-130 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-131 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-132 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-133 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-134 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-135 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-136 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-137 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-138 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-139 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-140 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-141 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-142 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-143 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-144 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-145 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-146 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-147 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-148 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-149 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-150 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-151 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-152 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-153 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-154 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-155 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-156 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-157 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-158 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-159 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-160 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-161 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-162 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-163 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-164 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-165 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-166 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-167 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-168 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-169 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-170 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-171 Le test de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-200 Une erreur logicielle a été provoquée
par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

823

925-300 L'analyse du journal des erreurs indique
une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

925-301 L'analyse du journal des erreurs indique
une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
925

823

926-104 Le câble d'unité d'entrée n'est pas
connecté.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

159

926-111 Erreur d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
824

926-112 Echec de la réinitialisation de l'unité, de
l'adaptateur ou de la tablette.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

824

926-113 Echec de la réinitialisation de l'unité, de
l'adaptateur ou de la tablette.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

824

926-114 Echec de la réinitialisation de l'unité, de l'adaptateur ou de la tablette.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

824

926-115 Echec de la réinitialisation de l'unité, de l'adaptateur ou de la tablette.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

824

926-116 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

926-119 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

926-121 Erreur d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
824

926-131 Erreur d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
824

926

926-132 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

926-133 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

926-134 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

926-135 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

926-141 Erreur d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
824

926

926-142 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

926-143 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

926-144 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

926-145 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

926-146 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

926-147 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

926-148 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

926-149 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

926-150 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

926-151 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

926-152 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

926-153 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

926-154 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

926-155 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

926-156 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

926-157 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

926-158 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

926-159 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

926-160 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

926-161 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

926-162 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

926

926-163 Erreur lors de la mise hors tension du voyant de l'unité d'entrée.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

926

926-164 Erreur lors de la mise hors tension du voyant de l'unité d'entrée.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

926

926-165 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

926-166 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

926

926-167 Erreur lors de la mise hors tension du voyant de l'unité d'entrée.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

926

926-168 Erreur lors de la mise sous tension du voyant de l'unité d'entrée.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

926

926-169 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

926-172 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

926

926-173 Erreur lors de la mise hors tension du commutateur de l'unité d'entrée.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

926

926-174 Erreur lors de la mise sous tension du commutateur de l'unité d'entrée.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

926

926-175 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

926-176 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

926

926-177 Erreur lors de la mise hors tension du commutateur de l'unité d'entrée.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

926

926-178 Erreur lors de la mise sous tension du commutateur de l'unité d'entrée.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

926

926-179 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

926-181 Erreur d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
824

926

926-182 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

926

926-183 Erreur au niveau du test du mode données incrémentiel.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

926

926-184 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

926-186 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

926

926-187 Echec du test du mode données incrémentiel.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

926

926-188 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

926-203 Erreur lors de la désactivation de la tablette.

Liste des unités remplaçables sur site :
926

824

926-204 Erreur lors de l'activation de la tablette.
Liste des unités remplaçables sur site :
926
824

926-207 Echec du test d'activation/désactivation.
Liste des unités remplaçables sur site :
926
824

926-208 Echec du test d'activation/désactivation.
Liste des unités remplaçables sur site :
926
824

926-221 Erreur d'adaptateur.
Liste des unités remplaçables sur site :
824

926-222 Erreur d'unité ou d'adaptateur.
Liste des unités remplaçables sur site :
926
824

926-225 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.
Liste des unités remplaçables sur site :
159

926-229 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.
Liste des unités remplaçables sur site :
188

926-271 Erreur d'adaptateur.
Liste des unités remplaçables sur site :
926

926-272 Erreur d'unité ou d'adaptateur.
Liste des unités remplaçables sur site :
159
926

926-273 Erreur au niveau du test du commutateur de l'unité d'entrée.
Liste des unités remplaçables sur site :
159

926-274 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.
Liste des unités remplaçables sur site :
159

926-276 Erreur d'unité ou d'adaptateur.
Liste des unités remplaçables sur site :
188
926

926-277 Erreur au niveau du test du commutateur de l'unité d'entrée.
Liste des unités remplaçables sur site :
188
926

926-278 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.
Liste des unités remplaçables sur site :
188

926-281 Erreur d'adaptateur.
Liste des unités remplaçables sur site :
824
926

926-282 Erreur d'unité ou d'adaptateur.
Liste des unités remplaçables sur site :
159
926

926-283 Erreur au niveau du test du mode données incrémentiel.
Liste des unités remplaçables sur site :
159
926

926-284 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

926-286 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

926

926-287 Erreur au niveau du test du mode données incrémentiel.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

926

926-288 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

927-104 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.

Liste des unités remplaçables sur site :
927

159

927-111 Erreur d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
824

927-112 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
927

824

927-113 Echec de la réinitialisation de la tablette.

Liste des unités remplaçables sur site :
927

824

927-114 Echec du test de lecture de la configuration.

Liste des unités remplaçables sur site :
927

824

927-115 Echec du test de lecture de l'état.

Liste des unités remplaçables sur site :
927

824

927-116 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

927-119 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

927-121 Erreur d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
824

927-122 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
927

824

927-125 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.

Liste des unités remplaçables sur site :
927

824

927-131 Erreur d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
824

927

927-132 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
927

927-133 Echec du test de définition du mode de conversion.

Liste des unités remplaçables sur site :
927

927-134 Echec du test de définition de résolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
927

927-135 Echec du test de lecture de l'état.

Liste des unités remplaçables sur site :
927

927-141 Erreur d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
824

927

927-142 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
927

927-143 Erreur de voyant de la tablette.

Liste des unités remplaçables sur site :
927

927-161 Erreur d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
927

927-162 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

927

927-163 Erreur lors de la mise hors tension du voyant de l'unité d'entrée.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

927

927-164 Erreur lors de la mise sous tension du voyant de l'unité d'entrée.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

927

927-165 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

927-166 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

927

927-167 Erreur lors de la mise hors tension du voyant de l'unité d'entrée.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

927

927-168 Erreur lors de la mise sous tension du voyant de l'unité d'entrée.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

927

927-169 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

927-171 Erreur d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
927

927-172 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

927

927-173 Erreur lors de la mise hors tension du commutateur de l'unité d'entrée.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

927

927-174 Erreur lors de la mise sous tension du commutateur de l'unité d'entrée.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

927

927-175 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

927-176 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

927

927-177 Erreur lors de la mise hors tension du commutateur de l'unité d'entrée.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

927

927-178 Erreur lors de la mise sous tension du commutateur de l'unité d'entrée.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

927

927-179 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

927-181 Erreur d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
824

927

927-182 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

927

927-183 Erreur au niveau du test du mode données incrémentiel.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

927

927-184 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

927-186 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

927

927-187 Erreur au niveau du test du mode données incrémentiel.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

927

927-188 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

927-203 Erreur lors de la désactivation de la tablette.

Liste des unités remplaçables sur site :
927

824

927-204 Erreur lors de l'activation de la tablette.

Liste des unités remplaçables sur site :
927

824

927-221 Erreur d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
824

927-222 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
927

824

927-225 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

927-229 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

927-271 Erreur d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
927

927-272 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

927

927-273 Erreur au niveau du test du commutateur de l'unité d'entrée.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

927

927-274 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

927-276 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

927

927-277 Erreur au niveau du test du commutateur de l'unité d'entrée.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

927

927-278 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

927-281 Erreur d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
824

927

927-282 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

927

927-283 Erreur au niveau du test du mode données incrémentiel.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

927

927-284 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.

Liste des unités remplaçables sur site :
159

927-286 Erreur d'unité ou d'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

927

927-287 Erreur au niveau du test du mode données incrémentiel.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

927

927-288 Le câble d'unité d'entrée n'est pas connecté.

Liste des unités remplaçables sur site :
188

929-201 Echec de l'enregistrement de l'anneau d'entrée.

Liste des unités remplaçables sur site :
929

929-202 Impossible de lire les événements depuis l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
929

929-203 Impossible de communiquer avec l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
929

929-204 Impossible de définir la granularité de l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
929

929-210 Echec de l'unité ou de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
929

929-212 Impossible de définir la granularité de l'unité sur HIGH.

Liste des unités remplaçables sur site :
929

929-213 Impossible de définir la granularité de l'unité sur LOW.

Liste des unités remplaçables sur site :
929

929-299 Erreur lors de l'annulation de la configuration de l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

929

929-301 Erreur lors de la configuration de l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

929

930-201 Echec de l'unité ou de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
930

930-210 Impossible de mettre les voyants sous tension.

Liste des unités remplaçables sur site :
930

930-220 Impossible de mettre les voyants hors tension en raison d'un incident matériel.

Liste des unités remplaçables sur site :
930

930-230 Impossible de mettre les voyants hors tension.

Liste des unités remplaçables sur site :
930

930-241 Impossible de mettre un seul voyant sous tension.

Liste des unités remplaçables sur site :
930

930-242 Echec de l'unité ou de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
930

930-243 Echec de l'unité ou de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
930

930-261 Echec du test de câble.

Liste des unités remplaçables sur site :
930

930-262 Echec du test de câble.

Liste des unités remplaçables sur site :
930

930-299 Erreur lors de l'annulation de la configuration de l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

930

930-301 Erreur lors de la configuration de l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site : logiciel

930

935-101 Echec du test de sélection ou désélection d'unité de disquette.

Liste des unités remplaçables sur site : 935

828

935-102 Echec du test de sélection ou désélection d'unité de disquette.

Liste des unités remplaçables sur site : 935

828

935-103 Echec de la disquette.

Liste des unités remplaçables sur site : 935

828

935-104 Echec de la disquette.

Liste des unités remplaçables sur site : 935

828

935-105 Echec de la disquette.

Liste des unités remplaçables sur site : 935

828

935-106 Echec de la disquette.

Liste des unités remplaçables sur site : 935

828

935-107 Echec de la disquette.

Liste des unités remplaçables sur site : 935

828

935-108 Echec du test de lecture de la disquette.

Liste des unités remplaçables sur site : 935

935-109 Echec de l'opération de lecture-écriture sur l'unité de disquette.

Liste des unités remplaçables sur site : 935

828

935-110 Echec de l'opération de lecture-écriture sur l'unité de disquette.

Liste des unités remplaçables sur site : 935

828

935-111 Echec du test de l'unité de disquette.

Liste des unités remplaçables sur site : 935

935-112 Echec du test de l'unité de disquette.

Liste des unités remplaçables sur site : 935

935-113 Echec du test de l'unité de disquette.

Liste des unités remplaçables sur site : 935

935-114 Echec du test de l'unité de disquette.

Liste des unités remplaçables sur site : 935

935-115 Echec du test de l'unité de disquette.

Liste des unités remplaçables sur site : 935

828

935-116 Echec du test de l'unité de disquette.

Liste des unités remplaçables sur site : 935

828

935-117 Echec du test de l'unité de disquette.

Liste des unités remplaçables sur site :

935

828

935-118 Echec du test de l'unité de disquette.

Liste des unités remplaçables sur site :

935

828

935-119 Echec du test de l'unité de disquette.

Liste des unités remplaçables sur site :

935

828

935-120 Echec du test de l'unité de disquette.

Liste des unités remplaçables sur site :

935

828

935-121 Echec du test de l'unité de disquette.

Liste des unités remplaçables sur site :

935

828

935-122 L'analyse du journal des erreurs indique
une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

935

828

935-123 L'analyse du journal des erreurs indique
une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

935

935-124 Impossible de configurer l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

935

logiciel

938-101 Echec du test de l'adaptateur HIPPI.

Liste des unités remplaçables sur site :

938

227

938-104 Echec du test de l'adaptateur HIPPI.

Liste des unités remplaçables sur site :

938

227

938-105 Echec du test de l'adaptateur HIPPI.

Liste des unités remplaçables sur site :

938

227

938-108 Echec du test de l'adaptateur HIPPI.

Liste des unités remplaçables sur site :

938

227

938-109 Echec du test de l'adaptateur HIPPI.

Liste des unités remplaçables sur site :

938

227

938-10A Echec du test de l'adaptateur HIPPI.

Liste des unités remplaçables sur site :

938

227

938-10B Echec du test de l'adaptateur HIPPI.

Liste des unités remplaçables sur site :

938

227

938-10C Echec du test de l'adaptateur HIPPI.

Liste des unités remplaçables sur site :

Fiche de bouclage

938

938-124 Echec du test de l'adaptateur HIPPI.

Liste des unités remplaçables sur site :
938

227

938-600 Echec du test de l'adaptateur HIPPI.

Liste des unités remplaçables sur site :
938

227

logiciel

938-800 Echec du test de l'adaptateur HIPPI.

Liste des unités remplaçables sur site :
938

227

945-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
945

945-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
945

945-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
945

945-106 Echec du test de la carte de composants électroniques.

Liste des unités remplaçables sur site :
945

945-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
945

945-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
945

945-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
945

945-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
945

945-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
945

945-117 Une erreur de protection d'écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
945

945-118 Un dépassement du délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
945

B88

945-120 Erreur de commande ou interface SCSI occupée.

Liste des unités remplaçables sur site :
945

945-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
945

945-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
945

945-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
945

B88

945-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

945

logiciel

945-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

945

logiciel

945-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
945

945-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
945

945-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
SSSS

945-134 La configuration de l'adaptateur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

945-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
945

B88

logiciel

945-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
945

945-137 Une condition d'intervention sur l'unité s'est produite avec la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
945

B88

190

945-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun conduit d'air des capots du système n'est obturé, et qu'aucun autre avertissement d'environnement système ne se produit. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
945

945-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

945

945-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

946-111 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
946

227

946-114 Echec du test de vérification de l'enregistrement.

Liste des unités remplaçables sur site :
946

946-121 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
946

227

946-122 Echec du test des communications de recherche en boucle de données.

Liste des unités remplaçables sur site :
946

227

946-123 Echec du test de la ligne de commande du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :
946

227

946-131 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
946

946-132 Echec du test des communications de recherche en boucle de données.

Liste des unités remplaçables sur site :
946

227

946-133 Echec du test de la ligne de commande du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :
946

946-161 Le test n'a pu être exécuté parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
252

946-162 Echec du test de la communication de recherche en boucle de données.

Liste des unités remplaçables sur site :
252

946-163 Echec du test de la ligne de commande du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :
252

946-171 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
259

946-172 Echec du test des communications de recherche en boucle de données.

Liste des unités remplaçables sur site :
259

946-173 Echec du test de la ligne de commande du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :
259

946-181 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
261

946-182 Echec du test des communications de recherche en boucle de données.

Liste des unités remplaçables sur site :
261

946-183 Echec du test de la ligne de commande du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :
261

946-271 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
946

259

946-272 Echec du test de la communication de recherche en boucle de données.

Liste des unités remplaçables sur site :

946

259

946-273 Echec du test de la ligne de commande du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :

946

259

946-281 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

946

261

946-282 Echec du test des communications de recherche en boucle de données.

Liste des unités remplaçables sur site :

946

261

946-283 Echec du test de la ligne de commande du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :

946

261

946-321 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

946

946-322 Echec du test des communications de recherche en boucle de données.

Liste des unités remplaçables sur site :

946

946-323 Echec du test de la ligne de commande du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :

946

946-331 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

946

946-332 Echec du test des communications de recherche en boucle de données.

Liste des unités remplaçables sur site :

946

946-333 Echec du test de la ligne de commande du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :

946

946-371 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

946

946-372 Echec du test des communications de recherche en boucle de données.

Liste des unités remplaçables sur site :

946

946-373 Echec du test de la ligne de commande du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :

946

946-381 Impossible d'exécuter le test parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

946

946-382 Echec du test des communications de recherche en boucle de données.

Liste des unités remplaçables sur site :

946

946-383 Echec du test de la ligne de commande du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :

946

946-481 Le test n'a pu être exécuté parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
D56

946-482 Echec du test de la communication de recherche en boucle de données.

Liste des unités remplaçables sur site :
D56

946-483 Echec du test de la ligne de commande du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :
D56

946-581 Le test n'a pu être exécuté parce que le pilote de l'unité a détecté une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
946

D56

946-582 Echec du test de la communication de recherche en boucle de données.

Liste des unités remplaçables sur site :
946

D56

946-583 Echec du test de la ligne de commande du modem.

Liste des unités remplaçables sur site :
946

D56

946-901 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

946

946-902 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

946

946-903 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

946

946-904 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

946

946-905 Une erreur inattendue d'origine logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

946

**946-906 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

946

**946-907 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

946

**946-908 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

946

**946-909 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

946

**946-910 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

946

**946-911 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

946

**946-912 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

946

**946-913 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

946

**946-914 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défailante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

946

**946-915 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défailante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

946

**946-916 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défailante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

946

**946-917 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General

problem resolution avec un code de fonction défailante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

946

**946-918 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défailante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

946

**946-919 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défailante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

946

**946-920 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défailante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

946

**946-921 La configuration de l'adaptateur a
échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
946

logiciel

**946-922 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

946

**946-923 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

946

**946-924 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

946

**946-925 La configuration de l'adaptateur a
échoué.**
Liste des unités remplaçables sur site :

946

logiciel

**946-926 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

946

**946-927 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

946

**946-928 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

946

**946-929 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

946

**946-930 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

946

**946-931 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

946

**946-932 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

946

**946-933 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

946

**946-934 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

946

**946-935 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

946

**946-936 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :

logiciel

946

**946-937 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.**
Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

946

946-938 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

946

946-939 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

946

946-940 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

946

946-941 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General

problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

946

946-942 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

946

946-943 Une erreur inattendue d'origine
logicielle ou matérielle s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez les diagnostics depuis une autre source que le disque ou le réseau. Si la même erreur se produit ou si le code SRN original n'est pas obtenu du disque ou d'un diagnostic réseau, effectuez MAP 0210 : General problem resolution avec un code de fonction défaillante 946 ; sinon, l'incident peut provenir du logiciel.

Liste des unités remplaçables sur site :
logiciel

946

950-100 Incident d'alimentation électrique.

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous au document de maintenance du disque portable.

Liste des unités remplaçables sur site :
192

950-101 Le bus PCI est introuvable.

Intervention de l'agent de service :

Réexécutez les diagnostics en Mode avancé pour un isolement d'incident supplémentaire.

Liste des unités remplaçables sur site :
2C9

153

950-102 Le bus PCI est introuvable.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2C9

950-103 Les adaptateurs multiples du bus sont introuvables.

Liste des unités remplaçables sur site :
2C9

950-105 Le bus PCI est introuvable.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2C9

221

950-106 Le bus PCI est introuvable.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2C9

950-107 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
153

165

950-108 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

199

153

165

950-200 Incident d'alimentation électrique.

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous au document de maintenance de l'unité externe.

Liste des unités remplaçables sur site :
152

950-201 Incident de bus SCSI.

Intervention de l'agent de service :

Consultez la section MAP 2010 du manuel *7134 High Density SCSI Disk Subsystem Installation and Service Guide*

Liste des unités remplaçables sur site :
Bus SCSI

950-2502 La résolution d'options pour l'adaptateur PCI-X266 Planar 3GB SAS est manquante.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2502

221

950-2503 La résolution d'options pour l'adaptateur PCI-X266 Planar 3GB SAS RAID est manquante.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2503

221

950-2504 La résolution d'options pour l'adaptateur de cache PCI Express x1 Auxiliary est manquante.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
2504

221

950-2505 La résolution d'options pour l'adaptateur PCI-X266 Planar 3 GB SAS RAID est manquante.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2505

2502

950-2512 La résolution d'options pour PCI-X DDR Quad Channel U320 SCSI RAID est manquante

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2512

221

950-2513 La résolution d'options pour la carte PCI-X DDR Quad Channel U320 SCSI RAID est manquante

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2513

221

950-2514 La résolution d'options pour l'interface SCSI PCI-X DDR Dual Channel U320 est manquante

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2514

221

950-2515 La résolution d'options pour l'adaptateur PCI-X266 Ext Dual-x4 3 GB SAS est manquante.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2515

950-2517 La résolution d'options pour l'adaptateur PCI-X266 Ext Dual-x4 3 GB SAS RAID est manquante.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2517

950-2522 La résolution d'options pour l'adaptateur SCSI PCI-x Dual Channel Ultra320 est manquante.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2522

221

950-2523 La résolution d'options pour l'adaptateur SCSI PCI-X Dual Channel Ultra320 est manquante.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2523

221

950-2524 La résolution d'options pour l'adaptateur SCSI PCI-X Dual Channel Ultra320 est manquante.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2524

950-2525 La résolution d'options pour l'adaptateur SCSI PCI-X Dual Channel Ultra320 est manquante.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2525

2524

950-2527 La résolution d'options pour l'adaptateur SCSI PCI-X Dual Channel Ultra320 est manquante.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2527

221

950-2528 La résolution d'options pour l'adaptateur SCSI PCI-X Dual Channel U320 est manquante.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2528

221

950-2529 La résolution d'options pour la carte RAID SCSI PCI-X Dual Channel U320 est manquante.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2529

221

950-252B La résolution d'options pour l'interface SCSI PCI-X DDR Dual Channel U320 est manquante.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
252B

221

950-252D La résolution d'options pour l'interface SCSI PCI-X DDR Dual Channel U320 est manquante.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
252D

221

950-400 Incident d'alimentation électrique.

Intervention de l'agent de service :
Reportez-vous au document de maintenance du tiroir/tour contenant l'alimentation électrique défectueuse. Si la documentation de maintenance du tiroir/châssis vertical ne permet pas d'isoler le problème, allez à la section *Isolement d'un problème d'alimentation* de votre système.

Liste des unités remplaçables sur site :
153

950-440 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
440

B88

190

199

152

950-441 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
441

B88

190

199

152

950-442 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
442

B88

190

199

152

950-443 L'unité ne répond pas.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

443

B88

190

199

152

950-451 L'unité ne répond pas.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

451

B88

190

199

152

950-500 Incident d'alimentation électrique.**Intervention de l'agent de service :**

Reportez-vous au document de maintenance de l'unité, de l'armoire ou du tiroir du système pour lequel l'unité est manquante.

Liste des unités remplaçables sur site :

152

950-56D L'unité ne répond pas.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

56D

B88

190

152

950-58D L'unité ne répond pas.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

58D

B88

190

152

950-61D L'unité ne répond pas.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

61D

B88

190

152

950-638 L'unité SCSI ne répond pas.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

638

B88

277

190

152

950-639 L'unité ne répond pas.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

639

B88

190

152

950-63A L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

63A

B88

190

152

950-63B L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

63B

B88

190

152

950-63C L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

63C

B88

190

152

950-63D L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

63D

B88

190

152

950-63E L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

63E

B88

277

190

152

950-63F L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

63F

B88

190

152

950-640 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

640

B88

190

152

950-664 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

664

B88

190

152

950-678 L'unité de bande SCSI ne répond pas.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

678

B88

190

152

950-679 L'unité de disque SCSI ne répond pas.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

679

B88

190

152

950-681 L'unité de disque SCSI ne répond pas.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

681

2E7

190

152

950-700 L'unité ne répond pas.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

700

B88

190

152

950-701 L'unité ne répond pas.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

701

B88

190

152

950-702 L'unité ne répond pas.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

702

B88

190

152

950-703 L'unité ne répond pas.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

703

B88

190

152

950-704 L'unité ne répond pas.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

704

B88

190

152

950-705 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

705

B88

190

152

950-706 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

706

B88

190

152

950-707 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

707

B88

190

152

950-721 Un type d'unité inconnu ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

721

B88

190

152

950-722 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

B88

190

152

950-723 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

723

B88

190

152

950-724 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

724

B88

190

152

950-734 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

734

B88

190

152

950-741 **L'unité ne répond pas.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
741

B88

190

152

950-772 **L'unité ne répond pas.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
772

B88

190

152

950-773 **L'unité ne répond pas.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
773

B88

190

152

950-789 **L'unité ne répond pas.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
789

B88

190

152

950-792 **L'unité ne répond pas.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
792

B88

190

152

950-793 **L'unité ne répond pas.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
793

B88

190

152

950-804 **L'unité ne répond pas.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
807

B88

190

152

950-807 **L'unité ne répond pas.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
804

B88

190

152

950-912 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

912

B88

190

152

950-914 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

914

B88

190

152

950-915 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

915

B88

190

152

950-917 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

917

B88

190

152

950-918 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

918

B88

190

152

950-935 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

935

B88

190

152

950-951 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

951

B88

190

152

950-952 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

952

B88

190

152

950-953 **L'unité ne répond pas.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
953

B88

190

152

950-954 **L'unité ne répond pas.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
954

B88

190

152

950-955 **L'unité ne répond pas.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
955

B88

190

141

152

950-956 **L'unité ne répond pas.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
956

B88

190

152

950-959 **L'unité ne répond pas.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
959

B88

190

152

950-960 **L'unité ne répond pas.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
960

B88

190

152

950-964 **L'unité de bande SCSI ne répond pas.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

190

152

950-968 **L'unité ne répond pas.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
968

B88

190

152

950-970 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

970

B88

190

152

950-971 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

971

B88

190

152

950-972 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

B88

190

152

950-974 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

974

B88

190

152

950-981 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

981

B88

190

152

950-984 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

984

B88

190

152

950-986 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

986

B88

190

152

950-987 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

987

B88

190

152

950-989 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
989

B88

190

152

950-990 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
990

B88

190

152

950-991 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

190

152

950-994 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

190

152

950-995 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

190

152

950-998 L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

190

152

950-xxxx L'unité ne répond pas.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0291 : Missing device or bus problem resolution. **Remarque :** xxxx correspond aux trois ou quatre derniers chiffres du code SRN après le tiret (-). Si votre code SRN 950-xxxx n'est pas dans la liste, remplacez les trois ou quatre chiffres du code SRN par xxxx.

Liste des unités remplaçables sur site :
xxxx

B88

190

152

951-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
951

951-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
951

951-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
951

951-106 Echec du test de la carte de composants électroniques.

Liste des unités remplaçables sur site :
951

951-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
951

951-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
951

951-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
951

951-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
951

951-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
951

951-117 Une erreur de protection d'écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
951

951-118 Un dépassement du délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
951

B88

951-120 Erreur de commande ou interface SCSI occupée.

Liste des unités remplaçables sur site :
951

951-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
951

951-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
951

951-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
951

B88

951-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

951

logiciel

951-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

951

logiciel

951-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
951

951-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
951

951-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
ssss

951-134 La configuration de l'adaptateur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

951-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
951

B88

logiciel

951-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
951

951-137 Une condition d'intervention sur l'unité s'est produite avec la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
951

B88

190

951-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :
Vérifiez qu'aucun conduit d'air des capots du système n'est obturé, et qu'aucun autre avertissement d'environnement système ne se produit. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
951

951-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

951

951-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

952-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
952

952-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
952

952-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
952

952-106 Le test relatif aux cartes des composants électroniques a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
952

952-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
952

952-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
952

952-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
952

952-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
952

952-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

952

952-117 Une erreur liée à la protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

952

952-118 Un dépassement du délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

952

B88

952-120 Erreur de commande ou interface SCSI occupée.

Liste des unités remplaçables sur site :

952

952-122 Erreur liée au conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

952

952-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

952

952-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

952

B88

952-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

952

logiciel

952-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

952

logiciel

952-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

952

952-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

952

952-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

952

952-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

logiciel

952-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

952

B88

logiciel

952-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

952

952-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
952

B88

190

952-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
952

952-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

952

952-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

953-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
953

953-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
953

953-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
953

953-106 Le test relatif aux cartes des composants électroniques a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
953

953-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
953

953-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
953

953-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
953

953-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
953

953-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
953

953-117 Une erreur liée à la protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
953

953-118 Un dépassement du délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
953

B88

953-120 Erreur de commande ou interface SCSI occupée.

Liste des unités remplaçables sur site :
953

953-122 Erreur liée au conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
953

953-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
953

953-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
953

B88

953-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

953

logiciel

953-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

953

logiciel

953-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
953

953-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
953

953-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
953

953-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

953-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
953

B88

logiciel

953-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
953

953-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
953

B88

190

953-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
953

953-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

953

953-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

954-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
954

954-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
954

954-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
954

954-106 Le test relatif aux cartes des composants électroniques a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
954

954-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
954

954-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
954

954-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
954

954-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
954

954-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
954

954-117 Une erreur liée à la protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
954

954-118 Un dépassement du délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
954

B88

954-120 Erreur de commande ou interface SCSI occupée.

Liste des unités remplaçables sur site :
954

954-122 Erreur liée au conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
954

954-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
954

954-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
954

B88

954-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

954

logiciel

954-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

954

logiciel

954-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

954

954-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

954

954-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

ssss

954-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

logiciel

954-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

954

B88

logiciel

954-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

954

954-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :

954

B88

190

954-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

954

954-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88

954

954-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

955-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

955

955-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

955

955-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :

955

955-106 Le test relatif aux cartes des composants électroniques a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

955

955-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
955

955-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
955

955-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
955

955-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
955

955-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
955

955-117 Une erreur liée à la protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
955

955-118 Un dépassement du délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
955

B88

955-120 Erreur de commande ou interface SCSI occupée.

Liste des unités remplaçables sur site :
955

955-122 Erreur liée au conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
955

955-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
955

955-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
955

B88

955-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

955

logiciel

955-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

955

logiciel

955-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
955

955-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
955

955-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
955

955-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

955-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
955

B88

logiciel

955-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
955

955-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
955

B88

190

955-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
955

955-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

955

955-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

956-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
956

956-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
956

956-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
956

956-106 Le test relatif aux cartes des composants électroniques a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
956

956-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
956

956-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
956

956-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
956

956-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
956

956-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
956

956-117 Une erreur liée à la protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
956

956-118 Un dépassement du délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
956

B88

956-120 Erreur de commande ou interface SCSI occupée.

Liste des unités remplaçables sur site :
956

956-122 Erreur liée au conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
956

956-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
956

956-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
956

B88

956-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

956

logiciel

956-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

956

logiciel

956-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
956

956-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
956

956-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
SSSS

956-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

956-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
956

B88

logiciel

956-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
956

956-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
956

B88

190

956-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

956

956-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88

956

956-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

957-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

957

957-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

957

957-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :

957

957-106 Le test relatif aux cartes des composants électroniques a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

957

957-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

957

957-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :

957

957-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

957

957-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :

957

957-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

957

957-117 Une erreur liée à la protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

957

957-118 Un dépassement du délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

957

B88

957-120 Erreur de commande ou interface SCSI occupée.

Liste des unités remplaçables sur site :

957

957-122 Erreur liée au conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

957

957-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

957

957-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
957

B88

957-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

957

logiciel

957-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

957

logiciel

957-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
957

957-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
957

957-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
957

957-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

957-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
957

B88

logiciel

957-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
957

957-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
957

B88

190

957-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
957

957-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

957

957-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

959-102 Erreur de support irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
959

959-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
959

959-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
959

959-106 Incident lié aux cartes des composants électroniques.

Liste des unités remplaçables sur site :
959

959-108 Incident lié au bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
959

959-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
959

959-112 Incident de diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
959

959-114 Erreur matériel irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
959

959-116 Une erreur de protocole a été détectée.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

959-117 Erreur liée à la protection en écriture.

Liste des unités remplaçables sur site :
959

959-118 Dépassement du délai d'attente de la commande SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
959

B88

959-120 Erreur de commande/interface SCSI occupée.

Liste des unités remplaçables sur site :
959

959-122 Erreur liée au conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
959

959-124 Erreur de condition de vérification SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
959

959-126 Erreur logicielle due à un incident matériel.

Liste des unités remplaçables sur site :
959

B88

959-128 L'analyse du journal des erreurs indique un incident matériel.

Liste des unités remplaçables sur site :
959

959-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

959

B88

logiciel

959-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
959

959-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

959-135 **La configuration de l'unité a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
959

B88

logiciel

959-136 **L'opération de certification a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
959

959-137 **Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.**

Liste des unités remplaçables sur site :
959

B88

190

960-102 **Une erreur irrémédiable de support s'est produite.**

Liste des unités remplaçables sur site :
960

960-104 **Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.**

Liste des unités remplaçables sur site :
960

960-105 **L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.**

Liste des unités remplaçables sur site :
960

960-106 **Le test relatif aux cartes des composants électroniques a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
960

960-108 **Le test du bus a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
960

960-110 **Le format du support est endommagé.**

Liste des unités remplaçables sur site :
960

960-112 **Le test de diagnostic a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
960

960-114 **Erreur matérielle irrémédiable.**

Liste des unités remplaçables sur site :
960

960-116 **Erreur de protocole.**

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
960

960-117 **Une erreur liée à la protection en écriture s'est produite.**

Liste des unités remplaçables sur site :
960

960-118 **Un dépassement du délai d'attente de commande SCSI s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
960

B88

960-120 **Erreur de commande ou interface SCSI occupée.**

Liste des unités remplaçables sur site :
960

960-122 **Erreur liée au conflit de réservation SCSI.**

Liste des unités remplaçables sur site :
960

960-124 **Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.**

Liste des unités remplaçables sur site :
960

960-126 **Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.**

Liste des unités remplaçables sur site :
960

B88

960-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

960

logiciel

960-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

960

logiciel

960-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
960

960-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
960

960-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
960

960-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

960-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
960

B88

logiciel

960-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
960

960-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
960

B88

190

960-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
960

960-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

960

960-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

964-101 Dépassement du délai d'attente lors d'une tentative de communication avec l'unité SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

964-102 L'unité SCSI indique un état occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

964-103 L'unité SCSI indique un conflit de réservation.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

964-104 L'unité SCSI indique une condition de vérification.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

964-105 Une erreur est détectée dans les données de la commande request sense.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

964-107 Les données d'analyse de l'unité SCSI contiennent des informations imprévues.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

964-110 La commande Reserve a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

964-111 Condition non valide pour l'unité, après une réservation.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

964-112 Le test du détecteur de protection en écriture a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

964-113 Condition non valide pour l'unité, après une commande request sense.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

964-114 Dépassement du délai d'attente lors d'une tentative de communication avec l'unité SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

964-120 La commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

964-130 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

support

964-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

964-135 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

support

964-140 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

964-150 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

support

964-160 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

support

964-161 Condition non valide pour l'unité, après une réservation.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

964-163 Condition non valide pour l'unité, après une commande request sense.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

964-164 Dépassement du délai d'attente lors d'une tentative de communication avec l'unité SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

964-165 Echec du test d'écriture/lecture/comparaison.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

276

964-166 Impossible de configurer l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-167 Une erreur SCSI inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

964-168 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

964-169 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

support

964-170 Le test de lecture, écriture et comparaison a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

support

964-180 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

support

964-185 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

support

964-190 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

964-200 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

support

964-201 Erreur diagnostiquée lors de l'analyse du journal des erreurs.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

964-210 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

964-211 L'ouverture de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

964-220 La commande Release a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

964-230 La commande Request Sense a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

964-240 La commande Openx a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

964-260 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

964-261 L'ouverture de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

964-300 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

logiciel

964-310 La configuration de la carte SCSI a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

964

logiciel

964-320 L'analyse du journal des erreurs indique une panne.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

support

964-411 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-412 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-413 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-414 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-415 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-416 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-417 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-418 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-419 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-420 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-421 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-422 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-423 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-511 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

964-512 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

964-513 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

964-514 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

964-515 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

964-516 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

964-517 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

964-518 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

964-519 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

964-520 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

964-521 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

964-522 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

964-523 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

964-611 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-612 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-613 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-614 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-615 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-616 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-617 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-618 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-619 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-620 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-621 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-622 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-623 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-711 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-712 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-713 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-714 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-715 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-716 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-717 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-718 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-719 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
964

B88

logiciel

964-720 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Liste des unités remplaçables sur site :**

964

B88

logiciel

964-721 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Liste des unités remplaçables sur site :**

964

B88

logiciel

964-722 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Liste des unités remplaçables sur site :**

964

B88

logiciel

964-723 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Liste des unités remplaçables sur site :**

964

B88

logiciel

966-101 Erreur lors de tests non-interactifs.**Liste des unités remplaçables sur site :**

966

966-103 Le modèle de test a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

966

966-201 Erreur lors de tests non-interactifs sur une carte.**Liste des unités remplaçables sur site :**

966

190

966-203 Le modèle de test a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

966

190

966-205 Le modèle de test a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

966

190

966-207 Le modèle de test a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

966

190

966-208 Erreur lors d'un test non-interactif sur une carte.**Liste des unités remplaçables sur site :**

190

966-209 Le modèle de test a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

190

966-211 Le modèle de test a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

190

966-213 Le modèle de test a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

190

966-304 Erreur vidéo lors d'un test interactif.**Liste des unités remplaçables sur site :**

E22

725

966

966-306 Erreur audio lors d'un test interactif.**Liste des unités remplaçables sur site :**

E23

725

966

966-310 Erreur vidéo lors d'un test interactif.

Liste des unités remplaçables sur site :
E22

725

966-312 Erreur audio lors d'un test interactif.

Liste des unités remplaçables sur site :
E22

725

966-400 Erreur lors de tests non-interactifs.

Liste des unités remplaçables sur site :
152

190

E24

166

966-402 Le modèle de test a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

E23

E22

968-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
968

968-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
968

968-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
968

968-106 Le test relatif aux cartes des composants électroniques a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
968

968-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
968

968-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
968

968-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
968

968-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
968

968-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
968

968-117 Une erreur liée à la protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
968

968-118 Un dépassement du délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
968

B88

968-120 Erreur de commande ou interface SCSI occupée.

Liste des unités remplaçables sur site :
968

968-122 Erreur liée au conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
968

968-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
968

968-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
968

B88

968-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

968

logiciel

968-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

968

logiciel

968-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
968

968-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
968

968-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
968

968-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

968-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
968

B88

logiciel

968-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
968

968-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
968

B88

190

968-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
968

968-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

968

968-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

970-098 L'unité de bande indique une erreur.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

970-099 Unité de bande introuvable.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

970-101 Dépassement du délai d'attente lors d'une tentative de communication avec l'unité SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

970-102 L'unité SCSI indique un état occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

970-103 L'unité SCSI indique un conflit de réservation.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

970-104 L'unité SCSI indique une condition de vérification.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

970-105 Une erreur est détectée dans les données de la commande request sense.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

970-107 Les données d'analyse de l'unité SCSI contiennent des informations imprévues.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

970-110 La commande Reserve a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

970-111 Condition non valide pour l'unité, après une réservation.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

970-112 Le test du détecteur de protection en écriture a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

970-113 Condition non valide pour l'unité, après une commande request sense.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

970-114 Dépassement du délai d'attente lors d'une tentative de communication avec l'unité SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

970-120 La commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

970-130 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

support

970-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

970-135 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

support

970-140 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

970-150 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

support

970-160 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

support

970-161 Condition non valide pour l'unité, après une réservation.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

970-163 Condition non valide pour l'unité, après une commande request sense.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

970-164 Dépassement du délai d'attente lors d'une tentative de communication avec l'unité SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

970-165 Echec du test d'écriture/lecture/comparaison.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

276

970-166 Impossible de configurer l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-167 Une erreur SCSI inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

970-168 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

970-169 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

support

970-170 Le test de lecture, écriture et comparaison a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

support

970-180 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

support

970-185 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

support

970-190 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

970-200 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

support

970-201 Erreur diagnostiquée lors de l'analyse du journal des erreurs.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

970-210 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

970-211 L'ouverture de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

970-220 La commande Release a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

970-230 La commande Request Sense a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

970-240 La commande Openx a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

970-260 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

970-261 L'ouverture de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

970-300 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

logiciel

970-310 La configuration de la carte SCSI a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

970

logiciel

970-320 L'analyse du journal des erreurs indique une panne.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

support

970-411 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-412 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-413 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-414 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-415 Un conflit de réservation s'est produit.
Liste des unités remplaçables sur site :

970

B88

logiciel

970-416 Un conflit de réservation s'est produit.
Liste des unités remplaçables sur site :

970

B88

logiciel

970-417 Un conflit de réservation s'est produit.
Liste des unités remplaçables sur site :

970

B88

logiciel

970-418 Un conflit de réservation s'est produit.
Liste des unités remplaçables sur site :

970

B88

logiciel

970-419 Un conflit de réservation s'est produit.
Liste des unités remplaçables sur site :

970

B88

logiciel

970-420 Un conflit de réservation s'est produit.
Liste des unités remplaçables sur site :

970

B88

logiciel

970-421 Un conflit de réservation s'est produit.
Liste des unités remplaçables sur site :

970

B88

logiciel

970-422 Un conflit de réservation s'est produit.
Liste des unités remplaçables sur site :

970

B88

logiciel

970-423 Un conflit de réservation s'est produit.
Liste des unités remplaçables sur site :

970

B88

logiciel

970-511 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.
Liste des unités remplaçables sur site :

970

B88

970-512 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.
Liste des unités remplaçables sur site :

970

B88

970-513 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.
Liste des unités remplaçables sur site :

970

B88

970-514 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.
Liste des unités remplaçables sur site :

970

B88

970-515 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

970-516 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

970-517 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

970-518 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

970-519 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

970-520 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

970-521 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

970-522 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

970-523 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

970-611 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-612 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-613 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-614 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-615 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-616 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-617 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-618 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-619 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-620 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-621 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-622 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-623 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-711 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-712 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-713 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-714 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-715 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-716 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-717 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-718 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-719 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-720 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-721 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-722 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

970-723 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
970

B88

logiciel

971-101 Dépassement du délai d'attente lors
d'une tentative de communication avec
l'unité SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

971-102 L'unité SCSI indique un état occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

971-103 L'unité SCSI indique un conflit de
réservation.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

971-104 L'unité SCSI indique une condition de
vérification.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

971-105 Les données d'analyse de l'unité SCSI indiquent une erreur.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

971-107 L'unité SCSI a renvoyé des données d'analyse inattendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

971-110 La commande Reserve a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

971-111 Condition non valide pour l'unité, après une réservation.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

971-112 Le test du détecteur de protection en écriture a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

971-113 Condition non valide pour l'unité, après une commande request sense.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

971-114 Dépassement du délai d'attente lors d'une tentative de communication avec l'unité SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

971-120 La commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

971-130 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

support

971-135 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

support

971-140 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

971-150 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

support

971-160 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

support

971-161 Condition non valide pour l'unité, après une réservation.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

971-163 Condition non valide pour l'unité, après une commande request sense.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

971-164 Dépassement du délai d'attente lors d'une tentative de communication avec l'unité SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

971-165 Echec du test d'écriture/lecture/comparaison.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

276

971-166 Impossible de configurer l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

logiciel

971-167 Une erreur SCSI inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

971-168 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

971-169 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

support

971-170 Le test de lecture, écriture et comparaison a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

support

971-180 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

support

971-185 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

support

971-190 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

971-200 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

support

971-201 Une erreur a été détectée lors de l'analyse du journal des erreurs.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

971-210 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

971-211 Le test d'ouverture de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

971-220 La commande Release a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

971-230 La commande Request Sense a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

971-240 La commande Openx a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

971-260 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

971-261 Le test d'ouverture de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

971-300 **La configuration de l'unité a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
971

logiciel

971-310 **La configuration de la carte SCSI a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

971

logiciel

971-320 **L'analyse du journal des erreurs indique une panne.**

Liste des unités remplaçables sur site :
971

support

971-411 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

logiciel

971-412 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

logiciel

971-413 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

logiciel

971-414 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

logiciel

971-415 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

logiciel

971-416 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

logiciel

971-417 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

logiciel

971-418 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

logiciel

971-419 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

logiciel

971-420 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

logiciel

971-421 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

logiciel

971-422 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

logiciel

971-423 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

logiciel

971-511 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

971-512 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

971-513 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

971-514 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

971-515 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

971-516 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

971-517 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

971-518 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

971-519 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

971-520 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

971-521 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

971-522 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

971-523 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

971-611 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

logiciel

971-612 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

logiciel

971-613 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

logiciel

971-614 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

logiciel

971-615 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

logiciel

971-616 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

logiciel

971-617 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

logiciel

971-618 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

logiciel

971-619 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

logiciel

971-620 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

logiciel

971-621 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

logiciel

971-622 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

logiciel

971-623 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

logiciel

971-711 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

logiciel

971-712 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

logiciel

971-713 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

logiciel

971-714 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

logiciel

971-715 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

logiciel

971-716 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

logiciel

971-717 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

logiciel

971-718 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

logiciel

971-719 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

logiciel

971-720 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

logiciel

971-721 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

logiciel

971-722 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
971

B88

logiciel

971-723 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

971

B88

logiciel

972-101 Dépassement du délai d'attente lors d'une tentative de communication avec l'unité SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

972-102 L'unité SCSI indique un état occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

972-103 L'unité SCSI indique un conflit de réservation.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

972-104 L'unité SCSI indique une condition de vérification.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

972-105 Une erreur est détectée dans les données de la commande request sense.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

972-107 L'unité a renvoyé des données d'analyse inattendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

972-110 La commande Reserve a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

972-111 Condition non valide pour l'unité, après une réservation.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

972-112 Le test du détecteur de protection en écriture a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

972-113 Condition non valide pour l'unité, après une commande request sense.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

972-114 Dépassement du délai d'attente lors d'une tentative de communication avec l'unité SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

972-120 La commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

972-130 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

support

972-135 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

support

972-140 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

972-150 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

support

972-160 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

support

972-161 Condition non valide pour l'unité, après une réservation.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

972-163 Condition non valide pour l'unité, après une commande request sense.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

972-164 Dépassement du délai d'attente lors d'une tentative de communication avec l'unité SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

276

972-165 Echec du test d'écriture/lecture/comparaison.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

276

972-166 Impossible de configurer l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

logiciel

972-167 Une erreur SCSI inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

972-168 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

972-169 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

support

972-170 Le test de lecture, écriture et comparaison a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

support

972-180 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

support

972-185 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

support

972-190 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

972-200 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

support

972-201 Une erreur a été détectée lors de l'analyse du journal des erreurs.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

972-210 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

972-211 Le test d'ouverture de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

B88

972-220 La commande Release a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

972-230 La commande Request Sense a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

972-240 La commande Openx a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

972-260 Le test de configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

972-261 Le test d'ouverture de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

972-300 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

logiciel

972-310 La configuration de la carte SCSI a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

972

logiciel

972-320 L'analyse du journal des erreurs indique une panne.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

support

972-411 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

B88

logiciel

972-412 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

B88

logiciel

972-413 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

B88

logiciel

972-414 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

B88

logiciel

972-415 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

B88

logiciel

972-416 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

B88

logiciel

972-417 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

B88

logiciel

972-418 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

B88

logiciel

972-419 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

B88

logiciel

972-41a Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

B88

logiciel

972-41b Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

B88

logiciel

972-41c Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

B88

logiciel

972-41d Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

B88

logiciel

972-41e Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

B88

logiciel

972-41f Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

B88

logiciel

972-420 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

B88

logiciel

972-421 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

B88

logiciel

972-422 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

B88

logiciel

972-423 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

B88

logiciel

972-511 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

972

B88

972-512 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

972-513 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

972-514 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

972-515 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

972-516 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

972-517 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

972-518 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

972-519 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

972-520 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

972-521 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

972-522 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

972-523 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

972-611 Une erreur E-S du bus ou de la carte
s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

logiciel

972-612 Une erreur E-S du bus ou de la carte
s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

logiciel

972-613 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

logiciel

972-614 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

logiciel

972-615 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

logiciel

972-616 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

logiciel

972-617 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

logiciel

972-618 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

logiciel

972-619 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

logiciel

972-620 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

logiciel

972-621 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

logiciel

972-622 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

logiciel

972-623 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

logiciel

972-711 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

logiciel

972-712 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

logiciel

972-713 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

logiciel

972-714 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

logiciel

972-715 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

logiciel

972-716 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

logiciel

972-717 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

logiciel

972-718 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

logiciel

972-719 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

logiciel

972-720 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

logiciel

972-721 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

logiciel

972-722 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

logiciel

972-723 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
972

B88

logiciel

973-110 La commande Reserve a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

973-120 La commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

973-130 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

support

973-135 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

support

973-140 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

support

973-150 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

support

973-160 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

support

973-169 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

support

973-170 Le test de lecture, écriture et comparaison a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

support

973-180 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

support

973-185 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

support

973-190 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

973-200 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

support

973-210 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

973-220 La commande Release a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

973-230 La commande Request Sense a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

973-240 La commande Openx a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

973-300 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

logiciel

973-310 La configuration de la carte SCSI a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

973

logiciel

973-320 L'analyse du journal des erreurs indique une panne.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

support

973-411 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-412 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-413 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-414 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-415 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-416 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-417 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-418 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-419 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-420 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-421 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-422 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-423 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-511 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

973-512 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

973-513 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

973-514 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

973-515 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

973-516 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

973-517 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

973-518 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

973-519 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

973-520 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

973-521 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

973-522 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

973-523 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

973-611 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-617 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-612 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-618 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-613 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-619 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-614 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-620 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-615 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-621 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-616 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-622 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-623 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-711 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-712 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-713 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-714 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-715 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-716 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-717 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-718 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-719 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-720 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-721 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-722 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
973

B88

logiciel

973-723 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

973

B88

logiciel

974-111 Impossible de réserver une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

974

B88

974-112 Impossible d'effectuer la configuration.

Liste des unités remplaçables sur site :

974

B88

974-113 Impossible d'ouvrir le pilote de périphérique.

Liste des unités remplaçables sur site :

974

B88

974-121 L'unité de CD-ROM indique une erreur.

Liste des unités remplaçables sur site :

974

974-122 L'unité de CD-ROM indique une erreur.

Liste des unités remplaçables sur site :

974

974-123 L'unité de CD-ROM indique une erreur.

Liste des unités remplaçables sur site :

974

974-125 L'unité de CD-ROM indique une erreur.

Liste des unités remplaçables sur site :

974

B88

974-126 L'unité de CD-ROM indique une erreur.

Liste des unités remplaçables sur site :

974

974-127 L'unité de CD-ROM indique une erreur.

Liste des unités remplaçables sur site :

974

974-128 L'unité de CD-ROM indique une erreur.

Liste des unités remplaçables sur site :

974

974-129 L'unité de CD-ROM indique une erreur.

Liste des unités remplaçables sur site :

974

974-150 Une erreur de support a été détectée.

Liste des unités remplaçables sur site :

Disque de test

974

974-151 Un dépassement du délai d'attente d'une commande a été détecté.

Liste des unités remplaçables sur site :

974

D88

974-152 Un conflit de réservation de commande a été détecté.

Liste des unités remplaçables sur site :

974

974-162 L'unité de CD-ROM indique une erreur.

Liste des unités remplaçables sur site :

974

974-171 Impossible de réserver une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

974

974-172 Impossible d'effectuer la configuration.

Liste des unités remplaçables sur site :

974

974-173 Impossible d'ouvrir un pilote de périphérique.

Liste des unités remplaçables sur site :
974

974-175 L'unité de CD-ROM indique une erreur.

Liste des unités remplaçables sur site :
974

974-198 Une erreur non définie a été détectée.

Liste des unités remplaçables sur site :
974

B88

974-199 Une erreur non définie a été détectée.

Liste des unités remplaçables sur site :
974

974-211 Le test de DEL a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
974

974-281 Pas de son pendant le test audio.

Liste des unités remplaçables sur site :
974

974-301 Erreurs détectées pendant ELA.

Liste des unités remplaçables sur site :
974

974-302 L'analyse du journal des erreurs indique un incident matériel.

Liste des unités remplaçables sur site :
974

B88

980-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
980

980-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
980

980-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
980

980-106 Le test relatif aux cartes des composants électroniques a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
980

980-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
980

980-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
980

980-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
980

980-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
980

980-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
980

980-117 Une erreur liée à la protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
980

980-118 Un dépassement du délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
980

B88

980-120 Erreur de commande ou interface SCSI occupée.

Liste des unités remplaçables sur site :
980

980-122 Erreur liée au conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
980

980-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
980

980-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
980

B88

980-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

980

logiciel

980-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

980

logiciel

980-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
980

980-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
980

980-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
980

980-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

980-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
980

B88

logiciel

980-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
980

980-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
980

B88

190

980-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
980

980-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

980

980-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

981-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
981

981-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
981

981-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
981

981-106 Le test relatif aux cartes des composants électroniques a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
981

981-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
981

981-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
981

981-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
981

981-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
981

981-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
981

981-117 Une erreur liée à la protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
981

981-118 Un dépassement du délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
981

B88

981-120 Erreur de commande ou interface SCSI occupée.

Liste des unités remplaçables sur site :
981

981-122 Erreur liée au conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
981

981-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
981

981-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
981

B88

981-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

981

logiciel

981-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

981

logiciel

981-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
981

981-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
981

981-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
981

981-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

981-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
981

B88

logiciel

981-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
981

981-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
981

B88

190

981-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
981

981-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

981

981-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

984-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
984

984-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
984

984-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
984

984-106 Le test relatif aux cartes des composants électroniques a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
984

984-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
984

984-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
912

984-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
984

984-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
984

984-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
984

984-117 Une erreur liée à la protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
984

984-118 Un dépassement du délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
984

B88

984-120 Erreur de commande ou interface SCSI occupée.

Liste des unités remplaçables sur site :
984

984-122 Erreur liée au conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
984

984-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
984

984-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
984

B88

984-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

984

logiciel

984-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

984

logiciel

984-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
984

984-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
984

984-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
984

984-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

984-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
984

B88

logiciel

984-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
984

984-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
984

B88

190

984-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :
Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
984

984-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

984

984-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

986-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
986

986-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
986

986-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
986

986-106 Le test relatif aux cartes des composants électroniques a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
986

986-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
986

986-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
986

986-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
986

986-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
986

986-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
986

986-117 Une erreur liée à la protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
986

986-118 Un dépassement du délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
986

B88

986-120 Erreur de commande ou interface SCSI occupée.

Liste des unités remplaçables sur site :
986

986-122 Erreur liée au conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
986

986-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
986

986-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
986

B88

986-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

986

logiciel

986-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

986

logiciel

986-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
986

986-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
986

986-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
986

986-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

986-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
986

B88

logiciel

986-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
986

986-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
986

B88

190

986-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

986

986-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88

986

986-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

989-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

989

989-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

989

989-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :

989

989-106 Le test relatif aux cartes des composants électroniques a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

989

989-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

989

989-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :

989

989-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

989

989-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :

989

989-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

989

989-117 Une erreur liée à la protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

989

989-118 Un dépassement du délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

989

B88

989-120 Erreur de commande ou interface SCSI occupée.

Liste des unités remplaçables sur site :

989

989-122 Erreur liée au conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

989

989-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
989

989-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
989

B88

989-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

989

logiciel

989-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

989

logiciel

989-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
989

989-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
989

989-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
989

989-134 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

989-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
989

B88

logiciel

989-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
989

989-137 Une condition d'avertissement de l'unité (Unit attention) s'est produite sur la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
989

B88

190

989-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez que les grilles d'aération des capots du système ne sont pas obstruées et qu'aucun autre avertissement relatif aux conditions ambiantes n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
989

989-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88

989

989-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

991-101 Dépassement du délai d'attente lors d'une tentative de communication avec l'unité SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

991-102 L'unité SCSI indique un état occupé.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

991-103 L'unité SCSI indique un conflit de réservation.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

991-104 L'unité SCSI indique une condition de vérification.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

991-105 Les données d'analyse de l'unité SCSI indiquent une erreur.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

991-107 L'unité SCSI a renvoyé des données d'analyse inattendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

991-110 La commande Reserve a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

991-111 Condition non valide pour l'unité, après une réservation.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

991-112 Le test du détecteur de protection en écriture a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

991-113 Condition non valide pour l'unité, après une commande request sense.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

991-114 Dépassement du délai d'attente lors d'une tentative de communication avec l'unité SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

991-120 La commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

991-130 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

support

991-135 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

support

991-140 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

991-150 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

support

991-160 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

support

991-161 Condition non valide pour l'unité, après une réservation.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

991-163 Condition non valide pour l'unité, après une commande request sense.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

991-164 Dépassement du délai d'attente lors d'une tentative de communication avec l'unité SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

991-165 Echec du test d'écriture/lecture/comparaison.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

276

991-166 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-167 Une erreur SCSI inattendue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

991-168 La configuration de la carte a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

991-169 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

support

991-170 Le test de lecture, écriture et comparaison a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

support

991-180 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

support

991-185 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

support

991-190 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

991-200 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

support

991-201 Une erreur a été détectée lors de l'analyse du journal des erreurs.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

991-210 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

991-211 Le test d'ouverture de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

991-220 **La commande Release a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
991

991-230 **La commande Request Sense a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
991

991-240 **La commande Openx a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
991

991-260 **La configuration de l'unité a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
991

991-261 **Le test d'ouverture de l'unité a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
991

991-300 **La configuration de l'unité a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
991

logiciel

991-310 **La configuration de la carte SCSI a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

991

logiciel

991-320 **L'analyse du journal des erreurs indique une panne.**

Liste des unités remplaçables sur site :
991

support

991-411 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-412 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-413 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-414 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-415 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-416 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-417 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-418 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-419 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-420 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-421 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-422 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-423 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-511 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

991-512 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

991-513 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

991-514 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

991-515 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

991-516 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

991-517 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

991-518 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

991-519 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

991-520 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

991-521 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

991-522 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

991-523 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

991-611 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-612 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-613 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-614 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-615 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-616 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-617 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-618 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-619 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-620 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-621 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-622 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-623 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-711 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-712 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-713 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-714 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-715 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-716 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-717 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-718 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
991

B88

logiciel

991-719 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Liste des unités remplaçables sur site :**

991

B88

logiciel

991-720 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Liste des unités remplaçables sur site :**

991

B88

logiciel

991-721 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Liste des unités remplaçables sur site :**

991

B88

logiciel

991-722 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Liste des unités remplaçables sur site :**

991

B88

logiciel

991-723 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Liste des unités remplaçables sur site :**

991

B88

logiciel

994-110 La commande Reserve a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

994

994-120 La commande Inquiry a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

994

994-130 La commande Load a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

994

support

994-135 La commande Unload a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

994

support

994-140 La commande Mode Select a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

994

994-150 La commande Test Unit Ready a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

994

support

994-160 La commande Send Diagnostic a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

994

support

994-169 La commande Send Diagnostic a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

994

support

994-170 Le test de lecture, écriture et comparaison a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

994

B88

support

994-180 La commande Load a échoué.**Liste des unités remplaçables sur site :**

994

support

994-185 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

support

994-190 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

994-200 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

support

994-210 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

994-220 La commande Release a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

994-230 La commande Request Sense a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

994-240 La commande Openx a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

994-300 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

logiciel

994-310 La configuration de la carte SCSI a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

994

logiciel

994-320 L'analyse du journal des erreurs indique une panne.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

support

994-411 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-412 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-413 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-414 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-415 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-416 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-417 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

994

B88

logiciel

994-418 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

994

B88

logiciel

994-419 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

994

B88

logiciel

994-420 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

994

B88

logiciel

994-421 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

994

B88

logiciel

994-422 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

994

B88

logiciel

994-423 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

994

B88

logiciel

994-511 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

994

B88

994-512 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

994

B88

994-513 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

994

B88

994-514 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

994

B88

994-515 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

994

B88

994-516 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

994

B88

994-517 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

994-518 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

994-519 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

994-520 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

994-521 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

994-522 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

994-523 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

994-611 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-612 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-613 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-614 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-615 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-616 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-617 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-618 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-619 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-620 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-621 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-622 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-623 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-711 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-712 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-713 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-714 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-715 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-716 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-717 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-718 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-719 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-720 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-721 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-722 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

994-723 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
994

B88

logiciel

995-110 La commande Reserve a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

995-120 La commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

995-130 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

support

995-135 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

support

995-140 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

995-150 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

support

995-160 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

support

995-169 **La commande Send Diagnostic a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
995

support

995-170 **Le test de lecture, écriture et comparaison a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

support

995-180 **La commande Load a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
995

support

995-185 **La commande Unload a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
995

support

995-190 **La commande Mode Select a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
995

995-200 **La commande Test Unit Ready a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
995

support

995-210 **La configuration de l'unité a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

995-220 **La commande Release a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
995

995-230 **La commande Request Sense a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
995

995-240 **La commande Openx a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
995

995-300 **La configuration de l'unité a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
995

logiciel

995-310 **La configuration de la carte SCSI a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

995

logiciel

995-320 **L'analyse du journal des erreurs indique une panne.**

Liste des unités remplaçables sur site :
995

support

995-411 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-412 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-413 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-414 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-415 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-416 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-417 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-418 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-419 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-420 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-421 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-422 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-423 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-511 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

995-512 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

995-513 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

995-514 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

995-515 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

995-516 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

995-517 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

995-518 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

995-519 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

995-520 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

995-521 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

995-522 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

995-523 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

995-611 Une erreur E-S du bus ou de la carte
s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-612 Une erreur E-S du bus ou de la carte
s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-613 Une erreur E-S du bus ou de la carte
s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-614 Une erreur E-S du bus ou de la carte
s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-615 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-616 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-617 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-618 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-619 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-620 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-621 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-622 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-623 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-711 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-712 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-713 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

B88

logiciel

995-714 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

995

B88

logiciel

995-715 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

995

B88

logiciel

995-716 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

995

B88

logiciel

995-717 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

995

B88

logiciel

995-718 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

995

B88

logiciel

995-719 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

995

B88

logiciel

995-720 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

995

B88

logiciel

995-721 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

995

B88

logiciel

995-722 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

995

B88

logiciel

995-723 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

995

B88

logiciel

998-110 La commande Reserve a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

998

998-120 La commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

998

998-130 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

998

support

998-135 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

998

support

998-140 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

998-150 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

support

998-160 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

support

998-169 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

support

998-170 Le test de lecture, écriture et comparaison a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

support

998-180 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

support

998-185 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

support

998-190 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

998-200 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

support

998-210 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

998-220 La commande Release a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

998-230 La commande Request Sense a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

998-240 La commande Openx a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

998-300 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

logiciel

998-310 La configuration de la carte SCSI a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

995

logiciel

998-320 L'analyse du journal des erreurs indique une panne.

Liste des unités remplaçables sur site :
995

support

998-411 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

logiciel

998-412 Un conflit de réservation s'est produit.**Liste des unités remplaçables sur site :**

998

B88

logiciel

998-413 Un conflit de réservation s'est produit.**Liste des unités remplaçables sur site :**

998

B88

logiciel

998-414 Un conflit de réservation s'est produit.**Liste des unités remplaçables sur site :**

998

B88

logiciel

998-415 Un conflit de réservation s'est produit.**Liste des unités remplaçables sur site :**

998

B88

logiciel

998-416 Un conflit de réservation s'est produit.**Liste des unités remplaçables sur site :**

998

B88

logiciel

998-417 Un conflit de réservation s'est produit.**Liste des unités remplaçables sur site :**

998

B88

logiciel

998-418 Un conflit de réservation s'est produit.**Liste des unités remplaçables sur site :**

998

B88

logiciel

998-419 Un conflit de réservation s'est produit.**Liste des unités remplaçables sur site :**

998

B88

logiciel

998-420 Un conflit de réservation s'est produit.**Liste des unités remplaçables sur site :**

998

B88

logiciel

998-421 Un conflit de réservation s'est produit.**Liste des unités remplaçables sur site :**

998

B88

logiciel

998-422 Un conflit de réservation s'est produit.**Liste des unités remplaçables sur site :**

998

B88

logiciel

998-423 Un conflit de réservation s'est produit.**Liste des unités remplaçables sur site :**

998

B88

logiciel

**998-511 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.****Liste des unités remplaçables sur site :**

998

B88

998-512 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

998-513 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

998-514 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

998-515 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

998-516 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

998-517 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

998-518 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

998-519 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

998-520 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

998-521 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

998-522 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

998-523 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

998-611 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

logiciel

998-612 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

logiciel

998-613 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

logiciel

998-614 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

logiciel

998-615 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

logiciel

998-616 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

logiciel

998-617 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

logiciel

998-618 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

logiciel

998-619 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

logiciel

998-620 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

logiciel

998-621 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

logiciel

998-622 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

logiciel

998-623 Une erreur E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

logiciel

998-711 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

logiciel

998-712 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

logiciel

998-713 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

logiciel

998-714 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

logiciel

998-715 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

logiciel

998-716 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

logiciel

998-717 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

logiciel

998-718 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

logiciel

998-719 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

logiciel

998-720 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

logiciel

998-721 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

logiciel

998-722 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

logiciel

998-723 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
998

B88

logiciel

9CC-1xx Erreur E-S sur un bus PCI.

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous au tableau de référence relatif aux bus SRN-FRU dans le guide maintenance de l'unité système.

Remarque : xx représente les deux derniers chiffres du code SRN.

9CC-xxx Données de bus d'E-S, erreur de parité
d'adresse ou erreur liée au dépassement
du délai d'attente.

Intervention de l'agent de service :

Remarque : xxx représente les trois derniers chiffres du
code SRN.

Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

xxx

2C9

Chapitre 7. Codes SRN 2502-101 à 25D0-108

Codes SRN 2502-101 à 25D0-108

Remplacez les composants des unités remplaçables sur site dans l'ordre dans lequel les unités sont listées.

2502-101 Erreur de configuration de la carte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2502

2502-102E Plus de stockage secondaire sur disque.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2502-3002 L'unité appelée n'a pas répondu à la sélection.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2502-3010 Le disque a renvoyé une réponse incorrecte à la carte.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2502-3020 Erreur de configuration du sous-système de stockage.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-3100 La carte a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-3109 Le délai d'expiration d'une commande de disque a été atteint sur une carte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-3110 Erreur d'interface de bus de disque.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-4010 Erreur de configuration : connexion incorrecte entre des boîtiers en cascade.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3142, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-4020 Erreur de configuration : les connexions dépassent les limites de conception IOA.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3143, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-4030 Erreur de configuration : connexion multi-accès incorrecte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3144, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-4040 Erreur de configuration, connexion multi-accès incomplète entre le contrôleur et le boîtier détectée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3144, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-4041 Erreur de configuration, connexion multi-accès incomplète entre le contrôleur et l'unité détectée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3146, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-4050 Le boîtier connecté ne prend pas en charge la fonction multiaccès requise.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3148, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-4060 Le niveau de redondance multiaccès s'est détérioré.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3153, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-4100 Erreur de matrice du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3152, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-4101 Erreur temporaire de matrice du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3152, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-4110 Fonction de boîtier non prise en charge détectée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3145, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-4150 Erreur de bus PCI détectée par le contrôleur.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2502

2502-4160 Erreur de bus PCI détectée par le contrôleur.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2502

2502-7001 Erreur temporaire de données disque.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2502-710 Panne contrôleur permanente.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2502

2502-713 Panne contrôleur.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2502

2502-720 Erreur de configuration du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-8150 Panne contrôleur.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2502

2502-8157 Panne contrôleur temporaire.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2502

2502-9000 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de la configuration.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9001 **Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de la configuration.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9002 **Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de la configuration.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9008 **Le contrôleur ne prend pas en charge la fonction attendue pour un ou plusieurs disques.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3130, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9010 **Les données de cache associées aux disques connectés sont introuvables.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3120, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9011 **Les données de cache appartiennent à des disques autres que ceux qui sont connectés.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9020 **Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5 ou RAID 6.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9021 **Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5 ou RAID 6.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9022 **Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5 ou RAID 6.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9023 **Un ou plusieurs membres de la grappe de disques ne sont pas au bon emplacement physique.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3112, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9024 **L'emplacement physique des membres de la grappe de disques entre en conflit avec une autre grappe de disques.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9025 **Disque incompatible installé dans un emplacement de disque dégradé dans la grappe de disques.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3110, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9026 **Un disque dégradé dans la grappe de disques n'a pas été trouvé à l'emplacement physique requis.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9027 **La grappe de disques est dégradée ou va se dégrader et les données de parité ne sont pas synchronisées.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3113, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9028 **Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9029 **Le nombre maximum de disques des grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9030 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3110, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9031 Reconstruction automatique de la grappe de disques lancée.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3110, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9032 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3110, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9041 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9042 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan sur le disque indiqué.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9050 Les données de cache requises sont introuvables pour un ou plusieurs disques.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3131, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9051 Des données de cache existent pour un ou plusieurs disques manquants ou défectueux.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3132, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9052 Des données de cache existent pour un ou plusieurs disques modifiés.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9054 Ressources de contrôleur RAID non disponibles en raison d'incidents précédents.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3121, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9060 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9061 Un ou plusieurs disques manquent dans une grappe de disques RAID-0.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9062 Un ou plusieurs disques manquent dans une grappe de disques RAID-0.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9063 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9073 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3140, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9074 Plusieurs contrôleurs ne peuvent pas exécuter des fonctions identiques ou contrôler le même ensemble d'unités.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3141, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2502-9075 Connexion multi-accès incomplète entre le contrôleur et le contrôleur distant**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3149, situé dans le manuel IBM SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112).

2502-9076 Contrôleur distant manquant.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3147, situé dans le manuel SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112).

2502-9081 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112).

2502-9082 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112).

2502-9090 Le disque a été modifié après le dernier état connu.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3133, situé dans le manuel SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112).

2502-9091 Une modification de configuration de disque incorrecte a été détectée.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3133, situé dans le manuel SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112).

2502-9092 Le disque doit être formaté avant d'être utilisé.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3134, situé dans le manuel SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112).

2502-FF3D Panne contrôleur temporaire.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2502

2502-FFF3 Format de support de disque erroné.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3135, situé dans le manuel SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112).

2502-FFF4 Incident d'unité de disque.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2502-FFF6 Erreur de disque remédiable.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2502-FFFA Erreur de disque temporaire.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2502-FFFE Erreur temporaire du bus de disque.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112).

Remarque : l'unité peut n'identifier que le port de la carte, par exemple 00pFFF, où "p" désigne le port.

2503-101 Erreur de configuration de la carte.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2503

2503-102E Plus de stockage secondaire sur disque.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2503-3002 L'unité appelée n'a pas répondu à la sélection.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2503-3010 Le disque a renvoyé une réponse incorrecte à la carte.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2503-3020 Erreur de configuration du sous-système de stockage.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-3100 La carte a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-3109 Le délai d'expiration d'une commande de disque a été atteint sur une carte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-3110 Erreur d'interface de bus de disque.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-4010 Erreur de configuration : connexion incorrecte entre des boîtiers en cascade.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3142, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-4020 Erreur de configuration : les connexions dépassent les limites de conception IOA.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3143, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-4030 Erreur de configuration : connexion multi-accès incorrecte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3144, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-4040 Erreur de configuration, connexion multi-accès incomplète entre le contrôleur et le boîtier détectée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3144, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-4041 Erreur de configuration, connexion multi-accès incomplète entre le contrôleur et l'unité détectée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3146, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-4050 Le boîtier connecté ne prend pas en charge la fonction multi-accès requise.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3148, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-4060 Le niveau de redondance multi-accès s'est détérioré.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3153, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-4100 Erreur de matrice du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3152, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-4101 Erreur temporaire de matrice du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3152, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-4110 **Fonction de boîtier non prise en charge détectée.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3145, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-4150 **Erreur de bus PCI détectée par le contrôleur.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2503

2503-4160 **Erreur de bus PCI détectée par le contrôleur.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2503

2503-7001 **Erreur temporaire de données disque.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2503-710 **Panne contrôleur permanente.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2503

2503-713 **Panne contrôleur.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2503

2503-720 **Erreur de configuration du bus d'unité.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-8008 **Une défaillance permanente du bloc de batteries de cache s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3100, se trouvant dans le manuel PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX ou PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for Linux. Le choix du manuel dépend du système d'exploitation que vous utilisez.

Liste des unités remplaçables sur site :

2D05

2503-8009 **Une défaillance permanente du bloc de batteries de cache s'est produite.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3100, situé dans le manuel PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX ou PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for Linux. Le choix du manuel dépend du système d'exploitation que vous utilisez.

Liste des unités remplaçables sur site :

2D05

2503-8150 **Panne contrôleur.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2503

2503-8157 **Panne contrôleur temporaire.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2503

2503-9000 **Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de la configuration.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9001 **Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de la configuration.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9002 **Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de la configuration.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9008 **Le contrôleur ne prend pas en charge la fonction attendue pour un ou plusieurs disques.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3130, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9010 **Les données de cache associées aux disques connectés sont introuvables.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3120, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9011 **Les données de cache appartiennent à des disques autres que ceux qui sont connectés.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9020 **Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5 ou RAID 6.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9021 **Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5 ou RAID 6.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9022 **Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5 ou RAID 6.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9023 **Un ou plusieurs membres de la grappe de disques ne sont pas au bon emplacement physique.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3112, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9024 **L'emplacement physique des membres de la grappe de disques entre en conflit avec une autre grappe de disques.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9025 **Disque incompatible installé dans un emplacement de disque dégradé dans la grappe de disques.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3110, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9026 **Un disque dégradé dans la grappe de disques n'a pas été trouvé à l'emplacement physique requis.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9027 **La grappe de disques est dégradée ou va se dégrader et les données de parité ne sont pas synchronisées.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3113, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9028 **Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9029 **Le nombre maximum de disques des grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9030 **La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3110, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9031 **Reconstruction automatique de la grappe de disques lancée.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3110, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9032 **La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3110, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9041 **Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9042 **Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan sur le disque indiqué.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9050 **Les données de cache requises sont introuvables pour un ou plusieurs disques.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3131, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9051 **Des données de cache existent pour un ou plusieurs disques manquants ou défectueux.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3132, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9052 **Des données de cache existent pour un ou plusieurs disques modifiés.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9054 **Ressources de contrôleur RAID non disponibles en raison d'incidents précédents.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3121, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9060 **Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9061 **Un ou plusieurs disques manquent dans une grappe de disques RAID-0.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9062 **Un ou plusieurs disques manquent dans une grappe de disques RAID-0.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9063 **Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9073 **Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3140, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9074 **Plusieurs contrôleurs ne peuvent pas exécuter des fonctions identiques ou contrôler le même ensemble d'unités.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3141, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9075 **Connexion multi-accès incomplète entre le contrôleur et le contrôleur distant**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3149, situé dans le manuel *IBM SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9076 **Contrôleur distant manquant.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3147, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9081 **Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9082 **Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9090 **Le disque a été modifié après le dernier état connu.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3133, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9091 **Une modification de configuration de disque incorrecte a été détectée.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3133, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-9092 **Le disque doit être formaté avant d'être utilisé.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3134, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-FF3D **Panne contrôleur temporaire.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
2503

2503-FFF3 **Format de support de disque erroné.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3135, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2503-FFF4 **Incident d'unité de disque.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2503-FFF6 **Le disque a détecté une erreur de disque remédiable.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2503-FFFA **Erreur de disque temporaire.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2503-FFFE **Erreur temporaire du bus de disque.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

Remarque : l'unité peut n'identifier que le port de la carte, par exemple 00pFFF, où "p" désigne le port.

2504-101 **Erreur de configuration de la carte.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
2504

2504-102E **Plus de stockage secondaire sur disque.**

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2504-3002 **L'unité appelée n'a pas répondu à la sélection.**

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2504-3010 Le disque a renvoyé une réponse incorrecte à la carte.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2504-3020 Erreur de configuration du sous-système de stockage.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-3100 La carte a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-3109 Le délai d'expiration d'une commande de disque a été atteint sur une carte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-3110 Erreur d'interface de bus de disque.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-4010 Erreur de configuration : connexion incorrecte entre des boîtiers en cascade.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3142, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-4020 Erreur de configuration : les connexions dépassent les limites de conception IOA.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3143, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-4030 Erreur de configuration : connexion multi-accès incorrecte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3144, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-4040 Erreur de configuration, connexion multi-accès incomplète entre le contrôleur et le boîtier détectée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3144, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-4041 Erreur de configuration, connexion multi-accès incomplète entre le contrôleur et l'unité détectée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3146, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-4050 Le boîtier connecté ne prend pas en charge la fonction multi-accès requise.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3148, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-4060 Le niveau de redondance multi-accès s'est détérioré.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3153, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-4100 Erreur de matrice du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3152, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-4101 Erreur temporaire de matrice du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3152, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-4110 Fonction de boîtier non prise en charge détectée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3145, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-4150 Erreur de bus PCI détectée par le contrôleur.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2504

2504-4160 Erreur de bus PCI détectée par le contrôleur.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2504

2504-7001 Erreur temporaire de données disque.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2504-710 Panne contrôleur permanente.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2504

2504-713 Panne contrôleur.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2504

2504-720 Erreur de configuration du bus d'unité.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-8008 Une défaillance permanente du bloc de batteries de cache s'est produite.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3100, situé dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* ou *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for Linux*. Le choix du manuel dépend du système d'exploitation que vous utilisez.

Liste des unités remplaçables sur site :

2D05

2504-8009 Une défaillance permanente du bloc de batteries de cache s'est produite.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3100, situé dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* ou *PCI-X*

SCSI RAID Controller Reference Guide for Linux. Le choix du manuel dépend du système d'exploitation que vous utilisez.

Liste des unités remplaçables sur site :

2D05

2504-8150 Panne contrôleur.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2504

2504-8157 Panne contrôleur temporaire.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2504

2504-9000 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de la configuration.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9001 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de la configuration.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9002 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de la configuration.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9008 Le contrôleur ne prend pas en charge la fonction attendue pour un ou plusieurs disques.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3130, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9010 Les données de cache associées aux disques connectés sont introuvables.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3120, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9011 Les données de cache appartiennent à des disques autres que ceux qui sont connectés.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9020 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5 ou RAID 6.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9021 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5 ou RAID 6.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9022 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5 ou RAID 6.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9023 Un ou plusieurs membres de la grappe de disques ne sont pas au bon emplacement physique.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3112, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9024 L'emplacement physique des membres de la grappe de disques entre en conflit avec une autre grappe de disques.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9025 Disque incompatible installé dans un emplacement de disque dégradé dans la grappe de disques.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3110, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9026 Un disque dégradé dans la grappe de disques n'a pas été trouvé à l'emplacement physique requis.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9027 La grappe de disques est dégradée ou va se dégrader et les données de parité ne sont pas synchronisées.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3113, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9028 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9029 Le nombre maximum de disques des grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9030 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3110, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9031 Reconstruction automatique de la grappe de disques lancée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3110, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9032 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3110, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9041 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9042 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan sur le disque indiqué.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9050 Les données de cache requises sont introuvables pour un ou plusieurs disques.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3131, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9051 Des données de cache existent pour un ou plusieurs disques manquants ou défectueux.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3132, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9052 Des données de cache existent pour un ou plusieurs disques modifiés.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9054 Ressources de contrôleur RAID non disponibles en raison d'incidents précédents.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3121, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9060 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9061 Un ou plusieurs disques manquent dans une grappe de disques RAID-0.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9062 Un ou plusieurs disques manquent dans une grappe de disques RAID-0.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9063 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9073 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3140, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9074 Plusieurs contrôleurs ne peuvent pas exécuter des fonctions identiques ou contrôler le même ensemble d'unités.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3141, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9075 Connexion multi-accès incomplète entre le contrôleur et le contrôleur distant

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3149, situé dans le manuel *IBM SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9076 Contrôleur distant manquant.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3147, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9081 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9082 **Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9090 **Le disque a été modifié après le dernier état connu.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3133, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9091 **Une modification de configuration de disque incorrecte a été détectée.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3133, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-9092 **Le disque doit être formaté avant d'être utilisé.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3134, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-FF3D **Panne contrôleur temporaire.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2504

2504-FFF3 **Format de support de disque erroné.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3135, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2504-FFF4 **Incident d'unité de disque.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2504-FFF6 **Le disque a détecté une erreur réparable.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2504-FFFA **Erreur de disque temporaire.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2504-FFFE **Erreur temporaire du bus de disque.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

Remarque : l'unité peut n'identifier que le port de la carte, par exemple 00pFFF, où "p" désigne le port.

2505-101 **Erreur de configuration de la carte.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2505

2505-102E **Plus de stockage secondaire sur disque.**

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2505-3002 **L'unité appelée n'a pas répondu à la sélection.**

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2505-3010 **Le disque a renvoyé une réponse incorrecte à la carte.**

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2505-3020 Erreur de configuration du sous-système de stockage.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-3100 La carte a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-3109 Le délai d'expiration d'une commande de disque a été atteint sur une carte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-3110 Erreur d'interface de bus de disque.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-4010 Erreur de configuration : connexion incorrecte entre des boîtiers en cascade.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3142, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-4020 Erreur de configuration : les connexions dépassent les limites de conception IOA.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3143, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-4030 Erreur de configuration : connexion multi-accès incorrecte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3144, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-4040 Erreur de configuration, connexion multi-accès incomplète entre le contrôleur et le boîtier détectée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3144, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-4041 Erreur de configuration, connexion multi-accès incomplète entre le contrôleur et l'unité détectée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3146, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-4050 Le boîtier connecté ne prend pas en charge la fonction multi-accès requise.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3148, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-4060 Le niveau de redondance multi-accès s'est détérioré.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3153, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-4100 Erreur de matrice du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3152, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-4101 Erreur temporaire de matrice du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3152, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-4110 Fonction de boîtier non prise en charge détectée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3145, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-4150 Erreur de bus PCI détectée par le contrôleur.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2505

2505-4160 Erreur de bus PCI détectée par le contrôleur.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2505

2505-7001 Erreur temporaire de données disque.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2505-710 Panne contrôleur permanente.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
2505

2505-713 Panne contrôleur.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
2505

2505-720 Erreur de configuration du bus d'unité.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-8150 Panne contrôleur.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
2505

2505-8157 Panne contrôleur temporaire.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
2505

2505-9000 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de la configuration.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9001 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de la configuration.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9002 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de la configuration.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9008 Le contrôleur ne prend pas en charge la fonction attendue pour un ou plusieurs disques.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3130, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9010 Les données de cache associées aux disques connectés sont introuvables.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3120, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9011 Les données de cache appartiennent à des disques autres que ceux qui sont connectés.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9020 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5 ou RAID 6.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9021 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5 ou RAID 6.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9022 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5 ou RAID 6.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9023 Un ou plusieurs membres de la grappe de disques ne sont pas au bon emplacement physique.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3112, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9024 L'emplacement physique des membres de la grappe de disques entre en conflit avec une autre grappe de disques.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9025 Disque incompatible installé dans un emplacement de disque dégradé dans la grappe de disques.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3110, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9026 Un disque dégradé dans la grappe de disques n'a pas été trouvé à l'emplacement physique requis.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9027 La grappe de disques est dégradée ou va se dégrader et les données de parité ne sont pas synchronisées.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3113, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9028 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9029 Le nombre maximum de disques des grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9030 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3110, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9031 Reconstruction automatique de la grappe de disques lancée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3110, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9032 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3110, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9041 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9042 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan sur le disque indiqué.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9050 Les données de cache requises sont introuvables pour un ou plusieurs disques.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3131, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9051 Des données de cache existent pour un ou plusieurs disques manquants ou défectueux.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3132, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9052 Des données de cache existent pour un ou plusieurs disques modifiés.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9054 Ressources de contrôleur RAID non disponibles en raison d'incidents précédents.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3121, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9060 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9061 Un ou plusieurs disques manquent dans une grappe de disques RAID-0.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9062 Un ou plusieurs disques manquent dans une grappe de disques RAID-0.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9063 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9073 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3140, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9074 Plusieurs contrôleurs ne peuvent pas exécuter des fonctions identiques ou contrôler le même ensemble d'unités.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3141, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9075 Connexion multi-accès incomplète entre le contrôleur et le contrôleur distant

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3149, situé dans le manuel *IBM SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9076 Contrôleur distant manquant.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3147, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9081 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9082 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9090 Le disque a été modifié après le dernier état connu.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3133, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9091 Une modification de configuration de disque incorrecte a été détectée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3133, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-9092 Le disque doit être formaté avant d'être utilisé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3134, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-FF3D Panne contrôleur temporaire.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2505

2505-FFF3 **Format de support de disque erroné.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3135, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2505-FFF4 **Incident d'unité de disque.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2505-FFF6 **Le disque a détecté une erreur réparable.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2505-FFFA **Erreur de disque temporaire.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2505-FFFE **Erreur temporaire du bus de disque.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

Remarque : l'unité peut n'identifier que le port de la carte, par exemple 00pFFE, où "p" désigne le port.

2512-102E **Plus de stockage secondaire sur disque.**

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2512-3002 **L'unité appelée n'a pas répondu à la sélection.**

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2512-3010 **Le disque a renvoyé une réponse incorrecte à l'adaptateur.**

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2512-3020 **Erreur de configuration du sous-système de stockage.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-3100 **L'adaptateur a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-3101 **L'adaptateur a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-3109 **Le délai d'expiration d'une commande de disque a été atteint sur un adaptateur.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-3110 **Erreur d'interface de bus de disque.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-7001 **Erreur temporaire de données disque.**

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2512-710 **Panne permanente de l'adaptateur.**

Liste des unités remplaçables sur site :

2512

2512-711 Panne de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2512

2512-712 Erreur de configuration du bus de l'unité.**Intervention de l'agent de service :**

Carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI. Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. PCI-X Ultra320 SCSI RAID : Effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* .

Liste des unités remplaçables sur site :
2512

2512-713 Panne de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2512

2512-714 Panne temporaire de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2512

2512-715 Panne temporaire de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2512

2512-716 Erreur de bus PCI détectée par EEH.

Liste des unités remplaçables sur site :
2512

293

2512-717 Erreur de bus PCI détectée par l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2512

293

2512-718 Erreur de bus PCI temporaire détectée par l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2512

293

2512-719 Alimentation de la terminaison du bus d'unité perdue ou non détectée**Intervention de l'agent de service :**

Carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI. Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. PCI-X Ultra320 SCSI

RAID : Effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* .

2512-720 Erreur de configuration du bus de l'unité.**Intervention de l'agent de service :**

Pour une carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI, effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. Pour une carte PCI-X Ultra320 SCSI RAID, effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-721 L'adaptateur a détecté une panne temporaire du bus de l'unité.**Intervention de l'agent de service :**

Pour une carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI, effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. Pour une carte PCI-X Ultra320 SCSI RAID, effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-722 Incident de l'interface du bus d'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2512

2512-723 Incident de l'interface du bus d'unité.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0054 : PCI-X SCSI Bus Problems

2512-724 Incident temporaire de l'interface du bus d'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2512

2512-725 Incident temporaire de l'interface du bus d'unité.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0054 : PCI-X SCSI Bus Problems

2512-8008 Panne permanente du bloc de batteries de cache.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3000, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
2526

293

2512-8009 **Panne imminente du bloc de batteries de cache.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3000, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

2526

293

2512-9000 **Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9001 **Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9002 **Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9008 **Le contrôleur ne prend pas en charge la fonction attendue pour un ou plusieurs disques.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3030, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9010 **Les données de cache associées aux disques connectés sont introuvables.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3020, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9011 **Les données de cache appartiennent à des disques autres que ceux qui sont connectés.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9020 **Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9021 **Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9022 **Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9023 **Un ou plusieurs membres de la grappe de disques ne sont pas au bon emplacement physique.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3012, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9024 **L'emplacement physique des membres de la grappe de disques entre en conflit avec une autre grappe de disques.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9025 **Un disque incompatible est installé à un emplacement de disque dégradé dans la grappe de disques.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9026 **Un disque dégradé dans la grappe de disques n'a pas été trouvé à l'emplacement physique requis.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9027 **La grappe de disques est dégradée ou va se dégrader et les données de parité ne sont pas synchronisées.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3013, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9028 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9029 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9030 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9031 Reconstruction automatique de la grappe de disques lancée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9032 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9041 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9042 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan sur le disque indiqué.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9050 Les données de cache requises sont introuvables pour un ou plusieurs disques.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3031, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9051 Des données de cache existent pour plusieurs disques manquants ou en panne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3032, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9052 Des données de cache existent pour un ou plusieurs disques modifiés.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9054 Ressources de contrôleur RAID non disponibles en raison d'incidents précédents.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3021, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9060 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9061 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9062 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-0.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9063 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9073 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3040, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9074 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3041, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9081 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9082 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9090 Le disque a été modifiée après le dernier état connu.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3033, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9091 Une modification de configuration de disque incorrecte a été détectée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3033, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9092 Le disque doit être formaté avant d'être utilisé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3034, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-9200 Identifiez le disque à remplacer.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3036, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-FFF3 Format de support de disque erroné.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3035 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2512-FFF4 Incident d'unité de disque.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2512-FFF6 Le disque a détecté une erreur de disque remédiable.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2512-FFFA Erreur temporaire du bus de disque.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2512-FFFE Erreur temporaire du bus de disque.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-101 Erreur de configuration de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2513

2513-102E Plus de stockage secondaire sur disque.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2513-3002 L'unité appelée n'a pas répondu à la sélection.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2513-3010 Le disque a renvoyé une réponse incorrecte à l'adaptateur.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2513-3020 Erreur de configuration du sous-système de stockage.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-3100 L'adaptateur a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-3101 L'adaptateur a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-3109 Le délai d'expiration d'une commande de disque a été atteint sur un adaptateur.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-3110 Erreur d'interface de bus de disque.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-7001 Erreur temporaire de données disque.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2513-710 Panne permanente de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2513

2513-711 Panne de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2513

2513-712 Erreur de configuration du bus de l'unité.

Intervention de l'agent de service :

Carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI. Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. PCI-X Ultra320 SCSI RAID : Effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
2513

2513-713 Panne de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2513

2513-714 Panne temporaire de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2513

2513-715 Panne temporaire de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2513

2513-716 Erreur de bus PCI détectée par EEH.

Liste des unités remplaçables sur site :
2513

293

2513-717 Erreur de bus PCI détectée par l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2513

293

2513-718 Erreur de bus PCI temporaire détectée par l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2513

293

2513-719 Alimentation de la terminaison du bus d'unité perdue ou non détectée

Intervention de l'agent de service :

Carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI. Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. PCI-X Ultra320 SCSI

RAID : Effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* .

2513-720 Erreur de configuration du bus de l'unité.

Intervention de l'agent de service :

Pour une carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI, effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. Pour une carte PCI-X Ultra320 SCSI RAID, effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-721 L'adaptateur a détecté une panne temporaire du bus de l'unité.

Intervention de l'agent de service :

Pour une carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI, effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. Pour une carte PCI-X Ultra320 SCSI RAID, effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-722 Incident de l'interface du bus d'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

2513

2513-723 Incident de l'interface du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0054 : PCI-X SCSI Bus Problems

2513-724 Incident temporaire de l'interface du bus d'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

2513

2513-725 Incident temporaire de l'interface du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0054 : PCI-X SCSI Bus Problems

2513-8008 Panne permanente du bloc de batteries de cache.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3000, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

2526

293

2513-8009 Panne imminente du bloc de batteries de cache.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3000, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

2526

293

2513-9000 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9001 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9002 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9008 Le contrôleur ne prend pas en charge la fonction attendue pour un ou plusieurs disques.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3030, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9010 Les données de cache associées aux disques connectés sont introuvables.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3020, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9011 Les données de cache appartiennent à des disques autres que ceux qui sont connectés.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9020 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9021 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9022 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9023 Un ou plusieurs membres de la grappe de disques ne sont pas au bon emplacement physique.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3012, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9024 L'emplacement physique des membres de la grappe de disques entre en conflit avec une autre grappe de disques.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9025 Un disque incompatible est installé à un emplacement de disque dégradé dans la grappe de disques.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9026 Un disque dégradé dans la grappe de disques n'a pas été trouvé à l'emplacement physique requis.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9027 La grappe de disques est dégradée ou va se dégrader et les données de parité ne sont pas synchronisées.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3013, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9028 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9029 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9030 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9031 Reconstruction automatique de la grappe de disques lancée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9032 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9041 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9042 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan sur le disque indiqué.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9050 Les données de cache requises sont introuvables pour un ou plusieurs disques.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3031, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9051 Des données de cache existent pour plusieurs disques manquants ou en panne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3032, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9052 Des données de cache existent pour un ou plusieurs disques modifiés.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9054 Ressources de contrôleur RAID non disponibles en raison d'incidents précédents.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3021, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9060 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9061 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9062 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-0.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9063 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9073 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3040, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9074 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3041, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9081 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9082 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9090 Le disque a été modifiée après le dernier état connu.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3033, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9091 Une modification de configuration de disque incorrecte a été détectée.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3033, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9092 Le disque doit être formaté avant d'être utilisé.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3034, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-9200 Identifiez le disque à remplacer.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3036, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-FFF3 **Format de support de disque erroné.****Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 3035 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2513-FFF4 **Incident d'unité de disque.****Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2513-FFF6 **Le disque a détecté une erreur de disque remédiable.****Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2513-FFFA **Erreur temporaire du bus de disque.****Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2513-FFFE **Erreur temporaire du bus de disque.****Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-101 **Erreur de configuration de la carte.****Liste des unités remplaçables sur site :**

2514

2514-102E **Plus de stockage secondaire sur disque.****Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2514-3002 **L'unité appelée n'a pas répondu à la sélection.****Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2514-3010 **Le disque a renvoyé une réponse incorrecte à l'adaptateur.****Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2514-3020 **Erreur de configuration du sous-système de stockage.****Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-3100 **L'adaptateur a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.****Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-3101 **L'adaptateur a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.****Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-3109 **Le délai d'expiration d'une commande de disque a été atteint sur un adaptateur.****Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-3110 **Erreur d'interface de bus de disque.****Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-7001 **Erreur temporaire de données disque.****Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2514-710 **Panne permanente de l'adaptateur.****Liste des unités remplaçables sur site :**

2514

2514-711 Panne de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2514

2514-712 Erreur de configuration du bus de l'unité.

Intervention de l'agent de service :

Carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI. Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. PCI-X Ultra320 SCSI RAID : Effectuez MAP 3050 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* .

Liste des unités remplaçables sur site :
2514

2514-713 Panne de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2514

2514-714 Panne temporaire de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2514

2514-715 Panne temporaire de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2514

2514-716 Erreur de bus PCI détectée par EEH.

Liste des unités remplaçables sur site :
2514

293

2514-717 Erreur de bus PCI détectée par l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2514

293

2514-718 Erreur de bus PCI temporaire détectée par l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2514

293

2514-719 Alimentation de la terminaison du bus d'unité perdue ou non détectée

Intervention de l'agent de service :

Carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI. Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. PCI-X Ultra320 SCSI

562 Codes SRN

RAID : Effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* .

2514-720 Erreur de configuration du bus de l'unité.

Intervention de l'agent de service :

Pour une carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI, effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. Pour une carte PCI-X Ultra320 SCSI RAID, effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* .

2514-721 L'adaptateur a détecté une panne temporaire du bus de l'unité.

Intervention de l'agent de service :

Pour une carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI, effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. Pour une carte PCI-X Ultra320 SCSI RAID, effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* .

2514-722 Incident de l'interface du bus d'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2514

2514-723 Incident de l'interface du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0054 : PCI-X SCSI Bus Problems

2514-724 Incident temporaire de l'interface du bus d'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2514

2514-725 Incident temporaire de l'interface du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0054 : PCI-X SCSI Bus Problems

2514-8008 Panne permanente du bloc de batteries de cache.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3000, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* .

Liste des unités remplaçables sur site :
2526

293

2514-8009 **Panne imminente du bloc de batteries de cache.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3000, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

2526

293

2514-9000 **Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9001 **Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9002 **Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9008 **Le contrôleur ne prend pas en charge la fonction attendue pour un ou plusieurs disques.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3030, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9010 **Les données de cache associées aux disques connectés sont introuvables.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3020, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9011 **Les données de cache appartiennent à des disques autres que ceux qui sont connectés.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9020 **Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9021 **Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9022 **Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9023 **Un ou plusieurs membres de la grappe de disques ne sont pas au bon emplacement physique.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3012, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9024 **L'emplacement physique des membres de la grappe de disques entre en conflit avec une autre grappe de disques.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9025 **Un disque incompatible est installé à un emplacement de disque dégradé dans la grappe de disques.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9026 **Un disque dégradé dans la grappe de disques n'a pas été trouvé à l'emplacement physique requis.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9027 **La grappe de disques est dégradée ou va se dégrader et les données de parité ne sont pas synchronisées.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3013, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9028 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9029 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9030 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9031 Reconstruction automatique de la grappe de disques lancée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9032 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9041 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9042 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan sur le disque indiqué.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9050 Les données de cache requises sont introuvables pour un ou plusieurs disques.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3031, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9051 Des données de cache existent pour plusieurs disques manquants ou en panne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3032, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9052 Des données de cache existent pour un ou plusieurs disques modifiés.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9054 Ressources de contrôleur RAID non disponibles en raison d'incidents précédents.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3021, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9060 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9061 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9062 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-0.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9063 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9073 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3040, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9074 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3041, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9081 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9082 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9090 Le disque a été modifiée après le dernier état connu.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3033, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9091 Une modification de configuration de disque incorrecte a été détectée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3033, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9092 Le disque doit être formaté avant d'être utilisé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3034, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-9200 Identifiez le disque à remplacer.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3036, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-FFF3 Format de support de disque erroné.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3035 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2514-FFF4 Incident d'unité de disque.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2514-FFF6 Le disque a détecté une erreur de disque remédiable.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2514-FFFA Erreur temporaire du bus de disque.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2514-FFFE Erreur temporaire du bus de disque.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2515-101 Erreur de configuration de la carte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2515

2515-102E Plus de stockage secondaire sur disque.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2515-3002 L'unité appelée n'a pas répondu à la sélection.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2515-3010 Le disque a renvoyé une réponse incorrecte à la carte.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2515-3020 Erreur de configuration du sous-système de stockage.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-3100 La carte a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-3109 Le délai d'expiration d'une commande de disque a été atteint sur une carte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-3110 Erreur d'interface de bus de disque.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-4010 Erreur de configuration : connexion incorrecte entre des boîtiers en cascade.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3142, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-4020 Erreur de configuration : les connexions dépassent les limites de conception IOA.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3143, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-4030 Erreur de configuration : connexion multi-accès incorrecte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3144, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-4040 Erreur de configuration, connexion multi-accès incomplète entre le contrôleur et le boîtier détectée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3144, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-4041 Erreur de configuration, connexion multi-accès incomplète entre le contrôleur et l'unité détectée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3146, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-4050 Le boîtier connecté ne prend pas en charge la fonction multi-accès requise.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3148, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-4060 Le niveau de redondance multi-accès s'est détérioré.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3153, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-4100 Erreur de matrice du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3152, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-4101 Erreur temporaire de matrice du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3152, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-4110 **Fonction de boîtier non prise en charge détectée.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3145, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-4150 **Erreur de bus PCI détectée par le contrôleur.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2515

2515-4160 **Erreur de bus PCI détectée par le contrôleur.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2515

2515-7001 **Erreur temporaire de données disque.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2515-710 **Panne contrôleur permanente.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2515

2515-713 **Panne contrôleur.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2515

2515-720 **Erreur de configuration du bus d'unité.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-8150 **Panne contrôleur.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2515

2515-8157 **Panne contrôleur temporaire.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2515

2515-9000 **Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de la configuration.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9001 **Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de la configuration.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9002 **Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de la configuration.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9008 **Le contrôleur ne prend pas en charge la fonction attendue pour un ou plusieurs disques.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3130, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9010 Les données de cache associées aux disques connectés sont introuvables.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3120, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9011 Les données de cache appartiennent à des disques autres que ceux qui sont connectés.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9020 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5 ou RAID 6.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9021 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5 ou RAID 6.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9022 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5 ou RAID 6.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9023 Un ou plusieurs membres de la grappe de disques ne sont pas au bon emplacement physique.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3112, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9024 L'emplacement physique des membres de la grappe de disques entre en conflit avec une autre grappe de disques.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9025 Disque incompatible installé dans un emplacement de disque dégradé dans la grappe de disques.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3110, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9026 Un disque dégradé dans la grappe de disques n'a pas été trouvé à l'emplacement physique requis.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9027 La grappe de disques est dégradée ou va se dégrader et les données de parité ne sont pas synchronisées.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3113, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9028 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9029 Le nombre maximum de disques des grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9030 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3110, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9031 Reconstruction automatique de la grappe de disques lancée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3110, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9032 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3110, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9041 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9042 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan sur le disque indiqué.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9050 Les données de cache requises sont introuvables pour un ou plusieurs disques.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3131, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9051 Des données de cache existent pour un ou plusieurs disques manquants ou défectueux.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3132, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9052 Des données de cache existent pour un ou plusieurs disques modifiés.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9054 Ressources de contrôleur RAID non disponibles en raison d'incidents précédents.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3121, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9060 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9061 Un ou plusieurs disques manquent dans une grappe de disques RAID-0.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9062 Un ou plusieurs disques manquent dans une grappe de disques RAID-0.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9063 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9073 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3140, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9074 Plusieurs contrôleurs ne peuvent pas exécuter des fonctions identiques ou contrôler le même ensemble d'unités.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3141, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9075 Connexion multi-accès incomplète entre le contrôleur et le contrôleur distant

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3149, situé dans le manuel *IBM SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9076 Contrôleur distant manquant.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3147, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9081 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9082 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9090 Le disque a été modifié après le dernier état connu.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3133, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9091 Une modification de configuration de disque incorrecte a été détectée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3133, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-9092 Le disque doit être formaté avant d'être utilisé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3134, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-FF3D Panne contrôleur temporaire.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2515

2515-FFF3 Format de support de disque erroné.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3135, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2515-FFF4 Incident d'unité de disque.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2515-FFF6 Le disque a détecté une erreur réparable.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2515-FFFA Erreur de disque temporaire.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2515-FFFE Erreur temporaire du bus de disque.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

Remarque : l'unité peut n'identifier que le port de la carte, par exemple 00pFFF, où "p" désigne le port.

2517-101 Erreur de configuration de la carte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2517

2517-102E Plus de stockage secondaire sur disque.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2517-3002 L'unité appelée n'a pas répondu à la sélection.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2517-3010 Le disque a renvoyé une réponse incorrecte à la carte.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2517-3020 Erreur de configuration du sous-système de stockage.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-3100 La carte a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-3109 Le délai d'expiration d'une commande de disque a été atteint sur une carte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-3110 Erreur d'interface de bus de disque.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-4010 Erreur de configuration : connexion incorrecte entre des boîtiers en cascade.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3142, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-4020 Erreur de configuration : les connexions dépassent les limites de conception IOA.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3143, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-4030 Erreur de configuration : connexion multi-accès incorrecte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3144, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-4040 Erreur de configuration, connexion multi-accès incomplète entre le contrôleur et le boîtier détectée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3144, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-4041 Erreur de configuration, connexion multi-accès incomplète entre le contrôleur et l'unité détectée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3146, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-4050 Le boîtier connecté ne prend pas en charge la fonction multi-accès requise.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3148, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-4060 Le niveau de redondance multi-accès s'est détérioré.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3153, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-4100 Erreur de matrice du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3152, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-4101 Erreur temporaire de matrice du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3152, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-4110 Fonction de boîtier non prise en charge détectée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3145, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-4150 Erreur de bus PCI détectée par le contrôleur.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2517

2517-4160 Erreur de bus PCI détectée par le contrôleur.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
2517

2517-7001 Erreur temporaire de données disque.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2517-710 Panne contrôleur permanente.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
2517

2517-713 Panne contrôleur.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
2517

2517-720 Erreur de configuration du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-8008 Une défaillance permanente du bloc de batteries de cache s'est produite.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3100, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* ou *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for Linux*. Le choix du manuel dépend du système d'exploitation que vous utilisez.

Liste des unités remplaçables sur site :
2D03

2517-8009 Une défaillance permanente du bloc de batteries de cache s'est produite.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3100, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* ou *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for Linux*. Le choix du manuel dépend du système d'exploitation que vous utilisez.

Liste des unités remplaçables sur site :
2D03

2517-8150 Panne contrôleur.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
2517

2517-8157 Panne contrôleur temporaire.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
2517

2517-9000 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de la configuration.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9001 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de la configuration.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9002 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de la configuration.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9008 Le contrôleur ne prend pas en charge la fonction attendue pour un ou plusieurs disques.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3130, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9010 Les données de cache associées aux disques connectés sont introuvables.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3120, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9011 Les données de cache appartiennent à des disques autres que ceux qui sont connectés.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9020 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5 ou RAID 6.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9021 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5 ou RAID 6.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9022 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5 ou RAID 6.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9023 Un ou plusieurs membres de la grappe de disques ne sont pas au bon emplacement physique.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3112, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9024 L'emplacement physique des membres de la grappe de disques entre en conflit avec une autre grappe de disques.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9025 Disque incompatible installé dans un emplacement de disque dégradé dans la grappe de disques.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3110, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9026 Un disque dégradé dans la grappe de disques n'a pas été trouvé à l'emplacement physique requis.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9027 La grappe de disques est dégradée ou va se dégrader et les données de parité ne sont pas synchronisées.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3113, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9028 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9029 Le nombre maximum de disques des grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9030 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3110, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9031 Reconstruction automatique de la grappe de disques lancée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3110, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9032 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3110, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9041 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9042 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan sur le disque indiqué.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9050 Les données de cache requises sont introuvables pour un ou plusieurs disques.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3131, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9051 Des données de cache existent pour un ou plusieurs disques manquants ou défectueux.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3132, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9052 Des données de cache existent pour un ou plusieurs disques modifiés.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9054 Ressources de contrôleur RAID non disponibles en raison d'incidents précédents.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3121, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9060 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9061 Un ou plusieurs disques manquent dans une grappe de disques RAID-0.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9062 Un ou plusieurs disques manquent dans une grappe de disques RAID-0.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3111, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9063 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9073 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3140, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9074 Plusieurs contrôleurs ne peuvent pas exécuter des fonctions identiques ou contrôler le même ensemble d'unités.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3141, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9075 Connexion multi-accès incomplète entre le contrôleur et le contrôleur distant

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3149, situé dans le manuel *IBM SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9076 Contrôleur distant manquant.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3147, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9081 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9082 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3190, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9090 **Le disque a été modifié après le dernier état connu.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3133, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9091 **Une modification de configuration de disque incorrecte a été détectée.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3133, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-9092 **Le disque doit être formaté avant d'être utilisé.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3134, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-FF3D **Panne contrôleur temporaire.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
2517

2517-FFF3 **Format de support de disque erroné.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3135, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

2517-FFF4 **Incident d'unité de disque.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2517-FFF6 **Le disque a détecté une erreur réparable.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2517-FFFA **Erreur de disque temporaire.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution, situé dans votre guide de maintenance de système hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2517-FFFE **Erreur temporaire du bus de disque.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, situé dans le manuel *SAS RAID Controller Reference Guide for AIX (SA76-0112)*.

Remarque : l'unité peut n'identifier que le port de la carte, par exemple 00pFFE, où "p" désigne le port.

2520-101 **Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur le bus.**

Liste des unités remplaçables sur site :
221

2520-102 **Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur un pont PCI-PCI.**

Liste des unités remplaçables sur site :
293

2520-103 **Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur l'adaptateur.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2520

221

2520-212 **Jeu de bits premier entré, premier sorti (FIFO) vide.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2520

2520-213 **Bit vide premier entré, premier sorti (FIFO) effacé.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2520

2520-214 **Jeu de bits premier entré, premier sorti (FIFO) complet.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2520

2520-215 **Bit premier entré, premier sorti (FIFO) complet effacé.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2520

2520-216 Erreur de comparaison des données premier entré, premier sorti (FIFO).

Liste des unités remplaçables sur site :
2520

2520-217 Erreur de comparaison des données premier entré, premier sorti (FIFO) SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2520

2520-218 Dépassement négatif premier entré, premier sorti (FIFO) SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2520

2520-219 Erreur de parité SCSI.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

Liste des unités remplaçables sur site :

2520-220 Erreurs d'indicateurs premier entré, premier sorti (FIFO) SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2520

2520-221 Erreur de comparaison pendant la lecture/écriture du registre de configuration.

Liste des unités remplaçables sur site :
2520

293

2520-222 Erreur pendant la lecture/écriture du registre de mémoire.

Liste des unités remplaçables sur site :
2520

2520-223 Erreur de comparaison pendant la lecture/écriture du registre des E-S de la mémoire.

2520-224 Erreur de lecture ou d'écriture de la configuration SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2520

221

2520-226 Echec de la recherche en boucle SCSI ou échec PTC.

Liste des unités remplaçables sur site :
2520

2520-227 Echec du test d'interruption de l'adaptateur SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2520

221

2520-230 Le test d'arbitrage a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

2520-231 La fonction n'a pas pu se terminer.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

2520-232 Erreur de comparaison des données du bus SCSI.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

2520-240 Pas d'alimentation pour le terminal.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

2520-242 Erreur du bus SCSI.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

2520-301 L'ouverture de la configuration a échoué pour le bus parent.

Liste des unités remplaçables sur site :
2520

221

2520-801 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur la terminaison.

Intervention de l'agent de service :
Exécutez le diagnostic sur l'adaptateur en mode de vérification du système. Si un code SRN est renvoyé, utilisez ce code pour résoudre l'incident. En l'absence de code SRN, utilisez les astuces de la maintenance SCSI pour résoudre l'incident.

2520-802 L'analyse du journal des erreurs indique que le délai d'attente de plusieurs tentatives de réinitialisation du bus SCSI a expiré.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez le diagnostic sur l'adaptateur en mode de vérification du système. Si un code SRN est renvoyé, utilisez ce code pour résoudre l'incident. En l'absence de code SRN, utilisez les astuces de la maintenance SCSI pour résoudre l'incident.

2520-803 L'analyse du journal des erreurs indique que plusieurs erreurs du bus SCSI se sont produites.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez le diagnostic sur l'adaptateur et les unités en mode de vérification du système. Si un code SRN est renvoyé, utilisez ce code pour résoudre l'incident. En l'absence de code SRN, utilisez les astuces de la maintenance SCSI pour résoudre l'incident.

2521-101 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur le bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

2521-102 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur un pont PCI-PCI.

Liste des unités remplaçables sur site :
293

2521-103 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2521

221

2521-227 Echec du test d'interruption de l'adaptateur SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2521

221

2521-701 L'analyse du journal des erreurs indique un incident de l'adaptateur PCI SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2521

2521-801 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur la terminaison.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez le diagnostic sur l'adaptateur en mode de vérification du système. Si un code SRN est renvoyé, utilisez ce code pour résoudre l'incident. En l'absence de code SRN, utilisez les astuces de la maintenance SCSI pour résoudre l'incident.

2521-802 L'analyse du journal des erreurs indique que le délai d'attente de plusieurs tentatives de réinitialisation du bus SCSI a expiré.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez le diagnostic sur l'adaptateur en mode de vérification du système. Si un code SRN est renvoyé, utilisez ce code pour résoudre l'incident. En l'absence de code SRN, utilisez les astuces de la maintenance SCSI pour résoudre l'incident.

2521-803 L'analyse du journal des erreurs indique que plusieurs erreurs du bus SCSI se sont produites.

Intervention de l'agent de service :

Exécutez le diagnostic sur l'adaptateur et les unités en mode de vérification du système. Si un code SRN est renvoyé, utilisez ce code pour résoudre l'incident. En l'absence de code SRN, utilisez les astuces de la maintenance SCSI pour résoudre l'incident.

2522-101 Erreur de configuration de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
2522

2522-102E Plus de stockage secondaire sur disque.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2522-3002 L'unité appelée n'a pas répondu à la sélection.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2522-3010 Le disque a renvoyé une réponse incorrecte à l'adaptateur.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2522-3020 Erreur de configuration du sous-système de stockage.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-3100 L'adaptateur a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-3101 L'adaptateur a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-3109 Le délai d'expiration d'une commande de disque a été atteint sur un adaptateur.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-3110 Erreur d'interface de bus de disque.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-7001 Erreur temporaire de données disque.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2522-710 Panne permanente de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2522

2522-711 Panne de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2522

2522-712 Erreur de configuration du bus de l'unité.

Intervention de l'agent de service :

Carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI. Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. PCI-X Ultra320 SCSI RAID : Effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
2522

2522-713 Panne de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2522

2522-714 Panne temporaire de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2522

2522-715 Panne temporaire de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2522

2522-716 Erreur de bus PCI détectée par EEH.

Liste des unités remplaçables sur site :
2522

293

2522-717 Erreur de bus PCI détectée par l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2522

293

2522-718 Erreur de bus PCI temporaire détectée par l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2522

293

2522-719 Alimentation de la terminaison du bus d'unité perdue ou non détectée

Intervention de l'agent de service :

Carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI. Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. PCI-X Ultra320 SCSI

RAID : Effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* .

2522-720 Erreur de configuration du bus de l'unité.

Intervention de l'agent de service :

Pour une carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI, effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. Pour une carte PCI-X Ultra320 SCSI RAID, effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-721 L'adaptateur a détecté une panne temporaire du bus de l'unité.

Intervention de l'agent de service :

Pour une carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI, effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. Pour une carte PCI-X Ultra320 SCSI RAID, effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-722 Incident de l'interface du bus d'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

2522

2522-723 Incident de l'interface du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0054 : PCI-X SCSI Bus Problems

2522-724 Incident temporaire de l'interface du bus d'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

2522

2522-725 Incident temporaire de l'interface du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0054 : PCI-X SCSI Bus Problems

2522-8008 Panne permanente du bloc de batteries de cache.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3000, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

2526

293

2522-8009 Panne imminente du bloc de batteries de cache.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3000, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

2526

293

2522-9000 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9001 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9002 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9008 Le contrôleur ne prend pas en charge la fonction attendue pour un ou plusieurs disques.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3030, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9010 Les données de cache associées aux disques connectés sont introuvables.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3020, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9011 Les données de cache appartiennent à des disques autres que ceux qui sont connectés.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9020 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9021 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9022 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9023 Un ou plusieurs membres de la grappe de disques ne sont pas au bon emplacement physique.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3012, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9024 L'emplacement physique des membres de la grappe de disques entre en conflit avec une autre grappe de disques.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9025 Un disque incompatible est installé à un emplacement de disque dégradé dans la grappe de disques.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9026 Un disque dégradé dans la grappe de disques n'a pas été trouvé à l'emplacement physique requis.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9027 La grappe de disques est dégradée ou va se dégrader et les données de parité ne sont pas synchronisées.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3013, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9028 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9029 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9030 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9031 Reconstruction automatique de la grappe de disques lancée.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9032 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9041 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9042 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan sur le disque indiqué.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9050 Les données de cache requises sont introuvables pour un ou plusieurs disques.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3031, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9051 Des données de cache existent pour plusieurs disques manquants ou en panne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3032, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9052 Des données de cache existent pour un ou plusieurs disques modifiés.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9054 Ressources de contrôleur RAID non disponibles en raison d'incidents précédents.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3021, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9060 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9061 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9062 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-0.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9063 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9073 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3040, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9074 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3041, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9081 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9082 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9090 Le disque a été modifiée après le dernier état connu.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3033, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9091 Une modification de configuration de disque incorrecte a été détectée.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3033, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9092 Le disque doit être formaté avant d'être utilisé.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3034, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-9200 Identifiez le disque à remplacer.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3036, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-FFF3 **Format de support de disque erroné.**

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3035 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2522-FFF4 **Incident d'unité de disque.**

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2522-FFF6 **Le disque a détecté une erreur de disque réparable.**

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2522-FFFA **Erreur temporaire du bus de disque.**

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2522-FFFE **Erreur temporaire du bus de disque.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-101 **Erreur de configuration de la carte.**

Liste des unités remplaçables sur site :

2523

2523-102E **Plus de stockage secondaire sur disque.**

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2523-3002 **L'unité appelée n'a pas répondu à la sélection.**

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2523-3010 **Le disque a renvoyé une réponse incorrecte à l'adaptateur.**

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2523-3020 **Erreur de configuration du sous-système de stockage.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-3100 **L'adaptateur a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-3101 **L'adaptateur a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-3109 **Le délai d'expiration d'une commande de disque a été atteint sur un adaptateur.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-3110 **Erreur d'interface de bus de disque.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-7001 **Erreur temporaire de données disque.**

ServiceResponse :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2523-710 **Panne permanente de l'adaptateur.**

Liste des unités remplaçables sur site :

2523

2523-711 Panne de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2523

2523-712 Erreur de configuration du bus de l'unité.**Intervention de l'agent de service :**

Carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI. Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. PCI-X Ultra320 SCSI RAID : Effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* .

Liste des unités remplaçables sur site :
2523

2523-713 Panne de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2523

2523-714 Panne temporaire de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2523

2523-715 Panne temporaire de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2523

2523-716 Erreur de bus PCI détectée par EEH.

Liste des unités remplaçables sur site :
2523

293

2523-717 Erreur de bus PCI détectée par l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2523

293

2523-718 Erreur de bus PCI temporaire détectée par l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2523

293

2523-719 Alimentation de la terminaison du bus d'unité perdue ou non détectée**Intervention de l'agent de service :**

Carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI. Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. PCI-X Ultra320 SCSI

RAID : Effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* .

2523-720 Erreur de configuration du bus de l'unité de l'adaptateur.**Intervention de l'agent de service :**

Pour une carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI, effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. Pour une carte PCI-X Ultra320 SCSI RAID, effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-721 L'adaptateur a détecté une panne temporaire du bus de l'unité.**Intervention de l'agent de service :**

Pour une carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI, effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. Pour une carte PCI-X Ultra320 SCSI RAID, effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-722 Incident de l'interface du bus d'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2523

2523-723 Incident de l'interface du bus d'unité.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0054 : PCI-X SCSI Bus Problems

2523-724 Incident temporaire de l'interface du bus d'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2523

2523-725 Incident temporaire de l'interface du bus d'unité.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0054 : PCI-X SCSI Bus Problems

2523-8008 Panne permanente du bloc de batteries de cache.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3000, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
2526

293

2523-8009 **Panne imminente du bloc de batteries de cache.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3000, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
2526

293

2523-9000 **Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9001 **Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9002 **Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9008 **Le contrôleur ne prend pas en charge la fonction attendue pour un ou plusieurs disques.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3030, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9010 **Les données de cache associées aux disques connectés sont introuvables.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3020, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9011 **Les données de cache appartiennent à des disques autres que ceux qui sont connectés.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9020 **Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9021 **Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9022 **Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9023 **Un ou plusieurs membres de la grappe de disques ne sont pas au bon emplacement physique.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3012, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9024 **L'emplacement physique des membres de la grappe de disques entre en conflit avec une autre grappe de disques.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9025 **Un disque incompatible est installé à un emplacement de disque dégradé dans la grappe de disques.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9026 **Un disque dégradé dans la grappe de disques n'a pas été trouvé à l'emplacement physique requis.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9027 **La grappe de disques est dégradée ou va se dégrader et les données de parité ne sont pas synchronisées.**

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3013, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9028 **Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9029 **Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9030 **La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9031 **Reconstruction automatique de la grappe de disques lancée.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9032 **La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9041 **Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9042 **Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan sur le disque indiqué.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9050 **Les données de cache requises sont introuvables pour un ou plusieurs disques.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3031, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9051 **Des données de cache existent pour plusieurs disques manquants ou en panne.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3032, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9052 **Des données de cache existent pour un ou plusieurs disques modifiés.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9054 **Ressources de contrôleur RAID non disponibles en raison d'incidents précédents.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3021, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9060 **Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9061 **Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9062 **Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-0.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9063 **Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9073 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3040, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9074 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3041, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9081 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9082 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9090 Le disque a été modifiée après le dernier état connu.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3033, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9091 Une modification de configuration de disque incorrecte a été détectée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3033, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9092 Le disque doit être formaté avant d'être utilisé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3034, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-9200 Identifiez le disque à remplacer.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3036, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-FFF3 Format de support de disque erroné.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3035 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2523-FFF4 Incident d'unité de disque.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2523-FFF6 Le disque a détecté une erreur de disque remédiable.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2523-FFFA Erreur temporaire du bus de disque.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2523-FFFE Erreur temporaire du bus de disque.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2524-101 Erreur de configuration de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2524

2524-701 L'analyse du journal des erreurs indique un incident matériel de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :

2524

2524-702 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de l'unité SCSI.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems.

2524-703 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur système matérielle due à un incident de réinitialisation EEH.

Liste des unités remplaçables sur site :
2524

221

2524-704 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur système matérielle provenant d'un événement EEH.

Liste des unités remplaçables sur site :
2524

221

2524-705 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur du bus PCI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2524

221

2524-706 L'analyse du journal des erreurs indique un incident matériel de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2524

2524-707 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur du bus PCI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2524

221

2524-708 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de dépassement du délai d'attente du registre de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2524

2527-101 Erreur de configuration de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
2527

2527-102E Plus de stockage secondaire sur disque.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2527-3002 L'unité appelée n'a pas répondu à la sélection.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2527-3010 Le disque a renvoyé une réponse incorrecte à l'adaptateur.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2527-3020 Erreur de configuration du sous-système de stockage.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
2527

2527-3100 L'adaptateur a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
2527

2527-3101 L'adaptateur a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
2527

2527-3109 Le délai d'expiration d'une commande de disque a été atteint sur un adaptateur.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
2527

2527-3110 Erreur d'interface de bus de disque.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
2527

2527-7001 Description : Erreur temporaire de données disque.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2527-710 Panne permanente de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2527

2527-711 Panne de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2527

2527-712 Erreur de configuration du bus de l'unité.**Intervention de l'agent de service :**

Carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI. Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. PCI-X Ultra320 SCSI RAID : Effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* .

Liste des unités remplaçables sur site :
2527

2527-713 Panne de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2527

2527-714 Panne temporaire de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2527

2527-715 Panne temporaire de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2527

2527-716 Erreur de bus PCI détectée par EEH.

Liste des unités remplaçables sur site :
2527

293

588 Codes SRN

2527-717 Erreur de bus PCI détectée par l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2527

293

2527-718 Erreur de bus PCI temporaire détectée par l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2527

293

2527-719 Alimentation de la terminaison du bus d'unité perdue ou non détectée**Intervention de l'agent de service :**

Carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI. Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. PCI-X Ultra320 SCSI RAID : Effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* .

2527-720 Erreur de configuration du bus de l'unité de l'adaptateur.**Intervention de l'agent de service :**

Pour une carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI, effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. Pour une carte PCI-X Ultra320 SCSI RAID, effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-721 L'adaptateur a détecté une panne temporaire du bus de l'unité.**Intervention de l'agent de service :**

Pour une carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI, effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. Pour une carte PCI-X Ultra320 SCSI RAID, effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-722 Incident de l'interface du bus d'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2527

2527-723 Incident de l'interface du bus d'unité.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 0054 : PCI-X SCSI Bus Problems

2527-724 Incident temporaire de l'interface du bus d'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2527

2527-725 Incident temporaire de l'interface du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0054 : PCI-X SCSI Bus Problems.

2527-8008 Panne permanente du bloc de batteries de cache.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3000, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
2526

293

2527-8009 Panne imminente du bloc de batteries de cache.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3000, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
2526

293

2527-9000 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de la configuration.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9001 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de la configuration.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9002 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de la configuration.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9008 Le contrôleur ne prend pas en charge la fonction attendue pour un ou plusieurs disques.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3030, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9010 Les données de cache associées aux disques connectés sont introuvables.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3020, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9011 Les données de cache appartiennent à des disques autres que ceux qui sont connectés.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9020 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9021 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9022 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9023 Description : un ou plusieurs membres de la grappe de disques ne sont pas au bon emplacement physique.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3012, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9024 L'emplacement physique des membres de la grappe de disques entre en conflit avec une autre grappe de disques.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez map 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9025 **Disque incompatible installé dans un emplacement de disque dégradé dans la grappe de disques.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9026 **Un disque dégradé dans la grappe de disques n'a pas été trouvé à l'emplacement physique requis.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9027 **Description : La grappe de disques est dégradée ou va se dégrader et les données de parité ne sont pas synchronisées.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3013, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9028 **Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9029 **Le nombre maximum de disques des grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9030 **La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9031 **Reconstruction automatique de la grappe de disques lancée.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9032 **La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9041 **Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9042 **Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan sur le disque indiqué.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9050 **Les données de cache requises sont introuvables pour un ou plusieurs disques.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3031, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9051 **Des données de cache existent pour un ou plusieurs disques manquants ou défectueux.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3032, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9052 **Description : des données de cache existent pour un ou plusieurs disques modifiés.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9054 **Ressources de contrôleur RAID non disponibles en raison d'incidents précédents.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3021, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9060 **Description : une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9061 Un ou plusieurs disques manquent dans une grappe de disques RAID-0.

Intervention de l'agent de service :

Action : Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9062 Un ou plusieurs disques manquent dans une grappe de disques RAID-0.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9063 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9073 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3040, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9074 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3041, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9081 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez map 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9082 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez map 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9090 Le disque a été modifiée après le dernier état connu.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3033, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9091 Une modification de configuration de disque incorrecte a été détectée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3033 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9092 Description : Le disque doit être formaté avant d'être utilisé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3034, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-9200 Identifiez le disque à remplacer.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3036, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-FFF3 Format de support de disque erroné.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3035, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-FFF4 Description : Incident d'unité de disque.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2527-FFF6 Description : le disque a détecté une erreur de disque remédiable.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2527-FFFA Erreur de disque temporaire.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2527-FFFE Erreur temporaire du bus de disque.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2528-101 Erreur de configuration de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
2528

2528-102E Plus de stockage secondaire sur disque.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2528-3002 L'unité appelée n'a pas répondu à la sélection.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2528-3010 Le disque a renvoyé une réponse incorrecte à l'adaptateur.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2528-3020 Erreur de configuration du sous-système de stockage.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-3100 L'adaptateur a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-3101 L'adaptateur a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-3109 Le délai d'expiration d'une commande de disque a été atteint sur un adaptateur.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-3110 Erreur d'interface de bus de disque.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-7001 Erreur temporaire de données disque.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2528-710 Panne permanente de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2528

2528-711 Panne de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2528

2528-712 Erreur de configuration du bus de l'unité.

Intervention de l'agent de service :
Carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI. Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. PCI-X Ultra320 SCSI RAID : Effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
2528

2528-713 Panne de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2528

2528-714 Panne temporaire de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2528

2528-715 Panne temporaire de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2528

2528-716 Erreur de bus PCI détectée par EEH.

Liste des unités remplaçables sur site :
2528

293

2528-717 Erreur de bus PCI détectée par l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2528

293

2528-718 Erreur de bus PCI temporaire détectée par l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2528

293

2528-719 Alimentation de la terminaison du bus d'unité perdue ou non détectée

Intervention de l'agent de service :

Carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI. Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. PCI-X Ultra320 SCSI RAID : Effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* .

2528-720 Erreur de configuration du bus de l'unité de l'adaptateur.

Intervention de l'agent de service :

Pour une carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI, effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. Pour une carte PCI-X Ultra320 SCSI RAID, effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-721 L'adaptateur a détecté une panne temporaire du bus de l'unité.

Intervention de l'agent de service :

Pour une carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI, effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. Pour une carte PCI-X Ultra320 SCSI RAID, effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-722 Incident de l'interface du bus d'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2528

2528-723 Incident de l'interface du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0054 : PCI-X SCSI Bus Problems

2528-724 Incident temporaire de l'interface du bus d'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2528

2528-725 Incident temporaire de l'interface du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0054 : PCI-X SCSI Bus Problems

2528-8008 Panne permanente du bloc de batteries de cache.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3000, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

2526

293

2528-8009 Panne imminente du bloc de batteries de cache.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3000, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

2526

293

2528-9000 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9001 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9002 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9008 Le contrôleur ne prend pas en charge la fonction attendue pour un ou plusieurs disques.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3030, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9010 Les données de cache associées aux disques connectés sont introuvables.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3020, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9011 Les données de cache appartiennent à des disques autres que ceux qui sont connectés.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9020 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9021 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9022 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9023 Un ou plusieurs membres de la grappe de disques ne sont pas au bon emplacement physique.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3012, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9024 L'emplacement physique des membres de la grappe de disques entre en conflit avec une autre grappe de disques.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9025 Un disque incompatible est installé à un emplacement de disque dégradé dans la grappe de disques.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9026 Un disque dégradé dans la grappe de disques n'a pas été trouvé à l'emplacement physique requis.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9027 La grappe de disques est dégradée ou va se dégrader et les données de parité ne sont pas synchronisées.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3013, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9028 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9029 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9030 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9031 Reconstruction automatique de la grappe de disques lancée.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9032 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9041 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9042 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan sur le disque indiqué.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9050 Les données de cache requises sont introuvables pour un ou plusieurs disques.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3031, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9051 Des données de cache existent pour plusieurs disques manquants ou en panne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3032, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9052 Des données de cache existent pour un ou plusieurs disques modifiés.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9054 Ressources de contrôleur RAID non disponibles en raison d'incidents précédents.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3021, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9060 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9061 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9062 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-0.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9063 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9073 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3040, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9074 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3041, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9081 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9082 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9090 Le disque a été modifiée après le dernier état connu.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3033, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9091 Une modification de configuration de disque incorrecte a été détectée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3033, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9092 Le disque doit être formaté avant d'être utilisé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3034, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-9200 Identifiez le disque à remplacer.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3036, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-FFF3 Format de support de disque erroné.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3035 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2528-FFF4 Incident d'unité de disque.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2528-FFF6 Le disque a détecté une erreur de disque réparable.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2528-FFFA Erreur temporaire du bus de disque.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2528-FFFE Erreur temporaire du bus de disque.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-101 Erreur de configuration de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2529

2529-102E Plus de stockage secondaire sur disque.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2529-3002 L'unité appelée n'a pas répondu à la sélection.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2529-3010 Le disque a renvoyé une réponse incorrecte à l'adaptateur.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2529-3020 Erreur de configuration du sous-système de stockage.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-3100 L'adaptateur a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-3101 L'adaptateur a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-3109 **Le délai d'expiration d'une commande de disque a été atteint sur un adaptateur.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-3110 **Erreur d'interface de bus de disque.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-7001 **Erreur temporaire de données disque.**

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2529-710 **Panne permanente de l'adaptateur.**

Liste des unités remplaçables sur site :

2529

2529-711 **Panne de l'adaptateur.**

Liste des unités remplaçables sur site :

2529

2529-712 **Erreur de configuration du bus de l'unité.**

Intervention de l'agent de service :

Carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI. Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. PCI-X Ultra320 SCSI RAID : Effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* .

Liste des unités remplaçables sur site :

2529

2529-713 **Panne de l'adaptateur.**

Liste des unités remplaçables sur site :

2529

2529-714 **Panne temporaire de l'adaptateur.**

Liste des unités remplaçables sur site :

2529

2529-715 **Panne temporaire de l'adaptateur.**

Liste des unités remplaçables sur site :

2529

2529-716 **Erreur de bus PCI détectée par EEH.**

Liste des unités remplaçables sur site :

2529

293

2529-717 **Erreur de bus PCI détectée par l'adaptateur.**

Liste des unités remplaçables sur site :

2529

293

2529-718 **Erreur de bus PCI temporaire détectée par l'adaptateur.**

Liste des unités remplaçables sur site :

2529

293

2529-719 **Alimentation de la terminaison du bus d'unité perdue ou non détectée**

Intervention de l'agent de service :

Carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI. Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. PCI-X Ultra320 SCSI RAID : Effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* .

2529-720 **Erreur de configuration du bus de l'unité de l'adaptateur.**

Intervention de l'agent de service :

Pour une carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI, effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. Pour une carte PCI-X Ultra320 SCSI RAID, effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* .

2529-721 **L'adaptateur a détecté une panne temporaire du bus de l'unité.**

Intervention de l'agent de service :

Pour une carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI, effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. Pour une carte PCI-X Ultra320 SCSI RAID, effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* .

2529-722 **Incident de l'interface du bus d'unité.**

Liste des unités remplaçables sur site :

2529

2529-723 Incident de l'interface du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0054 : PCI-X SCSI Bus Problems

2529-724 Incident temporaire de l'interface du bus d'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

2529

2529-725 Incident temporaire de l'interface du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0054 : PCI-X SCSI Bus Problems

2529-8008 Panne permanente du bloc de batteries de cache.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3000, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

2526

293

2529-8009 Panne imminente du bloc de batteries de cache.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3000, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

2526

293

2529-9000 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9001 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9002 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9008 Le contrôleur ne prend pas en charge la fonction attendue pour un ou plusieurs disques.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3030, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9010 Les données de cache associées aux disques connectés sont introuvables.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3020, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9011 Les données de cache appartiennent à des disques autres que ceux qui sont connectés.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9020 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9021 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9022 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9023 Un ou plusieurs membres de la grappe de disques ne sont pas au bon emplacement physique.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3012, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9024 L'emplacement physique des membres de la grappe de disques entre en conflit avec une autre grappe de disques.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9025 Un disque incompatible est installé à un emplacement de disque dégradé dans la grappe de disques.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9026 Un disque dégradé dans la grappe de disques n'a pas été trouvé à l'emplacement physique requis.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9027 La grappe de disques est dégradée ou va se dégrader et les données de parité ne sont pas synchronisées.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3013, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9028 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9029 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9030 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9031 Reconstruction automatique de la grappe de disques lancée.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9032 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9041 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9042 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan sur le disque indiqué.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9050 Les données de cache requises sont introuvables pour un ou plusieurs disques.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3031, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9051 Des données de cache existent pour plusieurs disques manquants ou en panne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3032, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9052 Des données de cache existent pour un ou plusieurs disques modifiés.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9054 Ressources de contrôleur RAID non disponibles en raison d'incidents précédents.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3021, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9060 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9061 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9062 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-0.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9063 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9073 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3040, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9074 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3041, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9081 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9082 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9090 Le disque a été modifiée après le dernier état connu.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3033, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9091 Une modification de configuration de disque incorrecte a été détectée.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3033, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9092 Le disque doit être formaté avant d'être utilisé.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3034, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-9200 Identifiez le disque à remplacer.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3036, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-FFF3 Format de support de disque erroné.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 3035 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2529-FFF4 Incident d'unité de disque.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2529-FFF6 Le disque a détecté une erreur de disque remédiable.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2529-FFFA Erreur temporaire du bus de disque.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2529-FFFE Erreur temporaire du bus de disque.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-101 Erreur de configuration de la carte.**Liste des unités remplaçables sur site :**

252B

252B-102E Plus de stockage secondaire sur disque.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

252B-3002 L'unité appelée n'a pas répondu à la sélection.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

252B-3010 Le disque a renvoyé une réponse incorrecte à l'adaptateur.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

252B-3020 Erreur de configuration du sous-système de stockage.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-3100 L'adaptateur a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-3101 L'adaptateur a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-3109 Le délai d'expiration d'une commande de disque a été atteint sur un adaptateur.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-3110 Erreur d'interface de bus de disque.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-7001 Erreur temporaire de données disque.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

252B-710 Panne permanente de l'adaptateur.**Liste des unités remplaçables sur site :**

252B

252B-711 Panne de l'adaptateur.**Liste des unités remplaçables sur site :**

252B

252B-712 Erreur de configuration du bus de l'unité de l'adaptateur.**Intervention de l'agent de service :**

Carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI. Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. PCI-X Ultra320 SCSI RAID : Effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* .

Liste des unités remplaçables sur site :

252B

252B-713 Panne de l'adaptateur.**Liste des unités remplaçables sur site :**

252B

252B-714 Panne temporaire de l'adaptateur.**Liste des unités remplaçables sur site :**

252B

252B-715 Panne temporaire de l'adaptateur.**Liste des unités remplaçables sur site :**

252B

252B-716 Erreur de bus PCI détectée par EEH.

Liste des unités remplaçables sur site :
252B

293

252B-717 Erreur de bus PCI détectée par l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
252B

293

252B-718 Erreur de bus PCI temporaire détectée par l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
252B

293

252B-719 Alimentation de la terminaison du bus d'unité perdue ou non détectée

Intervention de l'agent de service :
Carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI. Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. PCI-X Ultra320 SCSI RAID : Effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* .

252B-720 Erreur de configuration du bus de l'unité de l'adaptateur.

Intervention de l'agent de service :
Pour une carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI, effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. Pour une carte PCI-X Ultra320 SCSI RAID, effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-721 L'adaptateur a détecté une panne temporaire du bus de l'unité.

Intervention de l'agent de service :
Pour une carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI, effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. Pour une carte PCI-X Ultra320 SCSI RAID, effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-722 Incident de l'interface du bus d'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
252B

252B-723 Incident de l'interface du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0054 : PCI-X SCSI Bus Problems

252B-724 Incident temporaire de l'interface du bus d'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
252B

252B-725 Incident temporaire de l'interface du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0054 : PCI-X SCSI Bus Problems

252B-8008 Panne permanente du bloc de batteries de cache.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3000, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
2526

293

252B-8009 Panne imminente du bloc de batteries de cache.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3000, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
2526

293

252B-9000 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9001 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9002 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9008 Le contrôleur ne prend pas en charge la fonction attendue pour un ou plusieurs disques.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3030, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9010 Les données de cache associées aux disques connectés sont introuvables.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3020, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9011 Les données de cache appartiennent à des disques autres que ceux qui sont connectés.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9020 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9021 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9022 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9023 Un ou plusieurs membres de la grappe de disques ne sont pas au bon emplacement physique.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3012, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9024 L'emplacement physique des membres de la grappe de disques entre en conflit avec une autre grappe de disques.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9025 Un disque incompatible est installé à un emplacement de disque dégradé dans la grappe de disques.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9026 Un disque dégradé dans la grappe de disques n'a pas été trouvé à l'emplacement physique requis.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9027 La grappe de disques est dégradée ou va se dégrader et les données de parité ne sont pas synchronisées.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3013, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9028 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9029 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9030 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9031 Reconstruction automatique de la grappe de disques lancée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9032 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9041 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9042 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan sur le disque indiqué.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9050 Les données de cache requises sont introuvables pour un ou plusieurs disques.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3031, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9051 Des données de cache existent pour plusieurs disques manquants ou en panne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3032, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9052 Des données de cache existent pour un ou plusieurs disques modifiés.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9054 Ressources de contrôleur RAID non disponibles en raison d'incidents précédents.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3021, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9060 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9061 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9062 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-0.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9063 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9073 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3040, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9074 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3041, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9081 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9082 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9090 Le disque a été modifiée après le dernier état connu.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3033, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9091 Une modification de configuration de disque incorrecte a été détectée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3033, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9092 Le disque doit être formaté avant d'être utilisé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3034, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-9200 Identifiez le disque à remplacer.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3036, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-FFF3 Format de support de disque erroné.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3035 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252B-FFF4 Incident d'unité de disque.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

252B-FFF6 Le disque a détecté une erreur de disque réparable.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

252B-FFFA Erreur temporaire du bus de disque.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

252B-FFFE Erreur temporaire du bus de disque.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-101 Erreur de configuration de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

252D

252D-102E Plus de stockage secondaire sur disque.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

252D-3002 L'unité appelée n'a pas répondu à la sélection.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

252D-3010 Le disque a renvoyé une réponse incorrecte à l'adaptateur.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

252D-3020 Erreur de configuration du sous-système de stockage.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-3100 L'adaptateur a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-3101 L'adaptateur a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-3109 Le délai d'expiration d'une commande de disque a été atteint sur un adaptateur.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-3110 Erreur d'interface de bus de disque.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-7001 Erreur temporaire de données disque.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

252D-710 Panne permanente de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :

252D

252D-711 Panne de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :

252D

252D-712 Erreur de configuration du bus de l'unité de l'adaptateur.

Intervention de l'agent de service :

Carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI. Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. PCI-X Ultra320 SCSI RAID : Effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* .

Liste des unités remplaçables sur site :

252D

252D-713 Panne de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :

252D

252D-714 Panne temporaire de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :

252D

252D-715 Panne temporaire de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :

252D

252D-716 Erreur de bus PCI détectée par EEH.

Liste des unités remplaçables sur site :

252D

293

252D-717 Erreur de bus PCI détectée par l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :

252D

293

252D-718 Erreur de bus PCI temporaire détectée par l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :

252D

293

252D-719 Alimentation de la terminaison du bus d'unité perdue ou non détectée

Intervention de l'agent de service :

Carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI. Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. PCI-X Ultra320 SCSI RAID : Effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* .

252D-720 Erreur de configuration du bus de l'unité de l'adaptateur.

Intervention de l'agent de service :

Pour une carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI, effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. Pour une carte PCI-X Ultra320 SCSI RAID, effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-721 L'adaptateur a détecté une panne temporaire du bus de l'unité.

Intervention de l'agent de service :

Pour une carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI, effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. Pour une carte PCI-X Ultra320 SCSI RAID, effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-722 Incident de l'interface du bus d'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :

252D

252D-723 Incident de l'interface du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0054 : PCI-X SCSI Bus Problems

252D-724 Incident temporaire de l'interface du bus d'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
252D

252D-725 Incident temporaire de l'interface du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0054 : PCI-X SCSI Bus Problems

252D-8008 Panne permanente du bloc de batteries de cache.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3000, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
2526

293

252D-8009 Panne imminente du bloc de batteries de cache.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3000, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
2526

293

252D-9000 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9001 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9002 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9008 Le contrôleur ne prend pas en charge la fonction attendue pour un ou plusieurs disques.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3030, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9010 Les données de cache associées aux disques connectés sont introuvables.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3020, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9011 Les données de cache appartiennent à des disques autres que ceux qui sont connectés.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9020 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9021 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9022 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9023 Un ou plusieurs membres de la grappe de disques ne sont pas au bon emplacement physique.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3012, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9024 L'emplacement physique des membres de la grappe de disques entre en conflit avec une autre grappe de disques.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9025 Un disque incompatible est installé à un emplacement de disque dégradé dans la grappe de disques.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9026 Un disque dégradé dans la grappe de disques n'a pas été trouvé à l'emplacement physique requis.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9027 La grappe de disques est dégradée ou va se dégrader et les données de parité ne sont pas synchronisées.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3013, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9028 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9029 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9030 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9031 Reconstruction automatique de la grappe de disques lancée.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9032 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9041 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9042 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan sur le disque indiqué.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9050 Les données de cache requises sont introuvables pour un ou plusieurs disques.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3031, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9051 Des données de cache existent pour plusieurs disques manquants ou en panne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3032, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9052 Des données de cache existent pour un ou plusieurs disques modifiés.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9054 Ressources de contrôleur RAID non disponibles en raison d'incidents précédents.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3021, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9060 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9061 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9062 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-0.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9063 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9073 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3040, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9074 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3041, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9081 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9082 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9090 Le disque a été modifiée après le dernier état connu.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3033, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9091 Une modification de configuration de disque incorrecte a été détectée.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3033, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9092 Le disque doit être formaté avant d'être utilisé.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3034, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-9200 Identifiez le disque à remplacer.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3036, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-FFF3 Format de support de disque erroné.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 3035 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252D-FFF4 Incident d'unité de disque.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

252D-FFF6 Le disque a détecté une erreur de disque remédiable.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

252D-FFFA Erreur temporaire du bus de disque.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

252D-FFFE Erreur temporaire du bus de disque.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-101 Erreur de configuration de la carte.**Liste des unités remplaçables sur site :**

252E

252E-102E Plus de stockage secondaire sur disque.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

252E-3002 L'unité appelée n'a pas répondu à la sélection.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

252E-3010 Le disque a renvoyé une réponse incorrecte à l'adaptateur.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

252E-3020 Erreur de configuration du sous-système de stockage.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-3100 L'adaptateur a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-3101 L'adaptateur a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-3109 Le délai d'expiration d'une commande de disque a été atteint sur un adaptateur.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-3110 Erreur d'interface de bus de disque.**Intervention de l'agent de service :**

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-7001 Erreur temporaire de données disque.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

252E-710 Panne permanente de l'adaptateur.**Liste des unités remplaçables sur site :**

252E

252E-711 Panne de la carte.**Liste des unités remplaçables sur site :**

252E

252E-712 Erreur de configuration du bus de l'unité de l'adaptateur.**Intervention de l'agent de service :**

Carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI. Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. PCI-X Ultra320 SCSI RAID : Effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* .

Liste des unités remplaçables sur site :

252E

252E-713 Panne de la carte.**Liste des unités remplaçables sur site :**

252E

252E-714 Panne temporaire de l'adaptateur.**Liste des unités remplaçables sur site :**

252E

252E-715 Panne temporaire de l'adaptateur.**Liste des unités remplaçables sur site :**

252E

252E-716 Erreur de bus PCI détectée par EEH.

Liste des unités remplaçables sur site :
252E

293

252E-717 Erreur de bus PCI détectée par l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
252E

293

252E-718 Erreur de bus PCI temporaire détectée par l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
252E

293

252E-719 Alimentation de la terminaison du bus d'unité perdue ou non détectée

Intervention de l'agent de service :
Carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI. Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. PCI-X Ultra320 SCSI RAID : Effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* .

252E-720 Erreur de configuration du bus de l'unité de l'adaptateur.

Intervention de l'agent de service :
Pour une carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI, effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. Pour une carte PCI-X Ultra320 SCSI RAID, effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-721 L'adaptateur a détecté une panne temporaire du bus de l'unité.

Intervention de l'agent de service :
Pour une carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI, effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. Pour une carte PCI-X Ultra320 SCSI RAID, effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-722 Incident de l'interface du bus d'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
252E

252E-723 Incident de l'interface du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0054 : PCI-X SCSI Bus Problems

252E-724 Incident temporaire de l'interface du bus d'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
252E

252E-725 Incident temporaire de l'interface du bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0054 : PCI-X SCSI Bus Problems

252E-8008 Panne permanente du bloc de batteries de cache.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3000, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
2526

293

252E-8009 Panne imminente du bloc de batteries de cache.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3000, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
2526

293

252E-9000 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9001 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9002 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9008 Le contrôleur ne prend pas en charge la fonction attendue pour un ou plusieurs disques.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3030, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9010 Les données de cache associées aux disques connectés sont introuvables.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3020, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9011 Les données de cache appartiennent à des disques autres que ceux qui sont connectés.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9020 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9021 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9022 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9023 Un ou plusieurs membres de la grappe de disques ne sont pas au bon emplacement physique.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3012, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9024 L'emplacement physique des membres de la grappe de disques entre en conflit avec une autre grappe de disques.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9025 Un disque incompatible est installé à un emplacement de disque dégradé dans la grappe de disques.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9026 Un disque dégradé dans la grappe de disques n'a pas été trouvé à l'emplacement physique requis.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9027 La grappe de disques est dégradée ou va se dégrader et les données de parité ne sont pas synchronisées.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3013, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9028 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9029 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9030 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9031 Reconstruction automatique de la grappe de disques lancée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9032 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9041 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9042 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan sur le disque indiqué.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9050 Les données de cache requises sont introuvables pour un ou plusieurs disques.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3031, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9051 Des données de cache existent pour plusieurs disques manquants ou en panne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3032, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9052 Des données de cache existent pour un ou plusieurs disques modifiés.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9054 Ressources de contrôleur RAID non disponibles en raison d'incidents précédents.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3021, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9060 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9061 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9062 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-0.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9063 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9073 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3040, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9074 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3041, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9081 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9082 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9090 Le disque a été modifiée après le dernier état connu.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3033, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9091 Une modification de configuration de disque incorrecte a été détectée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3033, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9092 Le disque doit être formaté avant d'être utilisé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3034, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-9200 Identifiez le disque à remplacer.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3036, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-FFF3 Format de support de disque erroné.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3035 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

252E-FFF4 Incident d'unité de disque.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

252E-FFF6 Le disque a détecté une erreur de disque réparable.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

252E-FFFA Erreur temporaire du bus de disque.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

252E-FFFE Erreur temporaire du bus de disque.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2530-101 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur le bus.

Liste des unités remplaçables sur site :

221

2530-102 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident logique.

Liste des unités remplaçables sur site :

221

2530-103 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :

2530

2530-104 Echec du test de la commande Port.

Liste des unités remplaçables sur site :

2530

2530-105 Echec du test de la commande CU.

Liste des unités remplaçables sur site :

2530

2530-106 Echec du test en boucle externe.

Liste des unités remplaçables sur site :

2530

2530-107 Une erreur non critique s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Remplacez l'adaptateur lors de l'intervention de maintenance programmée. Un incident d'authentification de chiffrement a été détecté.

Liste des unités remplaçables sur site :

2530

2530-201 Echec du test EEPROM

Liste des unités remplaçables sur site :

2530

221

2530-202 Echec du test en boucle interne.

Liste des unités remplaçables sur site :
2530

221

2530-701 L'analyse du journal des erreurs signale que cette unité n'a pas réussi à s'initialiser suite à un échec de l'auto-test.

Liste des unités remplaçables sur site :
2530

2530-702 L'analyse du journal des erreurs signale que cette unité n'a pas réussi à s'initialiser suite à une erreur matérielle EEH.

Liste des unités remplaçables sur site :
2530

2530-703 L'analyse du journal des erreurs signale que cette unité n'a pas réussi à s'initialiser suite à un incident lié à l'EEPROM sur l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2530

2530-704 L'analyse du journal des erreurs signale que cette unité n'a pas réussi à s'initialiser suite à des erreurs EEH.

Liste des unités remplaçables sur site :
2530

221

2531-101 Echec du test des données techniques essentielles

Liste des unités remplaçables sur site :
2531

2531-102 Test de la mémoire morte Flash

Liste des unités remplaçables sur site :
2531

2531-103 Echec du test en boucle interne

Liste des unités remplaçables sur site :
2531

2531-104 Echec du test en boucle externe.

Liste des unités remplaçables sur site :
2531

2531-105 Echec du test en boucle externe.

Liste des unités remplaçables sur site :
2531

2531-106 Echec du test en boucle externe.

Liste des unités remplaçables sur site :
2531

2531-201 Echec du test des registres

Liste des unités remplaçables sur site :
2531

221

2531-202 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident pendant le test de l'adaptateur

Liste des unités remplaçables sur site :
2531

221

2531-203 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur le bus

Liste des unités remplaçables sur site :
2531

221

2531-204 Echec du test de lien, test en boucle OK

Liste des unités remplaçables sur site :
câble réseau

2531-301 Echec du test de lien sans test en boucle

Liste des unités remplaçables sur site :
2531

câble réseau

2531-701 Impossible d'initialiser en raison d'un échec de l'auto-test

Liste des unités remplaçables sur site :
2531

2531-702 Impossible d'initialiser en raison d'un incident de lecture de l'EEPROM sur l'adaptateur

Liste des unités remplaçables sur site :
2531

2531-703 Erreur de transmission due à un dépassement du délai d'attente

Liste des unités remplaçables sur site :
2531

2532-101 Echec du test des données techniques essentielles

Liste des unités remplaçables sur site :
2532

2532-102 Test de la mémoire morte Flash

Liste des unités remplaçables sur site :
2532

2532-103 Echec du test en boucle interne

Liste des unités remplaçables sur site :
2532

2532-104 Echec du test en boucle externe

Liste des unités remplaçables sur site :
2532

2532-105 Echec du test en boucle externe

Liste des unités remplaçables sur site :
2532

2532-106 Echec du test en boucle externe

Liste des unités remplaçables sur site :
2532

2532-201 Echec du test des registres

Liste des unités remplaçables sur site :
2532

221

2532-202 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident pendant le test de l'adaptateur

Liste des unités remplaçables sur site :
2532

221

2532-203 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur le bus

Liste des unités remplaçables sur site :
2532

221

2532-204 Echec du test de lien, test en boucle OK

Liste des unités remplaçables sur site :
câble réseau

2532-301 Echec du test de lien sans test en boucle

Liste des unités remplaçables sur site :
2532

câble réseau

2532-701 Impossible d'initialiser en raison d'un échec de l'auto-test.

Liste des unités remplaçables sur site :
2532

2532-702 Impossible d'initialiser en raison d'un incident de lecture de l'EEPROM sur l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2532

2532-703 Erreur de transmission due à un dépassement du délai d'attente.

Liste des unités remplaçables sur site :
2532

2533-101 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident

Liste des unités remplaçables sur site :
2533

2533-102 Echec du test de la mémoire

Liste des unités remplaçables sur site :
2533

2533-103 Echec du test de la mémoire CA

Liste des unités remplaçables sur site :
2533

2533-104 Echec du test de la mémoire EEPROM

Liste des unités remplaçables sur site :
2533

2533-105 Echec du test de la mémoire morte Flash

Liste des unités remplaçables sur site :
2533

2533-106 Echec du test interne en boucle

Liste des unités remplaçables sur site :
2533

2533-107 Echec du test externe en boucle

Liste des unités remplaçables sur site :
2533

2533-108 Echec du test externe en boucle avec total de contrôle IP

Liste des unités remplaçables sur site :
2533

2533-109 Echec du test externe en boucle avec total de contrôle UDP

Liste des unités remplaçables sur site :
2533

2533-110 Echec du test externe en boucle avec total de contrôle TCP

Liste des unités remplaçables sur site :
2533

2533-111 Echec du test de lien réseau. (Tests en boucle réussis. Vérifiez le réseau Ethernet et les câbles).

Liste des unités remplaçables sur site :
241

2533-201 Echec du test des E-S de la configuration PCI

Liste des unités remplaçables sur site :
2533

221

2533-202 Echec du test de lien réseau. (Tests en boucle non exécutés).

Liste des unités remplaçables sur site :
241

2533

2533-601 L'analyse du journal des erreurs signale que l'adaptateur a échoué suite à une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
2533

2533-602 L'analyse du journal des erreurs signale que cet adaptateur a échoué suite à une erreur de la mémoire EEPROM.

Liste des unités remplaçables sur site :
2533

2533-603 L'analyse du journal des erreurs signale que cet adaptateur a échoué suite à des erreurs de transmission.

Liste des unités remplaçables sur site :
2533

2534-101 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident

Liste des unités remplaçables sur site :
2534

2534-102 Echec du test de la mémoire

Liste des unités remplaçables sur site :
2534

2534-103 Echec du test de la mémoire CA

Liste des unités remplaçables sur site :
2534

2534-104 Echec du test de la mémoire EEPROM

Liste des unités remplaçables sur site :
2534

2534-105 Echec du test de la mémoire morte Flash

Liste des unités remplaçables sur site :
2534

2534-106 Echec du test interne en boucle

Liste des unités remplaçables sur site :
2534

2534-107 Echec du test externe en boucle

Liste des unités remplaçables sur site :
2534

2534-108 Echec du test externe en boucle avec total de contrôle IP

Liste des unités remplaçables sur site :
2534

2534-109 Echec du test externe en boucle avec total de contrôle UDP

Liste des unités remplaçables sur site :
2534

2534-110 Echec du test externe en boucle avec total de contrôle TCP

Liste des unités remplaçables sur site :
2534

2534-111 Echec du test de lien réseau. (Tests en boucle réussis. Vérifiez le réseau Ethernet et les câbles).

Liste des unités remplaçables sur site :
241

2534-201 Echec du test des E-S de la configuration PCI

Liste des unités remplaçables sur site :
2534

221

2534-202 Echec du test de lien réseau. (Tests en boucle non exécutés).

Liste des unités remplaçables sur site :
241

2534

2534-601 L'analyse du journal des erreurs signale que l'adaptateur a échoué suite à une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
2534

2534-602 L'analyse du journal des erreurs signale que cet adaptateur a échoué suite à une erreur de la mémoire EEPROM.

Liste des unités remplaçables sur site :
2534

2534-603 L'analyse du journal des erreurs signale que cet adaptateur a échoué suite à des erreurs de transmission.

Liste des unités remplaçables sur site :
2534

2535-101 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur le bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

2535-103 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident pendant le test de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2535

221

2535-104 Echec du test en boucle interne (10 Mbps).

Liste des unités remplaçables sur site :
2535

2535-105 Echec du test en boucle interne (100 Mbps).

Liste des unités remplaçables sur site :
2535

2535-106 Echec du test en boucle interne (1000 Mbps).

Liste des unités remplaçables sur site :
2535

2535-107 Echec du test en boucle externe (10 Mbps).

Liste des unités remplaçables sur site :
2535

2535-108 Echec du test en boucle externe (100 Mbps).

Liste des unités remplaçables sur site :
2535

2535-201 Echec du test des registres.

Liste des unités remplaçables sur site :
2535

221

2535-701 Impossible d'initialiser en raison d'un échec de l'auto-test.

Liste des unités remplaçables sur site :
2535

2535-702 Reprise impossible suite à un événement EEH.

Liste des unités remplaçables sur site :
2535

221

2535-703 Impossible d'initialiser en raison d'un incident de lecture de l'EEPROM sur l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2535

2535-704 L'unité a tenté une correction d'erreurs.

Liste des unités remplaçables sur site :
2535

221

2535-705 Incident de gestion étendue des erreurs survenu sur le bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C3

221

Intervention de l'agent de service :
Recherchez MAP 0210 se trouvant dans le guide de maintenance du système hôte.

2537-102 Echec du test en boucle interne (1000 Mbps)

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2537

2537-103 Echec du test en boucle interne (100 Mbps)

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2537

2537-104 Echec du test en boucle interne (10 Mbps)

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2537

2537-105 Echec du test en boucle externe (1000 Mbits/s)

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2537

2537-106 Echec du test en boucle externe (100 Mbps)

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2537

2537-107 Echec du test en boucle externe (10 Mbps)

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2537

2537-111 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur le bus

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

2537-112 Incident de gestion étendue des erreurs lors du test de la carte.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2537
221

2537-201 Echec du test des registres.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2537
221

2537-210 Echec du test d'interruption TU 10

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2537
221

2537-701 Impossible d'initialiser en raison d'un échec de l'auto-test

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2537

2537-702 Impossible d'initialiser en raison d'un incident de lecture de l'EEPROM sur l'adaptateur

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2537

2537-703 Erreur de service EEH

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2537
221

2538-102 Echec du test en boucle interne (1000 Mbps)

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2538

2538-103 Echec du test en boucle interne (100 Mbps)

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2538

2538-104 Echec du test en boucle interne (10 Mbps)

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2538

2538-105 Echec du test en boucle externe (1000 Mbits/s)

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2538

2538-106 Echec du test en boucle externe (100 Mbps)

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2538

2538-107 Echec du test en boucle externe (10 Mbps)

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2538

2538-111 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur le bus

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

2538-112 Incident de gestion étendue des erreurs lors du test de la carte.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2538
221

2538-201 Echec du test des registres.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2538
221

2538-210 Echec du test d'interruption TU 10

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2538
221

2538-701 Impossible d'initialiser en raison d'un échec de l'auto-test

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2538

2538-702 Impossible d'initialiser en raison d'un incident de lecture de l'EEPROM sur l'adaptateur

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2538

2538-703 Erreur de service EEH

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2538
221

254E-201 Erreur de configuration de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

254E

221

254E-601 L'analyse du journal des erreurs indique un incident de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :

254E

254E-602 L'analyse du journal des erreurs indique une condition d'erreur de type attention.

Liste des unités remplaçables sur site :

254E

254E-603 L'analyse du journal des erreurs signale que le microcode n'a pas pu être chargé sur l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :

254E

254E-604 L'analyse du journal des erreurs indique un incident permanent de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :

254E

254E-605 L'analyse du journal des erreurs signale qu'un incident permanent de l'adaptateur est détecté sur l'autre port de cet adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :

254E

254E-606 L'analyse du journal des erreurs indique un incident de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :

254E

254E-701 L'analyse du journal des erreurs indique un incident permanent de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :

254E

221

254E-702 L'analyse du journal des erreurs signale qu'un incident permanent de l'adaptateur est détecté sur l'autre port de cet adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :

254E

221

2550-001 Erreur logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

Logiciel C

2550-002 Panne de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :

2550

Logiciel

2550-003 Panne de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2550

227

2550-004 Panne de l'adaptateur ou de l'écran.

Liste des unités remplaçables sur site :
2550

Câble du moniteur

2550-005 Panne de l'adaptateur ou de l'écran.

Liste des unités remplaçables sur site :
2550

227

Câble du moniteur

2551-001 Erreur logicielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
Logiciels

2551

2551-002 Panne de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2551

Logiciels

2551-003 Panne de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2551

227

2551-004 Panne de l'adaptateur ou de l'écran.

Liste des unités remplaçables sur site :
2551

Câble du moniteur

2551-005 Panne de l'adaptateur ou de l'écran.

Liste des unités remplaçables sur site :
2551

227

Câble du moniteur

2555-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
2555

2555-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2555

2555-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
2555

2555-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
2555

2555-117 Une erreur liée à la protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2555

2555-118 Un dépassement du délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2555

B88

2555-120 Erreur de commande ou interface SCSI occupée.

Liste des unités remplaçables sur site :
2555

2555-122 Erreur liée au conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2555

2555-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2555

2555-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
2555

B88

2555-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2555

logiciel

2555-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2555

logiciel

2555-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2555

2555-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2555

2555-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
ssss

2555-134 La configuration de l'adaptateur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

2555-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2555

B88

logiciel

2555-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2555

2555-137 Une condition d'intervention sur l'unité s'est produite avec la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
2555

B88

190

2555-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun conduit d'air des capots du système n'est obturé, et qu'aucun autre avertissement d'environnement système ne se produit. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2555

2555-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88 2555

2555-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

2556-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2556

2556-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
2556

2556-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
2556

2556-106 Le test relatif aux cartes des composants électroniques a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2556

2556-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2556

2556-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
2556

2556-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2556

2556-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
2556

2556-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
2556

2556-117 Une erreur liée à la protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2556

2556-118 Un dépassement du délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2556

B88

2556-120 Erreur de commande ou interface SCSI occupée.

Liste des unités remplaçables sur site :
2556

2556-122 Erreur liée au conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2556

2556-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2556

2556-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
2556

B88

2556-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2556

logiciel

2556-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2556

logiciel

2556-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2556

2556-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2556

2556-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
ssss

2556-134 La configuration de l'adaptateur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

2556-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2556

B88

logiciel

2556-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2556

2556-137 Une condition d'intervention sur l'unité s'est produite avec la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
2556

B88

190

2556-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :
Vérifiez qu'aucun conduit d'air des capots du système n'est obturé, et qu'aucun autre avertissement d'environnement système ne se produit. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2556

2556-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88 2556

2556-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

2557-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2557

2557-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
2557

2557-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
2557

2557-106 Le test relatif aux cartes des composants électroniques a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2557

2557-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2557

2557-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
2557

2557-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2557

2557-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
2557

2557-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

2557

2557-117 Une erreur liée à la protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

2557

2557-118 Un dépassement du délai d'attente de commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2557

B88

2557-120 Erreur de commande ou interface SCSI occupée.

Liste des unités remplaçables sur site :

2557

2557-122 Erreur liée au conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

2557

2557-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

2557

2557-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

2557

B88

2557-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

2557

logiciel

2557-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

2557

logiciel

2557-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

2557

2557-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

2557

2557-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

ssss

2557-134 La configuration de l'adaptateur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

logiciel

2557-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

2557

B88

logiciel

2557-136 La certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

2557

2557-137 Une condition d'intervention sur l'unité s'est produite avec la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
2557

B88

190

2557-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun conduit d'air des capots du système n'est obturé, et qu'aucun autre avertissement d'environnement système ne se produit. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2557

2557-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88 2557

2557-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

2562-601 L'analyse du journal des erreurs indique un incident d'une fonction de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2562

2564-101 Les diagnostics signalent une erreur de configuration de l'adaptateur.

2564-601 L'analyse du journal des erreurs indique un incident d'une fonction de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2564

2564-602 Les diagnostics signalent une erreur de configuration de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2564

2566-101 L'unité de disquette sélectionnée ou désélectionnée a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2566

2D02

2566-102 L'unité de disquette sélectionnée ou désélectionnée a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2566

2D02

2566-103 L'unité de disquette a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2566

2D02

2566-107 L'unité de disquette a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2566

2D02

2566-108 Echec du test de lecture de la disquette.

Liste des unités remplaçables sur site :
2566

2566-109 Echec de l'opération de lecture-écriture sur l'unité de disquette.

Liste des unités remplaçables sur site :
2566

2D02

2566-110 Echec de l'opération de lecture-écriture sur l'unité de disquette.

Liste des unités remplaçables sur site :
2566

2D02

2566-111 Echec du test de l'unité de disquette.

Liste des unités remplaçables sur site :
2566

2566-114 Un test de l'unité de disquette a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2566

2566-115 Le test de l'unité de disquette a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2566

2D02

2566-121 Le test de l'unité de disquette a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2566

2D02

2566-124 Impossible de configurer l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2566

2566-125 Les diagnostics n'ont pas pu détecter l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2566

2D02

2566-601 ELA a détecté une panne matérielle irrémédiable sur une unité de disquette.

Liste des unités remplaçables sur site :
2566

2566-701 ELA a détecté une panne matérielle sur une unité de disquette.

Liste des unités remplaçables sur site :
2566

2D02

2566-702 ELA a détecté une erreur de communication avec l'unité de disquette.

Liste des unités remplaçables sur site :
2566

2D02

2568-101 Impossible d'ouvrir un pilote de périphérique.

Liste des unités remplaçables sur site :
2568

2568-201 Impossible de configurer l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2D02

2568-202 Impossible de configurer l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2568

2D02

Supports

2568-203 Impossible d'ouvrir un pilote de périphérique.

Liste des unités remplaçables sur site :
2D02

2568-204 La commande Inquire a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
Supports

2568

2568-205 La commande Read Sense Data a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2568

Supports

2568-206 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2568

2568-207 Une erreur de support a été détectée.

Liste des unités remplaçables sur site :
Supports

2568

2568-208 Echec de la commande de lecture audio du CD-ROM.

Liste des unités remplaçables sur site :
2568

Supports

2568-209 Pas de son pendant le test audio.

Liste des unités remplaçables sur site :
2568

2568-210 La commande Prevent Media Removal ou Allow media removal a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2568

2568-211 L'unité de CD-ROM signale une erreur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2568

2568-212 Le test de lecture/écriture/comparaison a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2568

Supports

2568-701 ELA signale une erreur matérielle du disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2568

2568-702 ELA signale une erreur matérielle du disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2568

256E-2101 L'analyse du journal des erreurs indique un incident de l'adaptateur.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
256E

256E-2103 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur matérielle.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
256E

221

256E-2202 L'analyse du journal des erreurs indique un incident de l'adaptateur.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
256E

256E-2502 Echec du test en boucle externe.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
256E

256E-2503 Echec du test en boucle externe.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
256E

256E-2504 Echec du test en boucle externe.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
256E

256E-2505 Echec du test de bouclage interne

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
256E

221

256E-2506 Echec du test de bouclage interne

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
256E

256E-2507 Echec du test de bouclage interne

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

256E

256E-2511 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur le bus.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

221

256E-2601 Echec du test des registres

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

256E

221

256E-2610 Echec du test d'interruption.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

256E

221

256E-2612 Incident de gestion étendue des erreurs lors du test de la carte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

256E

221

2570-102 Le test RSA a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

2570

2570-103 Le test MAC a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

2570

2570-104 Les tests DES et SHA ont échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

2570

2570-105 Le test DES vers SHA a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

2570

2570-106 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident des circuits.

Liste des unités remplaçables sur site :

221

2570-107 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur le bus.

Liste des unités remplaçables sur site :

221

2570-108 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :

221

2570-201 Le test du registre a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

2570

221

2570-601 ELA signale une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

2570

2570-602 ELA signale qu'un dépassement du délai d'attente matériel s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2570

2570-603 ELA signale qu'une erreur matérielle et un dépassement du délai d'attente se sont produits.

Liste des unités remplaçables sur site :
2570

2571-101 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur le bus

Liste des unités remplaçables sur site :
2571

2571-102 Echec du test du registre des E-S de l'adaptateur

Liste des unités remplaçables sur site :
2571

2571-103 Echec du test du temporisateur

Liste des unités remplaçables sur site :
2571

2571-104 Echec du test d'interruption

Liste des unités remplaçables sur site :
2571

2571-105 Echec du test interne en boucle retour

Liste des unités remplaçables sur site :
2571

2571-106 Echec du test externe en boucle retour

Liste des unités remplaçables sur site :
2571

2571-201 Echec du test des E-S de la configuration PCI

Liste des unités remplaçables sur site :
2571

221

2571-601 L'analyse du journal des erreurs signale que cette unité a échoué suite à une erreur de réinitialisation de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2571

2571-602 L'analyse du journal des erreurs signale que cette unité a échoué suite à une erreur matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
2571

2580-102 Un incident critique s'est produit sur un élément indéfini.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
2580

2580-103 Un incident non critique s'est produit sur un élément indéfini.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
2580

2580-104 Une panne irrémédiable s'est produite sur un élément indéfini.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
2580

2580-122 Un incident critique d'alimentation électrique s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
152

2580-123 Un incident non critique d'alimentation électrique s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
152

2580-124 Un incident irrémédiable d'alimentation électrique s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
152

2580-132 Un incident critique de ventilateur s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
166

2580-133 Un incident non critique de ventilateur s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
166

2580-134 Une panne irrémédiable s'est produite sur un ventilateur.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
166

2580

2580-148 Le boîtier signale un avertissement lié à un seuil de température.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
166

2580

2580-149 Le boîtier signale un incident lié à un seuil de température.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
166

2580

2580-152 Un incident critique de carte répéteur s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
2580

2580-153 Un incident non critique de carte répéteur s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
2580

2580-154 Un incident irrémédiable de carte répéteur s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
2580

2580-162 Un incident critique de module de données techniques essentielles (VPD) s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
2580

2580-163 Un incident non critique de module de données techniques essentielles (VPD) s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
2580

2580-164 Un incident irrémédiable de module de données techniques essentielles (VPD) s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
2580

2580-172 Un incident critique de services de boîtier s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
2580

2580-173 Un incident non critique de services de boîtier s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
2580

2580-174 Un incident irrémédiable de services de boîtier s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :

2580

2580-182 Un incident critique s'est produit sur un élément défini par l'utilisateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2580

2580-183 Un incident non critique s'est produit sur un élément défini par l'utilisateur.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
2580

2580-184 Un incident irrémédiable s'est produit sur un élément défini par l'utilisateur.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
2580

2580-192 Un incident critique s'est produit sur un élément défini par l'utilisateur.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
2580

2580-193 Un incident non critique s'est produit sur un élément défini par l'utilisateur.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
2580

2580-194 Un incident irrémédiable s'est produit sur un élément défini par l'utilisateur.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
2580

2580-201 Erreur de configuration de l'unité

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
2580

891

2580-202 Le boîtier ne s'est pas ouvert.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
2580

891

2580-203 Le boîtier n'a pas renvoyé les données d'interrogation.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
2580

891

2580-204 Incident critique d'alimentation électrique ou de ventilateur.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
152

166

2580-205 Incident d'alimentation électrique redondante ou de ventilateur redondant.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 2010 : 7031-D24 or 7031-T24 START.

Liste des unités remplaçables sur site :
152

166

2581-101 Echec du test de la mémoire locale

Liste des unités remplaçables sur site :
2581

2581-102 Echec du test de la mémoire locale

Liste des unités remplaçables sur site :
2581

2581-103 Echec du test de la mémoire

Liste des unités remplaçables sur site :
2581

2581-104 Echec du test de la mémoire NVRAM

Liste des unités remplaçables sur site :
2581

2581-105 Echec du test de la mémoire Flash

Liste des unités remplaçables sur site :
2581

2581-106 Echec du test interne en boucle

Liste des unités remplaçables sur site :
2581

2581-107 Echec du test externe en boucle

Liste des unités remplaçables sur site :
2581

2581-108 Echec du test DMA

Liste des unités remplaçables sur site :
2581

2581-109 Erreur étendue lors de la gestion de
l'incident sur le bus

Liste des unités remplaçables sur site :
221

2581-110 Erreur étendue lors de la gestion de
l'incident sur l'adaptateur

Liste des unités remplaçables sur site :
2581

2581-201 Echec du test du registre des E-S et de la
configuration

Liste des unités remplaçables sur site :
2581

221

2581-601 L'analyse du journal des erreurs indique
que l'auto-test de l'adaptateur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2581

2581-602 L'analyse du journal des erreurs indique
un incident de la mémoire rémanente
NVRAM sur l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2581

2581-603 L'analyse du journal des erreurs indique
qu'une erreur de l'adaptateur s'est
produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2581

2581-604 L'analyse du journal des erreurs indique
qu'une erreur fatale s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2581

2581-605 L'analyse du journal des erreurs indique
qu'une erreur de l'adaptateur s'est
produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2581

2581-606 L'analyse du journal des erreurs indique
qu'une erreur matérielle inconnue de
l'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2581

2583-101 Echec du test de la mémoire locale

Liste des unités remplaçables sur site :
2583

2583-102 Echec du test de la mémoire locale

Liste des unités remplaçables sur site :
2583

2583-103 Echec du test de la mémoire

Liste des unités remplaçables sur site :
2583

2583-104 Echec du test de la mémoire NVRAM

Liste des unités remplaçables sur site :
2583

2583-105 Echec du test de la mémoire Flash

Liste des unités remplaçables sur site :
2583

2583-106 Echec du test interne en boucle

Liste des unités remplaçables sur site :
2583

2583-107 Echec du test externe en boucle

Liste des unités remplaçables sur site :
2583

2583-108 Echec du test DMA

Liste des unités remplaçables sur site :
2583

2583-109 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur le bus

Liste des unités remplaçables sur site :
221

2583-110 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur l'adaptateur

Liste des unités remplaçables sur site :
2583

2583-201 Echec du test du registre des E-S et de la configuration

Liste des unités remplaçables sur site :
2583

221

2583-601 L'analyse du journal des erreurs indique que l'auto-test de l'adaptateur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2583

2583-602 L'analyse du journal des erreurs indique un incident de la mémoire rémanente NVRAM sur l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2583

2583-603 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur de l'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2583

2583-604 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur fatale s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2583

2583-605 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur de l'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2583

2583-606 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur matérielle inconnue de l'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2583

2584-101 Impossible d'ouvrir un pilote de lecteur de DVD-ROM.

Liste des unités remplaçables sur site :
2584

2584-201 Impossible de configurer la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
25A0

2584-202 Impossible de configurer l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2584

25A0

Supports

2584-203 Impossible d'ouvrir un pilote d'adaptateur IDE.

Liste des unités remplaçables sur site :
25A0

2584-204 La commande Inquire a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

2584

2584-205 La commande Read Sense Data a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2584

support

2584-206 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2584

2584-207 Les supports de test sont défectueux ou manquants.

Liste des unités remplaçables sur site :
2584

support

2584-210 La commande Prevent Media Removal ou Allow Media Removal a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2584

2584-701 ELA signale une erreur matérielle du disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2584

2584-702 ELA signale une erreur matérielle du disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2584

2585-101 Impossible d'ouvrir un pilote de lecteur de DVD-ROM.

Liste des unités remplaçables sur site :
2585

2585-201 Impossible de configurer la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
25A0

2585-202 Impossible de configurer l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2585

25A0

support

2585-203 Impossible d'ouvrir un pilote d'adaptateur IDE.

Liste des unités remplaçables sur site :
25A0

2585-204 La commande Inquire a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

2585

2585-205 La commande Read Sense Data a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2585

support

2585-206 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2585

2585-207 Les supports de test sont défectueux ou manquants.

Liste des unités remplaçables sur site :
2585

support

2585-210 La commande Prevent Media Removal ou Allow Media Removal a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2585

2585-701 ELA signale une erreur matérielle du disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2585

2585-702 ELA signale une erreur matérielle du disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2585

2587-101 Impossible d'ouvrir un pilote de périphérique.

Liste des unités remplaçables sur site :
2587

2587-201 Impossible de configurer la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
25A0

2587-202 Impossible de configurer l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2587

25A0

Support

2587-203 Impossible d'ouvrir un pilote de périphérique.

Liste des unités remplaçables sur site :
25A0

2587-204 La commande Inquire a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
Support

2587

2587-205 La commande Read Sense Data a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2587

Support

2587-206 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2587

2587-208 La commande DVD-ROM Play Audio a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2587

Support

2587-209 Pas de son pendant le test audio.

Liste des unités remplaçables sur site :
2587

2587-210 La commande Prevent Media Removal ou Allow Media Removal a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2587

2587-211 L'unité de DVD-ROM signale une erreur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2587

2587-212 Le test de lecture/écriture/comparaison a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2587

Support

2587-701 ELA signale une erreur matérielle du disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2587

2587-702 ELA signale une erreur matérielle du disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2587

2588-101 Impossible d'ouvrir un pilote de périphérique.

Liste des unités remplaçables sur site :
2588

2588-201 Impossible de configurer la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
25A0

2588-202 Impossible de configurer l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2588

25A0

Support

2588-203 Impossible d'ouvrir un pilote de périphérique.

Liste des unités remplaçables sur site :
25A0

2588-204 La commande Inquire a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
Support

2588

2588-205 La commande Read Sense Data a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2588

Support

2588-206 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2588

2588-208 La commande DVD-ROM Play Audio a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2588

Support

2588-209 Pas de son pendant le test audio.

Liste des unités remplaçables sur site :
2588

2588-210 La commande Prevent Media Removal ou Allow Media Removal a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2588

2588-211 L'unité de DVD-ROM signale une erreur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2588

2588-212 Le test de lecture/écriture/comparaison a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2588

Support

2588-701 ELA signale une erreur matérielle du disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2588

2588-702 ELA signale une erreur matérielle du disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2588

2590-101 Impossible d'ouvrir un pilote de lecteur de CD-ROM.

Liste des unités remplaçables sur site :
2590

2590-201 Impossible de configurer la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
25A0

2590-202 Impossible de configurer l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2590

25A0

support

2590-203 Impossible d'ouvrir un pilote d'adaptateur IDE.

Liste des unités remplaçables sur site :
25A0

2590-204 La commande Inquire a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

2590

2590-205 La commande Read Sense Data a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2590

support

2590-206 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2590

2590-207 Les supports de test sont défectueux ou manquants.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

2590

2590-208 Ma commande CD-ROM Play Audio a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2590

support

2590-209 Pas de son pendant le test audio.

Liste des unités remplaçables sur site :
2590

2590-210 La commande Prevent Media Removal ou Allow Media Removal a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2590

2590-211 L'unité de CD-ROM signale une erreur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2590

2590-701 ELA signale une erreur matérielle du disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2590

2590-702 ELA signale une erreur matérielle du disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2590

2591-101 Impossible d'ouvrir un pilote de lecteur de DVD-ROM.

Liste des unités remplaçables sur site :
2591

2591-201 Impossible de configurer la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
25A0

2591-202 Impossible de configurer l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2591

25A0

support

2591-203 Impossible d'ouvrir un pilote d'adaptateur IDE.

Liste des unités remplaçables sur site :
25A0

2591-204 La commande Inquire a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

2591

2591-205 La commande Read Sense Data a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2591

support

2591-206 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2591

2591-207 Les supports de test sont défectueux ou manquants.

Liste des unités remplaçables sur site :
2591

support

2591-210 La commande Prevent Media Removal ou Allow Media Removal a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2591

2591-701 ELA signale une erreur matérielle du disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2591

2591-702 ELA signale une erreur matérielle du disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2591

2592-101 Impossible d'ouvrir le pilote de périphérique du lecteur de DVD-ROM extra-plat.

Liste des unités remplaçables sur site :
2592

2592-201 Impossible de configurer la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
25A0

2592-202 Impossible de configurer l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2592

25A0

support

2592-203 Impossible d'ouvrir un pilote d'adaptateur IDE.

Liste des unités remplaçables sur site :
25A0

2592-204 La commande Inquire a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

2592

2592-205 La commande Read Sense Data a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2592

support

2592-206 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2592

2592-207 Les supports de test sont défectueux ou manquants.

Liste des unités remplaçables sur site :
support

2592

2592-210 La commande Prevent Media Removal ou Allow Media Removal a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2592

2592-701 ELA signale une erreur matérielle du disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2592

2592-702 ELA signale une erreur matérielle du disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2592

2593-101 Impossible d'ouvrir un pilote de périphérique.

Liste des unités remplaçables sur site :
2593

2593-201 Impossible de configurer la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
25A0

2593-202 Impossible de configurer l'unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2593

25A0

Support

2593-203 Impossible d'ouvrir un pilote de périphérique.

Liste des unités remplaçables sur site :
25A0

2593-204 La commande Inquire a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
Support

2593

2593-205 La commande Read Sense Data a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2593

Support

2593-206 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2593

2593-207 Une erreur de support a été détectée.
Les supports de test sont défectueux ou manquants.

Intervention de l'agent de service :
Essayez de changer de DVD. Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
Support

2593

2593-208 La commande DVD-ROM Play Audio a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2593

Support

2593-209 Pas de son pendant le test audio.

Liste des unités remplaçables sur site :
2593

2593-210 La commande Prevent Media Removal ou Allow Media Removal a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2593

2593-211 L'unité de DVD-ROM signale une erreur.

Liste des unités remplaçables sur site :
2593

2593-212 Le test de lecture/écriture/comparaison a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2593

Support

2593-701 ELA signale une erreur matérielle du disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2593

2593-702 ELA signale une erreur matérielle du disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2593

25B9-101 Echec du test de la mémoire locale

Liste des unités remplaçables sur site :
25B9

25B9-102 Echec du test de la mémoire locale

Liste des unités remplaçables sur site :
25B9

25B9-103 Echec du test de la mémoire

Liste des unités remplaçables sur site :
25B9

25B9-104 Echec du test de la mémoire NVRAM

Liste des unités remplaçables sur site :
25B9

25B9-105 Echec du test de la mémoire Flash

Liste des unités remplaçables sur site :
25B9

25B9-106 Echec du test interne en boucle

Liste des unités remplaçables sur site :
25B9

25B9-107 Echec du test externe en boucle

Liste des unités remplaçables sur site :
25B9

25B9-108 Echec du test DMA

Liste des unités remplaçables sur site :
25B9

25B9-109 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur le bus

Liste des unités remplaçables sur site :
221

25B9-110 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur l'adaptateur

Liste des unités remplaçables sur site :
25B9

25B9-201 Echec du test du registre des E-S et de la configuration

Liste des unités remplaçables sur site :
25B9

221

25B9-601 L'analyse du journal des erreurs indique que l'auto-test de l'adaptateur a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
25B9

25B9-602 L'analyse du journal des erreurs indique un incident de la mémoire rémanente NVRAM sur l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
25B9

25B9-603 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur de l'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
25B9

25B9-604 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur fatale s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
25B9

25B9-605 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur de l'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
25B9

25B9-606 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur matérielle inconnue de l'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
25B9

25C0-101 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur le bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

25C0-102 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident logique.

Liste des unités remplaçables sur site :
293

25C0-103 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident pendant le test de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C0

221

25C0-104 Echec du test en boucle interne (10 Mbps).

Liste des unités remplaçables sur site :
25C0

25C0-105 Echec du test en boucle interne (100 Mbps).

Liste des unités remplaçables sur site :
25C0

25C0-106 Echec du test en boucle interne (1000 Mbps).

Liste des unités remplaçables sur site :
25C0

25C0-107 Echec du test en boucle externe (10 Mbps).

Liste des unités remplaçables sur site :
25C0

25C0-108 Echec du test en boucle externe (100 Mbps).

Liste des unités remplaçables sur site :
25C0

25C0-201 Echec du test des registres.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C0

221

25C0-701 Impossible d'initialiser en raison d'un échec de l'auto-test.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C0

25C0-702 Reprise impossible suite à un événement EEH.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C0

221

25C0-703 Impossible d'initialiser en raison d'un incident de lecture de l'EEPROM sur l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C0

25C0-704 L'unité a tenté une reprise sur erreur.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C0

221

25C0-705 L'unité a tenté une correction d'erreurs.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C0

221

25C1-101 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur le bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

25C1-102 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident logique.

Liste des unités remplaçables sur site :
293

25C1-103 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident pendant le test de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C1

221

25C1-104 Echec du test en boucle interne (10 Mbps).

Liste des unités remplaçables sur site :
25C1

25C1-105 Echec du test en boucle interne (100 Mbps).

Liste des unités remplaçables sur site :
25C1

25C1-106 Echec du test en boucle interne (1000 Mbps).

Liste des unités remplaçables sur site :
25C1

25C1-107 Echec du test en boucle externe (10 Mbps).

Liste des unités remplaçables sur site :
25C1

25C1-108 Echec du test en boucle externe (100 Mbps).

Liste des unités remplaçables sur site :
25C1

25C1-201 Echec du test des registres.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C1

221

25C1-701 Impossible d'initialiser en raison d'un échec de l'auto-test.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C1

25C1-702 Reprise impossible suite à un événement EEH.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C1

221

25C1-703 Impossible d'initialiser en raison d'un incident de lecture de l'EEPROM sur l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C1

25C1-704 L'unité a tenté une correction d'erreurs.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C1

221

25C1-705 L'unité a tenté une correction d'erreurs.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C1

221

25C2-101 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur le bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
221

25C2-103 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident pendant le test de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C2

221

25C2-104 Echec du test en boucle interne (10 Mbps).

Liste des unités remplaçables sur site :
25C2

25C2-105 Echec du test en boucle interne (100 Mbps).

Liste des unités remplaçables sur site :
25C2

25C2-106 Echec du test en boucle interne (1000 Mbps).

Liste des unités remplaçables sur site :
25C2

25C2-107 Echec du test en boucle externe (10 Mbps).

Liste des unités remplaçables sur site :
25C2

25C2-108 Echec du test en boucle externe (100 Mbps).

Liste des unités remplaçables sur site :
25C2

25C2-201 Echec du test des registres.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C2

221

25C2-701 Impossible d'initialiser en raison d'un échec de l'auto-test.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C2

25C2-702 Reprise impossible suite à un événement EEH.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C2

221

25C2-703 Impossible d'initialiser en raison d'un incident de lecture de l'EEPROM sur l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C2

25C2-704 L'unité a tenté une correction d'erreurs.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C2

221

25C2-705 Incident de gestion étendue des erreurs survenu sur le bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C3

221

Intervention de l'agent de service :
Recherchez MAP 0210 se trouvant dans le guide de maintenance du système hôte.

25C3-101 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur le bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C3

25C3-103 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident pendant le test de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C3

221

25C3-104 Echec du test en boucle interne (10 Mbps).

Liste des unités remplaçables sur site :
25C3

25C3-105 Echec du test en boucle interne (100 Mbps).

Liste des unités remplaçables sur site :
25C3

25C3-106 Echec du test en boucle interne (1000 Mbps).

Liste des unités remplaçables sur site :
25C3

25C3-107 Echec du test en boucle externe (10 Mbps).

Liste des unités remplaçables sur site :
25C3

25C3-108 Echec du test en boucle externe (100 Mbps).

Liste des unités remplaçables sur site :
25C3

25C3-201 Echec du test des registres.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C3

221

25C3-701 Impossible d'initialiser en raison d'un échec de l'auto-test.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C3

25C3-702 Reprise impossible suite à un événement EEH.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C3

221

25C3-703 Impossible d'initialiser en raison d'un incident de lecture de l'EEPROM sur l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C3

25C3-704 L'unité a tenté une correction d'erreurs.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C3

221

25C3-705 Incident de gestion étendue des erreurs survenu sur le bus.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C3

221

Intervention de l'agent de service :
Recherchez MAP 0210 se trouvant dans le guide de maintenance du système hôte.

25C4-201 Erreur de configuration.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C4

221

25C4-601 Erreur de téléchargement du microprogramme.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C4

25C4-602 Erreur de lecture de l'EEPROM.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C4

25C4-701 Panne permanente de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
25C4

221

25D0-099 Entrée dans le journal des erreurs du système audio.

Liste des unités remplaçables sur site :
25D0

25D0-101 Echec du sous-système audio.

Liste des unités remplaçables sur site :
25D0

logiciel

25D0-102 CS4232 a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
25D0

25D0-103 Le contrôle d'horloge a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
25D0

25D0-108 Le retour boucle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
25D0

25D2-101 Erreur de configuration de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
25D2

25D2-710 Panne permanente de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
25D2

25D2-711 Nombre trop élevé de pannes temporaires de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :
25D2

Chapitre 8. Codes SRN 2600-101 à 265b-xxx

Codes SRN 2600-101 à 2E02-xxx

Remplacez les composants des unités remplaçables sur site dans l'ordre dans lequel les "codes de fonction défaillante" sont listés.

2600-101 **La configuration d'adaptateur Fibre Channel a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2600

2600-102 **Le test de réinitialisation a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2600

2600-103 **Le test de registre a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2600

2600-104 **Le test de la SRAM a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2600

2600-105 **Le test interne en boucle a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2600

2600-106 **Echec du test en boucle du GLM (Gigabaud Link Module).**

Liste des unités remplaçables sur site :
2600

2600-107 **Le test externe en boucle a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2600

2600-109 **Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur la puce EADs.**

Liste des unités remplaçables sur site :
221

2600-110 **Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur l'adaptateur.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2600

2600-201 **Le test de registre de la configuration a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2600

221

2600-202 **Le test d'interruption a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2600

221

2600-203 **Le test en boucle PCI a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2600

221

2600-204 **Le test DMA a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2600

221

2600-205 **Erreur E-S lors d'une opération de lecture-écriture.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2600

221

2600-701 **L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur de l'adaptateur s'est produite.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2600

221

2600-703 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur inconnue de l'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2600

2600-704 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur de l'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2600

2600-705 Une erreur de parité a été détectée. L'adaptateur doit être remplacé immédiatement. Le non-respect de cette opération peut provoquer une lecture ou une écriture incorrecte des données.

Liste des unités remplaçables sur site :
2600

2600-706 Une erreur matérielle fatale s'est produite. Cet adaptateur a été correctement mis hors ligne. Il le restera jusqu'à ce qu'il soit reconfiguré ou que le système soit réinitialisé. Cet adaptateur doit être remplacé et ne doit pas être remis en ligne. Le non-respect de cette opération peut provoquer une lecture ou une écriture incorrecte des données ou une perte de données.

Liste des unités remplaçables sur site :
2600

2601-102 Le test de réinitialisation a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2601

2601-103 Le test de registre a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2601

2601-104 Le test de la SRAM a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2601

2601-105 Le test interne en boucle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2601

2601-106 Echec du test en boucle du GLM (Gigabaud Link Module).

Liste des unités remplaçables sur site :
2601

2601-107 Le test externe en boucle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2601

2601-108 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur le bus

Liste des unités remplaçables sur site :
221

2601-110 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur l'adaptateur

Liste des unités remplaçables sur site :
2601

2601-201 Le test de registre de la configuration a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2601

221

2601-202 Le test d'interruption a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2601

221

2601-203 Le test en boucle PCI a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2601

2601-204 Le test DMA a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2601

221

2601-205 Erreur E-S lors d'une opération de lecture-écriture.

Liste des unités remplaçables sur site :
2601

221

2601-701 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur de l'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2601

2601-703 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur inconnue de l'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2601

2601-704 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur de l'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2601

2601-705 Une erreur de parité a été détectée. L'adaptateur doit être remplacé immédiatement. Le non-respect de cette opération peut provoquer une lecture ou une écriture incorrecte des données.

Liste des unités remplaçables sur site :
2601

2601-706 Une erreur matérielle fatale s'est produite. Cet adaptateur a été correctement mis hors ligne. Il le restera jusqu'à ce qu'il soit reconfiguré ou que le système soit réinitialisé. Cet adaptateur doit être remplacé et ne doit pas être remis en ligne. Le non-respect de cette opération peut provoquer une lecture ou une écriture incorrecte des données ou une perte de données.

Liste des unités remplaçables sur site :
2601

2602-102 Le test de réinitialisation a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2602

2602-103 Le test de registre a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2602

2602-104 Le test de la SRAM a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2602

2602-105 Le test interne en boucle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2602

2602-106 Echec du test en boucle du GLM (Gigabaud Link Module).

Liste des unités remplaçables sur site :
2602

2602-107 Le test externe en boucle a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2602

2602-108 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur le bus

Liste des unités remplaçables sur site :
221

2602-110 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur l'adaptateur

Liste des unités remplaçables sur site :
2602

2602-201 Le test de registre de la configuration a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2602

221

2602-202 Le test d'interruption a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2602

221

2602-203 Le test en boucle PCI a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2602

2602-204 Le test DMA a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2602

221

2602-205 Erreur E-S lors d'une opération de lecture-écriture.

Liste des unités remplaçables sur site :
2602

221

2602-701 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur de l'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2602

2602-703 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur inconnue de l'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2602

2602-704 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur de l'adaptateur s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2602

2602-705 Une erreur de parité a été détectée. L'adaptateur doit être remplacé immédiatement. Le non-respect de cette opération peut provoquer une lecture ou une écriture incorrecte des données.

Liste des unités remplaçables sur site :
2602

2602-706 Une erreur matérielle fatale s'est produite. Cet adaptateur a été correctement mis hors ligne. Il le restera jusqu'à ce qu'il soit reconfiguré ou que le système soit réinitialisé. Cet adaptateur doit être remplacé et ne doit pas être remis en ligne. Le non-respect de cette opération peut provoquer une lecture ou une écriture incorrecte des données ou une perte de données.

Liste des unités remplaçables sur site :
2602

2603-102 Le test de réinitialisation a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2603

2603-103 Le test d'enregistrement a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2603

2603-104 Le test de la SRAM a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2603

2603-105 Le test interne de bouclage a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2603

2603-106 Echec du test de bouclage Gigabaud Link Module (GLM).

Liste des unités remplaçables sur site :
2603

2603-107 Le test externe de bouclage a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2603

2603-108 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur le bus

Liste des unités remplaçables sur site :
221

2603-110 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur l'adaptateur

Liste des unités remplaçables sur site :
2603

2603-201 Le test d'enregistrement de la configuration a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2603

221

2603-202 Le test d'interruption a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2603

221

2603-203 Le test interne de bouclage PCI a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2603

2603-204 Le test DMA a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2603

221

2603-205 Erreur d'E/S lors d'une opération de lecture/écriture.

Liste des unités remplaçables sur site :
2603

221

2603-701 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur s'est produite avec la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
2603

2603-703 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur de carte inconnue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2603

2603-704 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur de carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2603

2603-705 Une erreur de parité a été détectée. La carte doit être remplacée immédiatement. A défaut, il est possible que la lecture ou l'écriture de données soit incorrecte.

Liste des unités remplaçables sur site :
2603

2603-706 Une erreur matérielle bloquante s'est produite. La mise hors ligne de cette carte a réussi. Elle restera hors ligne jusqu'à ce qu'elle soit reconfigurée ou que le système soit redémarré. Cette carte doit être remplacée et pas remise en ligne. A défaut, il est possible que des données soit lues ou écrites de façon incorrecte ou perdues.

Liste des unités remplaçables sur site :
2603

2604-102 Le test de réinitialisation a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2604

2604-103 Le test d'enregistrement a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2604

2604-104 Le test de la SRAM a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2604

2604-105 Le test interne de bouclage a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2604

2604-106 Echec du test de bouclage Gigabaud Link Module (GLM).

Liste des unités remplaçables sur site :
2604

2604-107 Le test externe de bouclage a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2604

2604-108 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur le bus

Liste des unités remplaçables sur site :
221

2604-110 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident sur l'adaptateur

Liste des unités remplaçables sur site :
2604

2604-201 Le test d'enregistrement de la configuration a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2604

221

2604-202 Le test d'interruption a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2604

221

2604-203 Le test interne de bouclage PCI a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2604

2604-204 Le test DMA a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2604

221

2604-205 Erreur d'E/S lors d'une opération de lecture/écriture.

Liste des unités remplaçables sur site :
2604

221

2604-701 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur s'est produite avec la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :
2604

2604-703 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur de carte inconnue s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2604

2604-704 L'analyse du journal des erreurs indique qu'une erreur de carte s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2604

2604-705 Une erreur de parité a été détectée. La carte doit être remplacée immédiatement. A défaut, il est possible que la lecture ou l'écriture de données soit incorrecte.

Liste des unités remplaçables sur site :
2604

2604-706 Une erreur matérielle bloquante s'est produite. La mise hors ligne de cette carte a réussi. Elle restera hors ligne jusqu'à ce qu'elle soit reconfigurée ou que le système soit redémarré. Cette carte doit être remplacée et pas remise en ligne. A défaut, il est possible que des données soit lues ou écrites de façon incorrecte ou perdues.

Liste des unités remplaçables sur site :
2604

2611-110 La commande Reserve a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

2611-120 La commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

2611-130 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

support

2611-135 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

support

2611-140 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

2611-150 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

support

2611-160 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

support

2611-169 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

support

2611-170 **Le test de lecture, écriture et comparaison a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

support

2611-180 **La commande Load a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

support

2611-185 **La commande Unload a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

support

2611-190 **La commande Mode Select a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

2611-200 **La commande Test Unit Ready a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

support

2611-210 **Le configuration de l'unité a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

2611-220 **La commande Release a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

2611-230 **La commande Request Sense a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

2611-240 **La commande Openx a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

2611-300 **Le configuration de l'unité a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

logiciel

2611-310 **La configuration de l'adaptateur SCSI a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

2611

logiciel

2611-320 **L'analyse du journal des erreurs indique une panne.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

support

2611-411 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-412 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-413 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-414 **Un conflit de réservation s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-415 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2611

B88

logiciel

2611-416 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2611

B88

logiciel

2611-417 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2611

B88

logiciel

2611-418 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2611

B88

logiciel

2611-419 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2611

B88

logiciel

2611-420 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2611

B88

logiciel

2611-421 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2611

B88

logiciel

2611-422 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2611

B88

logiciel

2611-423 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2611

B88

logiciel

2611-511 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2611

B88

2611-512 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2611

B88

2611-513 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2611

B88

2611-514 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2611

B88

2611-515 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

2611-516 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

2611-517 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

2611-518 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

2611-519 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

2611-520 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

2611-521 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

2611-522 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

2611-523 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

2611-611 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-612 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-613 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-614 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-615 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-616 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-617 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-618 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-619 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-620 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-621 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-622 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-623 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-711 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-712 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-713 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-714 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-715 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-716 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-717 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-718 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-719 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-720 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-721 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-722 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2611-723 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2611

B88

logiciel

2612-110 La commande Reserve a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

2612-120 La commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

2612-130 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

support

2612-135 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

support

2612-140 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

2612-150 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

support

2612-160 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

support

2612-169 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

support

2612-170 Le test de lecture, écriture et comparaison a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

support

2612-180 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

support

2612-185 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

support

2612-190 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

2612-200 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

support

2612-210 Le configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

2612-220 La commande Release a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

2612-230 La commande Request Sense a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

2612-240 La commande Openx a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

2612-300 Le configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

logiciel

2612-310 La configuration de l'adaptateur SCSI a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

2612

logiciel

2612-320 L'analyse du journal des erreurs indique une panne.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

support

2612-411 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

logiciel

2612-412 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2612

B88

logiciel

2612-413 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2612

B88

logiciel

2612-414 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2612

B88

logiciel

2612-415 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2612

B88

logiciel

2612-416 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2612

B88

logiciel

2612-417 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2612

B88

logiciel

2612-418 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2612

B88

logiciel

2612-419 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2612

B88

logiciel

2612-420 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2612

B88

logiciel

2612-421 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2612

B88

logiciel

2612-422 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2612

B88

logiciel

2612-423 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2612

B88

logiciel

2612-511 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2612

B88

2612-512 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

2612-513 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

2612-514 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

2612-515 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

2612-516 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

2612-517 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

2612-518 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

2612-519 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

2612-520 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

2612-521 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

2612-522 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

2612-523 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

2612-611 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

logiciel

2612-612 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

logiciel

2612-613 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

logiciel

2612-619 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

logiciel

2612-614 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

logiciel

2612-620 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

logiciel

2612-615 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

logiciel

2612-621 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

logiciel

2612-616 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

logiciel

2612-622 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

logiciel

2612-617 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

logiciel

2612-623 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

logiciel

2612-618 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

logiciel

2612-711 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

logiciel

2612-712 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

logiciel

2612-713 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

logiciel

2612-714 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

logiciel

2612-715 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

logiciel

2612-716 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

logiciel

2612-717 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

logiciel

2612-718 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

logiciel

2612-719 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

logiciel

2612-720 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

logiciel

2612-721 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

logiciel

2612-722 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

logiciel

2612-723 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2612

B88

logiciel

2613-110 La commande Reserve a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

2613-120 La commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

2613-130 **La commande Load a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

support

2613-135 **La commande Unload a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

support

2613-140 **La commande Mode Select a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

support

2613-150 **La commande Test Unit Ready a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

support

2613-160 **La commande Send Diagnostic a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

support

2613-169 **La commande Send Diagnostic a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

support

2613-170 **Le test de lecture, écriture et comparaison a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

support

2613-180 **La commande Load a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

support

2613-185 **La commande Unload a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

support

2613-190 **La commande Mode Select a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

support

2613-200 **La commande Test Unit Ready a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

support

2613-210 **Le configuration de l'unité a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

2613-220 **La commande Release a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

2613-230 **La commande Request Sense a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

2613-240 **La commande Openx a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

2613-300 **Le configuration de l'unité a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

logiciel

2613-310 **La configuration de l'adaptateur SCSI a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

2613

logiciel

2613-320 L'analyse du journal des erreurs indique une panne.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

support

2613-411 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-412 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-413 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-414 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-415 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-416 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-417 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-418 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-419 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-420 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-421 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-422 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-423 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2613

B88

logiciel

2613-511 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2613

B88

2613-512 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2613

B88

2613-513 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2613

B88

2613-514 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2613

B88

2613-515 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2613

B88

2613-516 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2613

B88

2613-517 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2613

B88

2613-518 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2613

B88

2613-519 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2613

B88

2613-520 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2613

B88

2613-521 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2613

B88

2613-522 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2613

B88

2613-523 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2613

B88

2613-611 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-617 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-612 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-618 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-613 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-619 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-614 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-620 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-615 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-621 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-616 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-622 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-623 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-711 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-712 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-713 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-714 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-715 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-716 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-717 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-718 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-719 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-720 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-721 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-722 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2613-723 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2613

B88

logiciel

2614-110 La commande Reserve a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

2614-120 La commande Inquiry a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

2614-130 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

support

2614-135 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

support

2614-140 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

2614-150 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

support

2614-160 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

support

2614-169 La commande Send Diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

support

2614-170 Le test de lecture, écriture et comparaison a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

support

2614-180 La commande Load a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

support

2614-185 La commande Unload a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

support

2614-190 La commande Mode Select a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

2614-200 La commande Test Unit Ready a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

support

2614-210 Le configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

2614-220 La commande Release a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

2614-230 La commande Request Sense a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

2614-240 La commande Openx a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

2614-300 Le configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

logiciel

2614-310 La configuration de l'adaptateur SCSI a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

2614

logiciel

2614-320 L'analyse du journal des erreurs indique une panne.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

support

2614-411 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-412 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-413 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-414 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-415 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-416 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-417 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-418 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-419 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-420 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2614

B88

logiciel

2614-421 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2614

B88

logiciel

2614-422 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2614

B88

logiciel

2614-423 Un conflit de réservation s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2614

B88

logiciel

2614-511 L'unité a renvoyé des données d'analyse
défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2614

B88

2614-512 L'unité a renvoyé des données d'analyse
défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2614

B88

2614-513 L'unité a renvoyé des données d'analyse
défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2614

B88

2614-514 L'unité a renvoyé des données d'analyse
défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2614

B88

2614-515 L'unité a renvoyé des données d'analyse
défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2614

B88

2614-516 L'unité a renvoyé des données d'analyse
défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2614

B88

2614-517 L'unité a renvoyé des données d'analyse
défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2614

B88

2614-518 L'unité a renvoyé des données d'analyse
défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2614

B88

2614-519 L'unité a renvoyé des données d'analyse
défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2614

B88

2614-520 L'unité a renvoyé des données d'analyse
défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :

2614

B88

2614-521 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

2614-522 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

2614-523 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

2614-611 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-612 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-613 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-614 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-615 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-616 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-617 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-618 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-619 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-620 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-621 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-622 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-623 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-711 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-712 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-713 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-714 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-715 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-716 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-717 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-718 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-719 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-720 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-721 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-722 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2614-723 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Liste des unités remplaçables sur site :
2614

B88

logiciel

2615-110 La commande Reserve a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2615

2615-120 La commande Inquiry a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2615

2615-130 La commande Load a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

support

2615-135 La commande Unload a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2615

support

2615-140 La commande Mode Select a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2615

2615-150 La commande Test Unit Ready a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2615

support

2615-160 La commande Send Diagnostic a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2615

support

2615-169 La commande Send Diagnostic a échoué.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2615

support

2615-170 **Le test de lecture, écriture et comparaison a échoué.**

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

support

2615-180 **La commande Load a échoué.**

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

support

2615-185 **La commande Unload a échoué.**

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

support

2615-190 **La commande Mode Select a échoué.**

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

2615-200 **La commande Test Unit Ready a échoué.**

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

support

2615-210 **La commande Release a échoué.**

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

674 Codes SRN

2615

B88

2615-220 **La commande Release a échoué.**

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

2615-230 **La commande Request Sense a échoué.**

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

2615-240 **La commande Openx a échoué.**

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

2615-300 **Le configuration de l'unité a échoué.**

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

logiciel

2615-310 **La configuration de l'adaptateur SCSI a échoué.**

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

2615

logiciel

2615-320 **L'analyse du journal des erreurs indique une panne.**

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2615

support

2615-411 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2615

B88

logiciel

2615-412 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2615

B88

logiciel

2615-413 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2615

B88

logiciel

2615-414 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2615

B88

logiciel

2615-415 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2615

B88

logiciel

2615-416 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2615

B88

logiciel

2615-417 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2615

B88

logiciel

2615-418 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2615

B88

logiciel

2615-419 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2615

B88

logiciel

2615-420 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-421 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-422 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-423 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-511 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

2615-512 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

2615-513 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

2615-514 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

2615-515 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

2615-516 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

2615-517 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.
Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

2615-518 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.
Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

2615-519 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.
Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

2615-520 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.
Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

2615-521 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.
Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

2615-522 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.
Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

2615-523 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.
Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

2615-611 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.
Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-612 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.
Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-613 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.
Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-614 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-615 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-616 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-617 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-618 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-619 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-620 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-621 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-622 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-623 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-711 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-712 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-713 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-714 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-715 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-716 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-717 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-718 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-719 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-720 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-721 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-722 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

B88

logiciel

2615-723 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2615

680 Codes SRN

B88

logiciel

2616-110 La commande Reserve a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

2616-120 La commande Inquiry a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

2616-130 La commande Load a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

Support

2616-135 La commande Unload a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

Support

2616-140 La commande Mode Select a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

2616-150 La commande Test Unit Ready a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

Support

2616-160 La commande Send Diagnostic a échoué.
Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

Support

2616-169 La commande Send Diagnostic a échoué.
Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

Support

2616-170 Le test de lecture, écriture et comparaison a échoué.
Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

Support

2616-180 La commande Load a échoué.
Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

Support

2616-185 La commande Unload a échoué.
Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

Support

2616-190 La commande Mode Select a échoué.
Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

2616-200 La commande Test Unit Ready a échoué.
Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

Support

2616-210 La commande Release a échoué.
Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

2616-220 La commande Release a échoué.
Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

2616-230 La commande Request Sense a échoué.
Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

2616-240 La commande Openx a échoué.
Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

2616-300 Le configuration de l'unité a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

logiciel

2616-310 La configuration de la carte SCSI a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

2616

logiciel

2616-320 L'analyse du journal des erreurs indique une panne.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

Support

2616-411 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-412 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-413 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-414 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-415 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-416 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-417 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-418 Un conflit de réservation s'est produit.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-419 Un conflit de réservation s'est produit.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-420 Un conflit de réservation s'est produit.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-421 Un conflit de réservation s'est produit.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-422 Un conflit de réservation s'est produit.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-423 Un conflit de réservation s'est produit.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-511 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

2616-512 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

2616-513 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

2616-514 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

2616-515 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

2616-516 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

2616-517 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

2616-518 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

2616-519 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

2616-520 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

2616-521 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

2616-522 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

2616-523 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

2616-611 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-612 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-613 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-614 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-615 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-616 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-617 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-618 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-619 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-620 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-621 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-622 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-623 Une erreur d'E-S du bus ou de la carte s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-711 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-712 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-713 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-714 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-715 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-716 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-717 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-718 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-719 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-720 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-721 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-722 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2616-723 Erreur de délai d'attente sur une unité.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2616

B88

logiciel

2617-110 La commande Reserve a échoué.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

2617-120 La commande Inquiry a échoué.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

2617-130 La commande Load a échoué.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

support

2617-135 La commande Unload a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

support

2617-140 La commande Mode Select a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

2617-150 La commande Test Unit Ready a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

support

2617-160 La commande Reserve a échoué.

Envoi de diagnostic :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

support

2617-169 La commande Reserve a échoué.

Envoi de diagnostic :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

support

2617-170 Le test de lecture, écriture et comparaison a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

support

2617-180 La commande Load a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

support

2617-185 La commande Unload a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

support

2617-190 La commande Mode Select a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

2617-200 La commande Test Unit Ready a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

support

2617-210 Le configuration de l'unité a échoué.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

2617-220 La commande Release a échoué.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

2617-230 La commande Request Sense a échoué.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

2617-240 La commande Openx a échoué.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

2617-300 Le configuration de l'unité a échoué.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

logiciel

2617-310 La configuration de l'adaptateur SCSI a échoué.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

2617

logiciel

2617-320 L'analyse du journal des erreurs indique une panne.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

support

2617-411 Un conflit de réservation s'est produit.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

B88

logiciel

2617-412 Un conflit de réservation s'est produit.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

B88

logiciel

2617-413 Un conflit de réservation s'est produit.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

B88

logiciel

2617-414 Un conflit de réservation s'est produit.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

B88

logiciel

2617-415 Un conflit de réservation s'est produit.**Intervention de l'agent de service :**

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

B88

logiciel

2617-416 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

logiciel

2617-417 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

logiciel

2617-418 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

logiciel

2617-419 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

logiciel

2617-420 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

690 Codes SRN

B88

logiciel

2617-421 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

logiciel

2617-422 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

logiciel

2617-423 Un conflit de réservation s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

logiciel

2617-511 L'unité a renvoyé des données d'analyse défectueuses ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

2617-512 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

B88

2617-513 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General
Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

B88

2617-514 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General
Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

B88

2617-515 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General
Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

B88

2617-516 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General
Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

B88

2617-517 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General
Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

B88

2617-518 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General
Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

B88

2617-519 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General
Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

B88

2617-520 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General
Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

B88

2617-521 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General
Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

B88

2617-522 L'unité a retourné des données
d'analyse incorrectes ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General
Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

B88

2617-523 L'unité a retourné des données d'analyse incorrectes ou non étendues.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

2617-611 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

logiciel

2617-612 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

logiciel

2617-613 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

logiciel

2617-614 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

logiciel

2617-615 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

logiciel

2617-616 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

logiciel

2617-617 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

logiciel

2617-618 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

logiciel

2617-619 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

logiciel

2617-620 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

logiciel

2617-621 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

logiciel

2617-622 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

logiciel

2617-623 Une erreur d'E-S d'adaptateur ou de bus s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

logiciel

2617-711 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

logiciel

2617-712 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

logiciel

2617-713 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

logiciel

2617-714 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2617

B88

logiciel

2617-715 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

B88

logiciel

2617-716 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

B88

logiciel

2617-717 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

B88

logiciel

2617-718 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

B88

logiciel

2617-719 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

B88

logiciel

2617-720 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

B88

logiciel

2617-721 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

B88

logiciel

2617-722 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

B88

logiciel

2617-723 Erreur de délai d'attente sur une unité.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 0210 : General Problem Resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2617

B88

logiciel

2621-101 La configuration a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2621

2621-102 Echec de création d'une paire de file d'attente.

Liste des unités remplaçables sur site :
2621

2621-103 Echec du test de retour boucle interne

Liste des unités remplaçables sur site :
2621

2621-701 L'analyse du journal des erreurs signale que l'adaptateur a échoué suite à une erreur interne.

Liste des unités remplaçables sur site :
2621

2621-702 L'analyse du journal des erreurs signale que l'adaptateur a échoué suite à une erreur de l'interface de liaison montante utilisée pour connecter cette unité au processeur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
2621

2621-703 L'analyse du journal des erreurs signale que l'adaptateur a échoué suite à une erreur de mémoire.

Liste des unités remplaçables sur site :
2621

2621-704 L'analyse du journal des erreurs signale que l'adaptateur a échoué suite à une erreur irrémédiable de parité interne.

Liste des unités remplaçables sur site :
2621

2621-705 L'analyse du journal des erreurs signale que l'adaptateur a échoué suite à une erreur interne.

Liste des unités remplaçables sur site :
2621

2621-706 L'analyse du journal des erreurs signale que l'adaptateur a échoué suite à une erreur de mémoire.

Liste des unités remplaçables sur site :
2621

2640-114 Echec du diagnostic du disque IDE

Liste des unités remplaçables sur site :
2640

2640-115 Erreur du disque IDE lors de l'ouverture ou de la configuration d'une unité

Liste des unités remplaçables sur site :
2640

2631

2640-121 Erreur matérielle du volume physique

Liste des unités remplaçables sur site :
2640

2640-131 Seuil d'état intelligent dépassé

Liste des unités remplaçables sur site :
2640

2640-132 Seuil des délais d'attente de commande dépassé

Liste des unités remplaçables sur site :
2640

2640-133 Dépassement du délai d'attente avec condition d'erreur

Liste des unités remplaçables sur site :
2640

2640-134 Echec d'une commande matérielle ou DMA

Liste des unités remplaçables sur site :
2640

2640-135 Erreur IDE DMA sans statut d'erreur

Liste des unités remplaçables sur site :
2640

2640-136 Dépassement du délai lors de l'attente du contrôleur ou de l'unité avec état non occupé

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2640

2631

2641-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2641

2641-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
2641

2641-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
2641

2641-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2641

2641-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2641

2641-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
2641

2641-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2641

2641-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
2641

2641-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
2641

2641-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2641

2641-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2641

B88

2641-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
2641

2641-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2641

2641-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2641

2641-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
2641

B88

2641-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2641

logiciel

2641-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2641

logiciel

2641-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2641

2641-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2641

2641-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
SSSS

2641-134 L'adaptateur n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

2641-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2641

B88

logiciel

2641-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2641

2641-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
2641

B88

190

2641-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2641

2641-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88 2641

2641-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

2642-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2642

2642-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
2642

2642-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
2642

2642-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2642

2642-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2642

2642-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
2642

2642-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2642

2642-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
2642

2642-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
2642

2642-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2642

2642-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2642

B88

2642-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
2642

2642-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2642

2642-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2642

2642-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
2642

B88

2642-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2642

logiciel

2642-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2642

logiciel

2642-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2642

2642-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2642

2642-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
SSSS

2642-134 L'adaptateur n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

2642-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2642

B88

logiciel

2642-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2642

2642-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
2642

B88

190

2642-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2642

2642-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88 2642

2642-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

2643-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2643

2643-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
2643

2643-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
2643

2643-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2643

2643-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2643

2643-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
2643

2643-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2643

2643-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
2643

2643-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
2643

2643-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2643

2643-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2643

B88

2643-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
2643

2643-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2643

2643-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2643

2643-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
2643

B88

2643-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2643

logiciel

2643-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2643

logiciel

2643-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2643

2643-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2643

2643-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
SSSS

2643-134 L'adaptateur n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

2643-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2643

B88

logiciel

2643-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2643

2643-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
2643

B88

190

2643-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2643

2643-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88 2643

2643-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

2644-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2644

2644-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
2644

2644-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
2644

2644-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2644

2644-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2644

2644-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
2644

2644-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2644

2644-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
2644

2644-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
2644

2644-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2644

2644-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2644

B88

2644-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
2644

2644-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2644

2644-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2644

2644-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
2644

B88

2644-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2644

logiciel

2644-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2644

logiciel

2644-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2644

2644-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2644

2644-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
SSSS

2644-134 L'adaptateur n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

2644-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2644

B88

logiciel

2644-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2644

2644-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
2644

B88

190

2644-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :
Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2644

2644-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88 2644

2644-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

2645-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2645

2645-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
2645

2645-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
2645

2645-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2645

2645-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2645

2645-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
2645

2645-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2645

2645-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
2645

2645-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
2645

2645-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2645

2645-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2645

B88

2645-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
2645

2645-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2645

2645-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2645

2645-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
2645

B88

2645-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2645

logiciel

2645-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2645

logiciel

2645-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2645

2645-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2645

2645-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
SSSS

2645-134 L'adaptateur n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

2645-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2645

B88

logiciel

2645-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2645

2645-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
2645

B88

190

2645-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2645

2645-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88 2645

2645-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

2646-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2646

2646-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
2646

2646-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
2646

2646-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2646

2646-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2646

2646-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
2646

2646-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2646

2646-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
2646

2646-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
2646

2646-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2646

2646-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2646

B88

2646-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
2646

2646-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2646

2646-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2646

2646-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
2646

B88

2646-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2646

logiciel

2646-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2646

logiciel

2646-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2646

2646-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2646

2646-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
SSSS

2646-134 L'adaptateur n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

2646-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2646

B88

logiciel

2646-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2646

2646-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
2646

B88

190

2646-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2646

2646-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88 2646

2646-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

2647-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2647

2647-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
2647

2647-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
2647

2647-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2647

2647-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2647

2647-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
2647

2647-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2647

2647-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
2647

2647-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
2647

2647-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2647

2647-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2647

B88

2647-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
2647

2647-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2647

2647-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2647

2647-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
2647

B88

2647-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2647

logiciel

2647-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2647

logiciel

2647-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2647

2647-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2647

2647-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
SSSS

2647-134 L'adaptateur n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

2647-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2647

B88

logiciel

2647-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2647

2647-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
2647

B88

190

2647-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2647

2647-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88 2647

2647-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

2648-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2648

2648-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
2648

2648-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
2648

2648-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2648

2648-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2648

2648-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
2648

2648-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2648

2648-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
2648

2648-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
2648

2648-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2648

2648-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2648

B88

2648-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
2648

2648-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2648

2648-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2648

2648-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
2648

B88

2648-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2648

logiciel

2648-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2648

logiciel

2648-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2648

2648-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2648

2648-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

SSSS

2648-134 L'adaptateur n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

logiciel

2648-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

2648

B88

logiciel

2648-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

2648

2648-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :

2648

B88

190

2648-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2648

2648-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88 2648

2648-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

2649-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

2649

2649-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

2649

2649-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :

2649

2649-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

2649

2649-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

2649

2649-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :

2649

2649-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

2649

2649-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :

2649

2649-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

2649

2649-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2649

2649-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2649

B88

2649-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
2649

2649-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2649

2649-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2649

2649-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
2649

B88

2649-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2649

logiciel

2649-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2649

logiciel

2649-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2649

2649-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2649

2649-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
SSSS

2649-134 L'adaptateur n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

2649-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2649

B88

logiciel

2649-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2649

2649-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
2649

B88

190

2649-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2649

2649-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88 2649

2649-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

264B-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
264B

264B-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
264B

264B-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
264B

264B-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
264B

264B-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
264B

264B-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
264B

264B-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
264B

264B-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
264B

264B-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
264B

264B-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
264B

264B-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
264B

B88

264B-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
264B

264B-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
264B

264B-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
264B

264B-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
264B

B88

264B-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

264B

logiciel

264B-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

264B

logiciel

264B-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
264B

264B-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
264B

264B-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
SSSS

264B-134 L'adaptateur n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

264B-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
264B

B88

logiciel

264B-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
264B

264B-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
264B

B88

190

264B-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
264B

264B-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88 264B

264B-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

264D-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
264D

264D-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
264D

264D-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
264D

264D-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
264D

264D-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
264D

264D-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
264D

264D-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
264D

264D-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
264D

264D-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
264D

264D-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
264D

264D-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
264D

B88

264D-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
264D

264D-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
264D

264D-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
264D

264D-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
264D

B88

264D-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

264D

logiciel

264D-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

264D

logiciel

264D-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
264D

264D-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
264D

264D-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
SSSS

264D-134 L'adaptateur n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

264D-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
264D

B88

logiciel

264D-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
264D

264D-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
264D

B88

190

264D-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :
Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
264D

264D-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88 264D

264D-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

264E-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
264E

264E-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
264E

264E-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
264E

264E-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
264E

264E-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
264E

264E-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
264E

264E-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
264E

264E-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
264E

264E-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

264E

264E-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

264E

264E-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

264E

B88

264E-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :

264E

264E-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

264E

264E-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

264E

264E-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

264E

B88

264E-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

264E

logiciel

264E-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

264E

logiciel

264E-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

264E

264E-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

264E

264E-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

SSSS

264E-134 L'adaptateur n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

logiciel

264E-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

264E

B88

logiciel

264E-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

264E

264E-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
264E

B88

190

264E-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
264E

264E-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88 264E

264E-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

2650-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2650

2650-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
2650

2650-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
2650

2650-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2650

2650-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2650

2650-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
2650

2650-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2650

2650-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
2650

2650-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
2650

2650-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2650

2650-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2650

B88

2650-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
2650

2650-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2650

2650-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2650

2650-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
2650

B88

2650-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2650

logiciel

2650-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2650

logiciel

2650-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2650

2650-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2650

2650-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
SSSS

2650-134 L'adaptateur n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

2650-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2650

B88

logiciel

2650-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2650

2650-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
2650

B88

190

2650-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2650

2650-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88 2650

2650-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

2651-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2651

2651-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
2651

2651-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
2651

2651-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2651

2651-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2651

2651-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
2651

2651-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2651

2651-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
2651

2651-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
2651

2651-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2651

2651-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2651

B88

2651-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
2651

2651-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2651

2651-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2651

2651-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
2651

B88

2651-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2651

logiciel

2651-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2651

logiciel

2651-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2651

2651-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2651

2651-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
ssss

2651-134 L'adaptateur n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

2651-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2651

B88

logiciel

2651-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2651

2651-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
2651

B88

190

2651-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :
Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2651

2651-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88 2651

2651-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

2652-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2652

2652-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
2652

2652-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
2652

2652-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2652

2652-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2652

2652-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
2652

2652-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2652

2652-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
2652

2652-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
2652

2652-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2652

2652-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2652

B88

2652-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
2652

2652-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2652

2652-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2652

2652-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
2652

B88

2652-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2652

logiciel

2652-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2652

logiciel

2652-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2652

2652-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2652

2652-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
SSSS

2652-134 L'adaptateur n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

2652-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2652

B88

logiciel

2652-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2652

2652-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
2652

B88

190

2652-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2652

2652-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88 2652

2652-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

2653-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2653

2653-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
2653

2653-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
2653

2653-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2653

2653-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2653

2653-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
2653

2653-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2653

2653-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
2653

2653-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
2653

2653-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2653

2653-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2653

B88

2653-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
2653

2653-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2653

2653-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2653

2653-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
2653

B88

2653-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2653

logiciel

2653-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2653

logiciel

2653-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2653

2653-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2653

2653-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
SSSS

2653-134 L'adaptateur n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

2653-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2653

B88

logiciel

2653-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2653

2653-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
2653

B88

190

2653-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2653

2653-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88 2653

2653-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

2654-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2654

2654-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
2654

2654-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
2654

2654-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2654

2654-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2654

2654-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
2654

2654-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2654

2654-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
2654

2654-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
2651

2654-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2654

2654-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2654

B88

2654-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
2654

2654-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2654

2654-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2654

2654-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
2654

B88

2654-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2654

logiciel

2654-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2654

logiciel

2654-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2654

2654-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2654

2654-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
ssss

2654-134 L'adaptateur n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

2654-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2654

B88

logiciel

2654-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2654

2654-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
2654

B88

190

2654-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2654

2654-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88 2654

2654-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

2655-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2655

2655-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
2655

2655-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
2655

2655-106 **Le test de la carte électronique a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2655

2655-108 **Le test du bus a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2655

2655-110 **Le format du support est endommagé.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2655

2655-112 **Le test de diagnostic a échoué.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2655

2655-114 **Erreur matérielle irrémédiable.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2655

2655-116 **Erreur de protocole.**

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
2651

2655-117 **Une erreur de protection en écriture s'est produite.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2655

2655-118 **Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2655

B88

2655-120 **Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2655

2655-122 **Erreur de conflit de réservation SCSI.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2655

2655-124 **Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2655

2655-126 **Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2655

B88

2655-128 **L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.**

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2655

logiciel

2655-129 **L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.**

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2655

logiciel

2655-130 **L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2655

2655-132 **Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.**

Liste des unités remplaçables sur site :
2655

2655-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

SSSS

2655-134 L'adaptateur n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

logiciel

2655-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

2655

B88

logiciel

2655-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

2655

2655-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :

2655

B88

190

2655-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2655

2655-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88 2655

2655-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

2656-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

2656

2656-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

2656

2656-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :

2656

2656-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

2656

2656-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

2656

2656-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :

2656

2656-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

2656

2656-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :

2656

2656-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

2651

2656-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2656

2656-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2656

B88

2656-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
2656

2656-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2656

2656-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2656

2656-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
2656

B88

2656-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2656

logiciel

2656-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2656

logiciel

2656-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2656

2656-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2656

2656-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
SSSS

2656-134 L'adaptateur n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

2656-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2656

B88

logiciel

2656-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2656

2656-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
2656

B88

190

2656-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2656

2656-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88 2656

2656-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

2657-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2657

2657-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
2657

2657-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
2657

2657-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2657

2657-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2657

2657-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
2657

2657-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2657

2657-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
2657

2657-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
2651

2657-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2657

2657-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2657

B88

2657-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
2657

2657-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2657

2657-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2657

2657-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
2657

B88

2657-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2657

logiciel

2657-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2657

logiciel

2657-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2657

2657-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2657

2657-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
ssss

2657-134 L'adaptateur n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

2657-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2657

B88

logiciel

2657-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2657

2657-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
2657

B88

190

2657-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2657

2657-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88 2657

2657-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

2658-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2658

2658-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
2658

2658-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
2658

2658-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2658

2658-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2658

2658-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
2658

2658-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2658

2658-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
2658

2658-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :
Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :
2651

2658-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2658

2658-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :
2658

B88

2658-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :
2658

2658-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
2658

2658-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2658

2658-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
2658

B88

2658-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2658

logiciel

2658-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

2658

logiciel

2658-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2658

2658-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
2658

2658-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
SSSS

2658-134 L'adaptateur n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

2658-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2658

B88

logiciel

2658-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2658

2658-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
2658

B88

190

2658-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :
Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
2658

2658-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88 2658

2658-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

2659-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
2659

2659-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :
2659

2659-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :
2659

2659-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2659

2659-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2659

2659-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :
2659

2659-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
2659

2659-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :
2659

2659-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

2651

2659-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

2659

2659-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

2659

B88

2659-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :

2659

2659-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

2659

2659-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

2659

2659-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

2659

B88

2659-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

2659

logiciel

2659-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :

190

B88

2659

logiciel

2659-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

2659

2659-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :

2659

2659-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :

SSSS

2659-134 L'adaptateur n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :

B88

logiciel

2659-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

2659

B88

logiciel

2659-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

2659

2659-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :

2659

B88

190

2659-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :

2659

2659-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :

199

B88 2659

2659-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

265B-102 Une erreur irrémédiable de support s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

265B

265B-104 Le moteur n'a pas réussi à redémarrer.

Liste des unités remplaçables sur site :

265B

265B-105 L'unité n'est pas passée à l'état Prêt.

Liste des unités remplaçables sur site :

265B

265B-106 Le test de la carte électronique a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

265B

265B-108 Le test du bus a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

265B

265B-110 Le format du support est endommagé.

Liste des unités remplaçables sur site :

265B

265B-112 Le test de diagnostic a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :

265B

265B-114 Erreur matérielle irrémédiable.

Liste des unités remplaçables sur site :

265B

265B-116 Erreur de protocole.

Intervention de l'agent de service :

Assurez-vous que l'unité, la carte, le logiciel de diagnostics et le logiciel applicatif sont compatibles en vérifiant leur niveau. Si vous ne trouvez pas de problème, contactez votre support technique.

Liste des unités remplaçables sur site :

2651

265B-117 Une erreur de protection en écriture s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :

265B

265B-118 Un dépassement du délai d'attente d'une commande SCSI s'est produit.

Liste des unités remplaçables sur site :

265B

B88

265B-120 Erreur liée à un SCSI occupé ou à une commande.

Liste des unités remplaçables sur site :

265B

265B-122 Erreur de conflit de réservation SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
265B

265B-124 Une erreur de condition de vérification SCSI s'est produite.

Liste des unités remplaçables sur site :
265B

265B-126 Une erreur logicielle a été provoquée par une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
265B

B88

265B-128 L'analyse du journal des erreurs indique une panne matérielle.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

265B

logiciel

265B-129 L'analyse du journal des erreurs indique un incident sur le bus SCSI.

Liste des unités remplaçables sur site :
190

B88

265B

logiciel

265B-130 L'analyse du journal des erreurs indique un incident signalé par la fonction d'auto-surveillance de l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
265B

265B-132 Une erreur matérielle s'est produite sur l'unité de disque.

Liste des unités remplaçables sur site :
265B

265B-133 Reportez-vous au guide de maintenance du sous-système pour exécuter les diagnostics.

Liste des unités remplaçables sur site :
SSSS

265B-134 L'adaptateur n'a pas réussi à se configurer.

Liste des unités remplaçables sur site :
B88

logiciel

265B-135 La configuration de l'unité a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
265B

B88

logiciel

265B-136 L'opération de certification a échoué.

Liste des unités remplaçables sur site :
265B

265B-137 Une condition d'attention pour l'unité s'est produite dans la commande Send Diagnostic.

Liste des unités remplaçables sur site :
265B

B88

190

265B-138 L'analyse du journal des erreurs indique que l'unité de disque fonctionne à une température supérieure à la température recommandée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez qu'aucun des orifices de ventilation des capots du système n'est obstrué, et qu'aucun autre avertissement environnemental du système n'a été émis. Sinon, effectuez MAP 0210 : General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
265B

265B-140 L'analyse du journal des erreurs indique une qualité de signal médiocre.

Liste des unités remplaçables sur site :
199

B88 265B

265B-640 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur de chemin.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

2667-125 Un incident d'alimentation électrique s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

153

2667-135 Un incident de ventilateur s'est produit.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

166

2667-145 Le boîtier signale un incident lié à un seuil de température.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

166

2667-155 Une erreur de carte d'extension s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2667

2667-175 Une erreur de services de boîtier s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2667

2667-201 Erreur de configuration de l'unité

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2667

2680

2667-202 Le boîtier ne s'est pas ouvert.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2667

2680

2667-203 Le boîtier n'a pas renvoyé les données d'interrogation.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2667

2680

2667-210 Le boîtier signale une erreur d'alimentation à une baie d'unité de stockage.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2681

Câble

2667-239 Le boîtier signale un incident lié à un seuil de tension.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

153

2667

2667-246 Le boîtier signale un incident lié à un seuil de température.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0210 : General problem resolution, se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

166

2667

2D05-8008 Une panne permanente du bloc de batteries de cache s'est produite.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3100.

Liste des unités remplaçables sur site :

2D05

2D05-8009 Panne imminente du bloc de batteries de cache.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3100.

Liste des unités remplaçables sur site :

2D05

2D07-101 Erreur de configuration de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2D07

2D07-102E Plus de stockage secondaire sur disque.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2D07-3002 L'unité appelée n'a pas répondu à la sélection.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2D07-3010 Le disque a renvoyé une réponse incorrecte à l'adaptateur.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2D07-3020 Erreur de configuration du sous-système de stockage.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-3100 L'adaptateur a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-3101 L'adaptateur a détecté une erreur d'interface de bus d'unité.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-3109 Le délai d'expiration d'une commande de disque a été atteint sur un adaptateur.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-3110 Erreur d'interface de bus de disque.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-7001 Erreur temporaire de données disque.

Intervention de l'agent de service :

Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

722

2D07-710 Panne permanente de l'adaptateur.

Liste des unités remplaçables sur site :

2D07

2D07-711 Panne de la carte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2D07

2D07-712 Erreur de configuration du bus de l'unité de l'adaptateur.
Intervention de l'agent de service :

Carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI. Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. PCI-X Ultra320 SCSI RAID : Effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* .

Liste des unités remplaçables sur site :

2D07

2D07-713 Panne de la carte.
Liste des unités remplaçables sur site :

2D07

2D07-714 Panne temporaire de l'adaptateur.
Liste des unités remplaçables sur site :

2D07

2D07-715 Panne temporaire de l'adaptateur.
Liste des unités remplaçables sur site :

2D07

2D07-716 Erreur de bus PCI détectée par EEH.
Liste des unités remplaçables sur site :

2D07

293

2D07-717 Erreur de bus PCI détectée par l'adaptateur.
Liste des unités remplaçables sur site :

2D07

293

2D07-718 Erreur de bus PCI temporaire détectée par l'adaptateur.
Liste des unités remplaçables sur site :

2D07

293

2D07-719 Alimentation de la terminaison du bus d'unité perdue ou non détectée
Intervention de l'agent de service :

Carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI. Effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. PCI-X Ultra320 SCSI RAID : Effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX* .

2D07-720 Erreur de configuration du bus de l'unité de l'adaptateur.
Intervention de l'agent de service :

Pour une carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI, effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. Pour une carte PCI-X Ultra320 SCSI RAID, effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-721 L'adaptateur a détecté une panne temporaire du bus de l'unité.
Intervention de l'agent de service :

Pour une carte PCI-X Dual Channel Ultra320 SCSI, effectuez MAP 0050 : SCSI Bus Problems. Pour une carte PCI-X Ultra320 SCSI RAID, effectuez MAP 3150 se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-722 Incident de l'interface du bus d'unité.
Liste des unités remplaçables sur site :

2D07

2D07-723 Incident de l'interface du bus d'unité.
Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0054 : PCI-X SCSI Bus Problems

2D07-724 Incident temporaire de l'interface du bus d'unité.
Liste des unités remplaçables sur site :

2D07

2D07-725 Incident temporaire de l'interface du bus d'unité.
Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0054 : PCI-X SCSI Bus Problems

2D07-8008 Panne permanente du bloc de batteries de cache.
Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3000, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :

2526

293

2D07-8009 Panne imminente du bloc de batteries de cache.
Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3000, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
2526

293

2D07-9000 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9001 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9002 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la reconnaissance de configuration.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9008 Le contrôleur ne prend pas en charge la fonction attendue pour un ou plusieurs disques.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3030, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9010 Les données de cache associées aux disques connectés sont introuvables.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3020, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9011 Les données de cache appartiennent à des disques autres que ceux qui sont connectés.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9020 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9021 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9022 Deux disques ou plus manquent dans une grappe de disques RAID-5.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9023 Un ou plusieurs membres de la grappe de disques ne sont pas au bon emplacement physique.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3012, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9024 L'emplacement physique des membres de la grappe de disques entre en conflit avec une autre grappe de disques.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9025 Un disque incompatible est installé à un emplacement de disque dégradé dans la grappe de disques.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9026 Un disque dégradé dans la grappe de disques n'a pas été trouvé à l'emplacement physique requis.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9027 La grappe de disques est dégradée ou va se dégrader et les données de parité ne sont pas synchronisées.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3013, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9028 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9029 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9030 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9031 Reconstruction automatique de la grappe de disques lancée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9032 La grappe de disques est dégradée en raison d'un disque manquant ou en panne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3010, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9041 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9042 Erreurs détectées et corrigées lors du contrôle de parité sur la grappe de disques d'arrière-plan sur le disque indiqué.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9050 Les données de cache requises sont introuvables pour un ou plusieurs disques.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3031, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9051 Des données de cache existent pour plusieurs disques manquants ou en panne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3032, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9052 Des données de cache existent pour un ou plusieurs disques modifiés.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9054 Ressources de contrôleur RAID non disponibles en raison d'incidents précédents.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3021, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9060 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9061 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-10.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9062 Une ou plusieurs paires de disques manquent dans une grappe de disques RAID-0.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3011, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9063 Le nombre maximum de grappes de disques fonctionnelles a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9073 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 3040, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9074 Plusieurs contrôleurs connectés dans une configuration incorrecte.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3041, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9081 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9082 Le contrôleur a détecté une erreur d'unité pendant la récupération d'un support interne.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3090, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9090 Le disque a été modifiée après le dernier état connu.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3033, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9091 Une modification de configuration de disque incorrecte a été détectée.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3033, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9092 Le disque doit être formaté avant d'être utilisé.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3034, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-9200 Identifiez le disque à remplacer.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3036, dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-FFF3 Format de support de disque erroné.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 3035 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2D07-FFF4 Incident d'unité de disque.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2D07-FFF6 Le disque a détecté une erreur de disque remédiable.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2D07-FFFA Erreur temporaire du bus de disque.

Intervention de l'agent de service :
Si le problème persiste, effectuez MAP 3051 dans le *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

Liste des unités remplaçables sur site :
722

2D07-FFFE Erreur temporaire du bus de disque.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 3150, se trouvant dans le manuel *PCI-X SCSI RAID Controller Reference Guide for AIX*.

2E01-101 Echec du test d'enregistrement

Intervention de l'agent de service :
Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E01

2E01-102 Echec du test du total de contrôle VPD

Intervention de l'agent de service :
Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E01

2E01-103 Echec du test de la mémoire Flash

Intervention de l'agent de service :
Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :
2E01

2E01-104 Echec du test interne en boucle**Intervention de l'agent de service :**

Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2E01

2E01-105 Echec du test externe en boucle**Intervention de l'agent de service :**

Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2E01

2E01-106 Echec du test externe en boucle avec total de contrôle IP**Intervention de l'agent de service :**

Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2E01

2E01-107 Echec du test externe en boucle avec total de contrôle TCP**Intervention de l'agent de service :**

Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2E01

2E01-108 Echec du test de lien réseau.**Intervention de l'agent de service :**

Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2E01

2E01-109 Echec du test de lien réseau.**Intervention de l'agent de service :**

Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2E01

2E01-201 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident**Intervention de l'agent de service :**

Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2E01

2E01-202 Echec du test de lien réseau.**Intervention de l'agent de service :**

Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2E01

2E01-601 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur matérielle.**Intervention de l'agent de service :**

Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2E01

2E01-602 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur EEH.**Intervention de l'agent de service :**

Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2E01

2E01-603 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur EEPROM.**Intervention de l'agent de service :**

Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2E01

2E01-604 L'analyse du journal des erreurs indique des erreurs de transmission.**Intervention de l'agent de service :**

Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2E01

2E02-101 Echec du test d'enregistrement

Intervention de l'agent de service :

Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2E02

2E02-102 Echec du test du total de contrôle VPD

Intervention de l'agent de service :

Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2E02

2E02-103 Echec du test de la mémoire Flash

Intervention de l'agent de service :

Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2E02

2E02-104 Echec du test interne en boucle

Intervention de l'agent de service :

Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2E02

2E02-105 Echec du test externe en boucle

Intervention de l'agent de service :

Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2E02

2E02-106 Echec du test externe en boucle avec total de contrôle IP

Intervention de l'agent de service :

Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2E02

2E02-107 Echec du test externe en boucle avec total de contrôle TCP

Intervention de l'agent de service :

Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2E02

2E02-108 Echec du test de lien réseau.

Intervention de l'agent de service :

Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2E02

2E02-109 Echec du test de lien réseau.

Intervention de l'agent de service :

Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2E02

2E02-201 Erreur étendue lors de la gestion de l'incident

Intervention de l'agent de service :

Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2E02

2E02-202 Echec du test de lien réseau.

Intervention de l'agent de service :

Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2E02

2E02-601 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur matérielle.

Intervention de l'agent de service :

Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2E02

2E02-602 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur EEH.

Intervention de l'agent de service :

Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2E02

2E02-603 L'analyse du journal des erreurs indique une erreur EEPR0M.

Intervention de l'agent de service :

Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2E02

2E02-604 L'analyse du journal des erreurs indique des erreurs de transmission.

Intervention de l'agent de service :

Accédez à MAP 0210 : General Problem Resolution se trouvant dans votre guide de maintenance du serveur hôte.

Liste des unités remplaçables sur site :

2E02

Chapitre 9. Codes SRN A00-FF0 à A25-001

Codes SRN A00-FF0 à A25-001

Le x figurant dans le groupe de codes SRN suivant est codé comme suit :

8 4 2 1

| | | |

| | | Remplace toutes les FRU listées

| | Remplacement à chaud pris en charge

| Le logiciel peut être la cause

Réservé

Remarque : Certains codes SRN de ce chapitre peuvent contenir 4 et non 3 chiffres après le tiret (-). Utilisez les codes d'emplacement physique et les numéros d'unité remplaçable sur site (FRU) listés sur l'écran de rapport d'incident des diagnostics. Les unités remplaçables sur site ne sont pas utilisées dans ce groupe de codes SRN.

A00-FF0 L'analyse du journal des erreurs ne permet de déterminer l'erreur. Le journal des erreurs indique les emplacements physiques des unités remplaçables sur site comme causes probables des erreurs.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A01-00x L'analyse du journal des erreurs indique une erreur détectée par l'UC, mais la panne n'a pas pu être identifiée.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A01-01x Erreur interne de l'unité centrale.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A01-02x Erreur du contrôleur cache ou de la mémoire cache interne de l'unité centrale.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A01-03x Erreur de vérification du code correcteur d'erreur à plusieurs bits ou de parité de la mémoire cache externe.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A01-04x Erreur de vérification du code correcteur d'erreur à un seul bit de la mémoire cache externe.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A01-05x Erreur liée au dépassement du délai d'attente du bus système.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A01-06x Erreur de dépassement du délai d'attente en attente d'une entrée-sortie.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A01-07x Erreur de parité sur le bus système.

A01-08x • A02-15x

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A01-08x Erreur de protocole/transfert sur le bus système.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A02-00x L'analyse du journal des erreurs indique une erreur détectée par le contrôleur de mémoire, mais la panne n'a pas pu être identifiée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A02-01x Erreur de mémoire irrémédiable.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A02-02x Erreur remédiable liée à la vérification et correction d'erreurs.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A02-03x Seuil d'erreurs remédiables dépassé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A02-04x Erreur interne liée au sous-système de contrôle de la mémoire.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A02-05x Erreur d'adresse de la mémoire (adresse invalide ou tentative d'accès).

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A02-06x Erreur liée aux données de la mémoire (données erronées envoyées en mémoire).

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A02-07x Erreur interne liée au commutateur/bus mémoire.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A02-08x Erreur liée à un dépassement du délai d'attente de la mémoire.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A02-09x Erreur de parité sur le bus système.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A02-10x Erreur liée au dépassement du délai d'attente du bus système.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A02-11x Erreur de protocole/transfert sur le bus système.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A02-12x Erreur liée au dépassement du délai d'attente du pont hôte d'entrée-sortie.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A02-13x Erreur de parité des données/de l'adresse du pont hôte d'entrée-sortie.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A02-15x Erreur liée à la fonction du support système.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A02-16x Erreur liée au commutateur/matériel interne du bus système.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A03-00x L'analyse du journal des erreurs indique une erreur détectée par l'unité d'entrée-sortie, mais la panne n'a pas pu être identifiée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A03-01x Erreur de parité sur l'adresse du bus d'entrée-sortie.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A03-02x Erreur de parité sur les données du bus d'entrée-sortie.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A03-03x Erreur liée au dépassement du délai d'attente de l'unité/du pont d'entrée-sortie, erreur d'accès ou autre erreur.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A03-04x Erreur interne liée à l'unité/au pont d'entrée-sortie.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A03-05x Erreur E-S sur un bus non PCI.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A03-06x Erreur de parité sur l'adresse du bus mezzanine.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A03-07x Erreur de parité de l'adresse du bus système.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A03-08x Erreur de parité des données du bus mezzanine.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A03-09x Erreur de parité des données du bus système.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A03-10x Dépassement du délai d'attente du bus mezzanine, erreur de protocole ou de transfert.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A03-11x Erreur liée au dépassement du délai d'attente du bus système.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A03-12x Erreur sur un bus système.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A03-13x Erreur de parité du bus d'extension d'entrée-sortie.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A03-14x Erreur liée au dépassement du délai d'attente du bus d'extension d'entrée-sortie.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A03-15x **Echec de la connexion du bus d'extension d'entrée-sortie.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A03-16x **L'unité d'extention d'entrée-sortie n'est pas en cours d'exécution.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A05-00x **L'analyse du journal des erreurs indique un avertissement relatif à l'alimentation et à l'environnement, mais la panne n'a pas pu être identifiée.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A05-01x **Le détecteur indique qu'un ventilateur est en panne.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A05-02x **Arrêt du système dû à un incident au niveau du ventilateur.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A05-03x **Le détecteur indique une tension en dehors de la plage normale.**

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la procédure d'*Isolement d'un problème d'alimentation* correspondant à votre système.

A05-04x **Arrêt du système dû à une tension en dehors de la plage normale.**

Intervention de l'agent de service :

Reportez-vous à la procédure d'*Isolement d'un problème d'alimentation* correspondant à votre système.

A05-05x **Le détecteur indique une température anormalement élevée.**

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez les points suivants :

1. La température ambiante de la pièce avoisine celle de l'environnement d'exploitation du système.
2. La circulation de l'air autour du système se fait sans obstruction.

3. Tous les capots du système sont fermés.

4. Aucun ventilateur n'est en panne.

Si tous ces points sont satisfaits, poursuivez avec la procédure MAP 0230: Platform error problem resolution.

A05-06x **Arrêt du système dû à une température anormalement élevée.**

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez les points suivants :

1. La température ambiante de la pièce avoisine celle de l'environnement d'exploitation du système.
2. La circulation de l'air autour du système se fait sans obstruction.
3. Tous les capots du système sont fermés.
4. Aucun ventilateur n'est en panne.

Si tous ces points sont satisfaits, poursuivez avec la procédure MAP 0230: Platform error problem resolution.

A05-07x **Le détecteur indique qu'une alimentation électrique est en panne.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A05-08x **Arrêt du système dû à un incident au niveau de l'alimentation électrique.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A05-09x **Le détecteur indique qu'une unité remplaçable sur site est en panne.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A05-10x **Arrêt du système dû à un incident au niveau de l'unité remplaçable sur site.**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A05-14x **Arrêt du système dû à un incident au niveau de l'alimentation (cause non spécifiée).**

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A05-16x Arrêt du système dû à un incident au niveau de l'alimentation électrique interne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A05-19x Arrêt du système dû à un incident au niveau du ventilateur.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A05-21x Arrêt du système dû à une température excessive.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez les points suivants :

- La température ambiante de la pièce avoisine celle de l'environnement d'exploitation du système.
- La circulation de l'air autour du système se fait sans obstruction.
- Tous les capots du système sont fermés.

Si toutes les conditions sont remplies, effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A05-22x Arrêt du système dû à une température excessive et à un incident au niveau du ventilateur.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A05-24x Panne d'alimentation électrique précisément due à un incident de pile interne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-00x L'analyse du journal des erreurs indique une erreur détectée par le processeur de support, mais la panne n'a pas pu être identifiée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-01x Description : dépassement du délai d'attente de la réponse de communication du processeur de support.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

Remarque : Assurez-vous que l'IPLROS système et le processeur de support correspondent au dernier niveau de pare-feu avant de supprimer tout composant du système.

A0D-02x Erreur liée au bus général (I2C) d'entrée-sortie.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

Remarque : Si vous effectuez la maintenance d'un système 9076/Nxx, consultez le journal des erreurs du processeur de support (SVP).

A0D-03x Erreur liée au bus général (I2C) d'entrée-sortie secondaire.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-04x Erreur de mémoire de processeur de service interne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-05x Erreur du processeur de service lors de l'accès à des registres spéciaux.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-06x Le processeur de service indique une erreur de communication inconnue.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-07x Erreur liée au microprogramme du processeur de service interne ou version incorrecte.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-08x Erreur matérielle liée au processeur de service interne.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-09x Erreur du processeur de service lors de l'accès à des données techniques essentielles EEPROM.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-10x Erreur de processeur de service lors de l'accès au panneau de commande.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-11x Erreur du processeur de service lors de l'accès au contrôleur d'alimentation.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-12x Erreur de processeur de service lors de l'accès au détecteur de ventilation.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-13x Erreur de processeur de service lors de l'accès au détecteur de température.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

Remarque : Si vous effectuez la maintenance d'un système 9076/Nxx, consultez le journal des erreurs du processeur de service (SVP).

A0D-14x Erreur de processeur de service lors de l'accès au détecteur de tension.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

Remarque : Si vous effectuez la maintenance d'un système 9076/Nxx, consultez le journal des erreurs du processeur de service (SVP).

A0D-17x Erreur du processeur de service lors de l'accès au port en série.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-18x Le processeur de service a détecté une erreur liée à la mémoire NVRAM.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-19x Erreur du processeur de service lors de l'accès à l'horloge temps réel.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-20x Erreur de processeur de service lors de l'accès au matériel/contrôleur d'analyse.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-21x Le processeur de service a détecté une erreur au niveau de la pile de sauvegarde de l'horloge en temps réel.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-23x Perte de rythme du processeur de service.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-24x Le processeur de service a détecté un dépassement du délai d'attente de la surveillance.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-25x Incident de connexion général au niveau du réseau des dispositifs d'alimentation.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-26x Incident au niveau du noeud réseau des dispositifs d'alimentation.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-29x Erreur du processeur de service lors de l'accès au réseau du contrôle d'alimentation.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-30x Matériel non pris en charge.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-31x Erreur détectée lors de la gestion d'un avertissement ou d'une interruption du matériel système.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-33x Erreur liée au tableau de constructions logiques dans l'autotest.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-34x Erreur de test de connexion.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-35x Erreur de diagnostic IPL de la mémoire cache ou principale.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-36x Autre erreur de diagnostic IPL.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-37x Erreur d'horloge ou de boucle à verrouillage de phase.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-38x Erreur d'initialisation ou d'analyse matériel.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-39x Erreur de vérification de l'ID de la puce.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A0D-40x Erreur liée à la détection/présence d'une unité remplaçable sur site (mal connectée).

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A10-100 La ressource est indisponible du fait d'une erreur. Le système fonctionne en mode dégradé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A10-200 La ressource a été signalée comme ayant échoué par la plateforme. Le système fonctionne en mode dégradé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A10-210 Le processeur a été déconfiguré. Le système fonctionne en mode dégradé.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A11-00x Une erreur non-critique a été détectée. L'analyse du journal des erreurs indique une erreur détectée par l'UC, mais la panne n'a pas pu être identifiée.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A11-01x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur interne de l'unité centrale.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A11-02x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur du contrôleur cache ou de la mémoire cache interne de l'unité centrale.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A11-03x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de vérification et correction d'erreurs à plusieurs bits ou de parité de la mémoire cache externe.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A11-04x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de vérification et correction d'erreurs à un seul bit de la mémoire cache externe.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A11-05x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de dépassement du délai d'attente du bus système.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A11-06x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de dépassement du délai d'attente d'une unité d'entrée-sortie.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A11-07x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de parité du bus système.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A11-08x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur liée au transfert/protocole du bus système.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A11-50x Des erreurs remédiables répétées sur une ressource indiquent un risque d'évolution vers une erreur non-remédiable. Cependant, la ressource n'a pas pu être déconfigurée et elle est toujours utilisée. Le système fonctionne avec le risque d'une erreur irrémédiable.

Intervention de l'agent de service :
S'il n'est pas possible d'effectuer la réparation immédiatement, redémarrez le système et la ressource sera déconfigurée. Les opérations peuvent alors continuer en mode dégradé. Pour faire la réparation, effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A11-510 Une ressource a été déconfigurée et n'est plus utilisée du fait d'une tendance vers une erreur irrémédiable.

Intervention de l'agent de service :
Le système fonctionne en mode dégradé. Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A11-520 Des erreurs remédiables répétées sur une ressource indiquent un risque d'évolution vers une erreur non-remédiable. Cependant, la ressource n'a pas pu être déconfigurée et elle est toujours utilisée. Le système fonctionne avec le risque d'une erreur irrémédiable.

Intervention de l'agent de service :
Essayez de supprimer les processus du processeur défaillant et tentez une nouvelle de procéder à la déconfiguration ; utilisez la commande `ha_star -C`. Une autre solution consiste à redémarrer, et le processeur sera déconfiguré. Le système peut continuer en mode dégradé. Pour la réparation, effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A11-530 Des erreurs remédiables répétées sur une ressource indiquent un risque d'évolution vers une erreur non-remédiable. Cependant, la ressource n'a pas pu être déconfigurée et elle est toujours utilisée. Le système fonctionne avec le risque d'une erreur irrémédiable. Une déconfiguration du processeur peut être activé lors de l'exécution afin de le déconfigurer.

Intervention de l'agent de service :

Pour activer la déconfiguration du processeur lors de l'exécution, utilisez la commande **chdev -a cpuguard=enable -l sys0**. Puis, pour procéder à nouveau à la déconfiguration, utilisez la commande **ha_star -C**. Une autre solution consiste à redémarrer, et le processeur sera déconfiguré. Le système peut continuer en mode dégradé. Pour la réparation, effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A11-540 Des erreurs réparables répétées sur une ressource indiquent un risque d'évolution vers une erreur non-réparable. Cependant, la ressource n'a pas pu être déconfigurée et elle est toujours utilisée. Le système fonctionne avec le risque d'une erreur irréparable.

Intervention de l'agent de service :

S'il n'est pas possible d'effectuer la réparation immédiatement, redémarrez le système et la ressource sera déconfigurée. Les opérations peuvent alors continuer en mode dégradé. Pour la réparation, effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A11-550 Des erreurs réparables répétées sur une ressource indiquent un risque d'évolution vers une erreur non-réparable. Cependant, la ressource n'a pas pu être déconfigurée et elle est toujours utilisée. Le système fonctionne avec le risque d'une erreur irréparable.

Intervention de l'agent de service :

S'il n'est pas possible d'effectuer la réparation immédiatement, redémarrez le système et la ressource sera déconfigurée. Les opérations peuvent alors continuer en mode dégradé. Pour la réparation, effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A11-560 Des erreurs réparables qui surviennent sur une ressource indiquent des erreurs irréparables potentielles. La ressource ne peut être déconfigurée, et elle est toujours utilisée. L'incident peut être résolu par l'orientation de bits de grappe.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0235 : System array self-repair problem resolution.

A11-570 Un processeur a été déconfiguré du fait d'une tendance vers une erreur irréparable. Le système fonctionne en mode dégradé. L'incident peut être résolu par l'orientation de bits de grappe.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0235 : System array self-repair problem resolution.

A11-580 Des erreurs réparables qui surviennent sur un processeur indiquent une erreur irréparable potentielle. La ressource ne peut être déconfigurée, et elle est toujours utilisée. L'incident peut être résolu par l'orientation de bits de grappe.

Intervention de l'agent de service :

Effectuez MAP 0235 : System array self-repair problem resolution.

A12-00x Une erreur non-critique a été détectée. L'analyse du journal des erreurs indique une erreur détectée par le contrôleur de mémoire, mais la panne n'a pas pu être identifiée.

Intervention de l'agent de service :

Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A12-01x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de mémoire irréparable.

Intervention de l'agent de service :

Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A12-02x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de vérification et correction d'erreurs réparable.

Intervention de l'agent de service :

Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A12-03x Une erreur non-critique a été détectée ; un seuil d'erreur réparable qui a été dépassé.

Intervention de l'agent de service :

Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A12-04x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur interne du sous-système de contrôle de la mémoire.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A12-05x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur liée à l'adresse de la mémoire (adresse invalide ou tentative d'accès).

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A12-06x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur liée aux données de la mémoire (données erronées envoyées dans la mémoire).

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A12-07x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur interne du commutateur/bus de la mémoire.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A12-08x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de dépassement du délai d'attente de la mémoire.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A12-09x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de parité du bus système.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A12-10x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de dépassement du délai d'attente du bus système.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A12-11x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur liée au transfert/protocole du bus système.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A12-12x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de dépassement du délai d'attente du pont hôte d'entrée-sortie.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A12-13x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de parité des données/de l'adresse du pont hôte d'entrée-sortie.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A12-15x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de fonction de support système.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A12-16x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de commutateur/matériel interne du bus système.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A12-50x Des erreurs remédiables répétées sur une ressource indiquent un risque d'évolution vers une erreur non-remédiable. Cependant, la ressource n'a pas pu être déconfigurée et elle est toujours utilisée. Le système fonctionne avec le risque d'une erreur irrémédiable.

Intervention de l'agent de service :
S'il n'est pas possible d'effectuer la réparation immédiatement, redémarrez le système et la ressource sera déconfigurée. Les opérations peuvent alors continuer en mode dégradé. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A13-00x Une erreur non-critique a été détectée. L'analyse du journal des erreurs indique une erreur détectée par l'unité d'entrée-sortie, mais la panne n'a pas pu être identifiée.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A13-01x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de parité de l'adresse sur le bus d'E-S.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A13-02x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de parité des données sur le bus d'E-S.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A13-03x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'un dépassement du délai d'attente du bus d'entrée-sortie, d'une erreur d'accès ou d'une autre erreur.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A13-04x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur interne de l'unité/ du pont d'entrée-sortie.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A13-05x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur d'entrée-sortie sur un bus non PCI.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A13-06x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de parité sur l'adresse du bus mezzanine.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A13-07x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de parité sur l'adresse du bus système.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A13-08x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de parité sur les données du bus mezzanine.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A13-09x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de parité sur les données du bus système.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A13-10x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de dépassement du délai d'attente du bus mezzanine.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A13-11x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de dépassement du délai d'attente du bus système.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A13-12x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur sur un bus système.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A13-13x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de parité sur le bus d'extension d'E-S.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A13-14x • A15-16x

A13-14x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de dépassement du délai d'attente du bus d'extension d'E-S.

Intervention de l'agent de service :

Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A13-15x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de connexion du bus d'extension d'E-S.

Intervention de l'agent de service :

Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A13-16x Une erreur non-critique a été détectée ; une unité d'extension d'E-S n'est pas dans un état de fonctionnement.

Intervention de l'agent de service :

Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A13-50x Des erreurs réparables répétées sur une ressource indiquent un risque d'évolution vers une erreur non-réparable. Cependant, la ressource n'a pas pu être déconfigurée et elle est toujours utilisée. Le système fonctionne avec le risque d'une erreur irréparable.

Intervention de l'agent de service :

S'il n'est pas possible d'effectuer la réparation immédiatement, redémarrez le système et la ressource sera déconfigurée. Les opérations peuvent alors continuer en mode dégradé. Pour la réparation, effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A15-01x Le détecteur indique qu'un ventilateur fonctionne trop lentement.

Intervention de l'agent de service :

Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A15-03x Description : le détecteur indique une tension en dehors de la plage normale.

Intervention de l'agent de service :

Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A15-05x Le détecteur indique une température anormalement élevée.

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez les points suivants :

1. La température ambiante de la pièce avoisine celle de l'environnement d'exploitation du système.
2. La circulation de l'air autour du système se fait sans obstruction.
3. Tous les capots du système sont fermés.
4. Aucun ventilateur n'est en panne.

Si tous ces points sont satisfaits, poursuivez avec la procédure MAP 0230: Platform error problem resolution.

A15-07x Le détecteur indique qu'une alimentation électrique est en panne.

Intervention de l'agent de service :

Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A15-09x Le détecteur indique qu'une unité remplaçable sur site est en panne.

Intervention de l'agent de service :

Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A15-11x Le détecteur indique qu'un ventilateur redondant est en panne.

Intervention de l'agent de service :

Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A15-12x Le détecteur indique qu'une alimentation redondante est en panne.

Intervention de l'agent de service :

Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A15-13x Le détecteur indique qu'une unité remplaçable sur site redondante est en panne.

Intervention de l'agent de service :

Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A15-14x Panne d'alimentation électrique due à une cause non spécifiée.

Intervention de l'agent de service :

Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A15-16x Incident au niveau de l'alimentation électrique interne.

Intervention de l'agent de service :

Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A15-17x **Incident au niveau de l'alimentation électrique interne redondante.**

Intervention de l'agent de service :

Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A15-19x **Ventilateur en panne.**

Intervention de l'agent de service :

Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A15-20x **Incident non-critique lié au refroidissement, perte d'un ventilateur redondant.**

Intervention de l'agent de service :

Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A15-21x **Température excessive.**

Intervention de l'agent de service :

Vérifiez les points suivants :

- La température ambiante de la pièce avoisine celle de l'environnement d'exploitation du système.
- La circulation de l'air autour du système se fait sans obstruction.
- Tous les capots du système sont fermés.

Si toutes les conditions sont remplies, effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A15-22x **Panne de ventilateur et température excessive.**

Intervention de l'agent de service :

Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A15-23x **Incident non-critique lié à l'alimentation, perte d'une alimentation électrique redondante.**

Intervention de l'agent de service :

Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A15-24x **Panne d'alimentation électrique précisément due à un incident de pile interne.**

Intervention de l'agent de service :

Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A15-50x **Des erreurs remédiables répétées sur une ressource indiquent un risque d'évolution vers une erreur non-remédiable. Cependant, la ressource n'a pas pu être déconfigurée et elle est toujours utilisée. Le système fonctionne avec le risque d'une erreur irrémédiable.**

Intervention de l'agent de service :

S'il n'est pas possible d'effectuer la réparation immédiatement, redémarrez le système et la ressource sera déconfigurée. Les opérations peuvent alors continuer en mode dégradé. Pour la réparation, effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-00x **Une erreur non-critique a été détectée. L'analyse du journal des erreurs indique une erreur détectée par le processeur de support, mais la panne n'a pas pu être identifiée.**

Intervention de l'agent de service :

Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-01x **Une erreur non-critique a été détectée. Dépassement du délai d'attente de la réponse de communication du processeur de service.**

Intervention de l'agent de service :

Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

Remarque : Assurez-vous que l'IPLROS système et le processeur de support correspondent au dernier niveau de pare-feu avant de supprimer tout composant du système.

A1D-02x **Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur liée au bus général (I2C) d'entrée-sortie.**

Intervention de l'agent de service :

Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-03x **Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur liée au bus général (I2C) d'entrée-sortie secondaire.**

Intervention de l'agent de service :

Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-04x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de mémoire de processeur de service interne.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-05x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de processeur de service lors de l'accès aux registres spéciaux.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-06x Une erreur non-critique a été détectée ; un processeur de service signale une erreur de communication inconnue.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-07x Une erreur non-critique a été détectée. Erreur liée au microprogramme du processeur de service interne ou version incorrecte.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-08x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une autre erreur matériel du processeur de service interne.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-09x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de processeur de service lors de l'accès aux données techniques essentielles EEPROM.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-10x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de processeur de service lors de l'accès au panneau de commande.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-11x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de processeur de service lors de l'accès au contrôleur d'alimentation.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-12x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de processeur de service lors de l'accès au détecteur de ventilation.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-13x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de processeur de service lors de l'accès au détecteur de température.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-14x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de processeur de service lors de l'accès au détecteur de tension.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-17x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de processeur de service lors de l'accès au port en série.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-18x Une erreur non-critique a été détectée ; un processeur de service a détecté une erreur de mémoire NVRAM.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-19x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de processeur de service lors de l'accès à l'horloge en temps réel.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-20x Une erreur non-critique Service été détectée ; il s'agit d'une erreur de processeur de service lors de l'accès au contrôleur/matériel d'analyse.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-21x Une erreur non-critique a été détectée ; un processeur de service a détecté une erreur liée à la pile de sauvegarde de l'horloge en temps réel.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-23x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une perte de rythme au niveau du processeur de service.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-24x Une erreur non-critique a été détectée ; un processeur de service a détecté un dépassement du délai d'attente de la surveillance.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-25x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'un incident de connexion général du réseau de contrôle de l'alimentation.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-26x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'un incident au niveau du noeud du réseau de contrôle de l'alimentation.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-29x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de processeur de service lors de l'accès au réseau de contrôle d'alimentation.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-30x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'un matériel non pris en charge.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-31x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur détectée lors de la gestion d'un avertissement ou d'une interruption du matériel système.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-33x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur liée au tableau de constructions logiques dans l'autotest.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-34x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de test de connexion.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-35x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de diagnostic IPL de la mémoire cache ou principale.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-36x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une autre erreur de diagnostic IPL.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-37x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur d'horloge ou de boucle à verrouillage de phase.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-38x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur d'initialisation ou d'analyse matériel.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-39x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de vérification de l'ID de la puce.

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-40x Une erreur non-critique a été détectée ; il s'agit d'une erreur de détection/présence (connexion défaillante).

Intervention de l'agent de service :
Planifiez une maintenance différée. Effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A1D-50x Des erreurs réparables répétées sur une ressource indiquent un risque d'évolution vers une erreur non-réparable. Cependant, la ressource n'a pas pu être déconfigurée et elle est toujours utilisée. Le système fonctionne avec le risque d'une erreur irréparable.

Intervention de l'agent de service :
S'il n'est pas possible d'effectuer la réparation immédiatement, redémarrez le système et la ressource sera déconfigurée. Les opérations peuvent alors continuer en mode dégradé. Pour la réparation, effectuez MAP 0230 : Platform error problem resolution.

A22-xxxx Unité d'entrée-sortie multi-accès défectueuse.

Intervention de l'agent de service :

Remarque : Pour obtenir le code de fonction défaillante, remplacez les 3 ou 4 chiffres après le tiret (-) par xxxx (les xxxx substitués représente le code de fonction défaillante).

A23-001 Résolution d'incidents d'entrée-sortie multi-accès.

Intervention de l'agent de service :
Effectuez MAP 0285 : Multipath I/O (MPIO) problem resolution.

A24-000 Le seuil a été dépassé par de fausses interruptions sur un niveau d'interruption partagée.

Intervention de l'agent de service :
Utilisez les numéros de référence indiqués par les diagnostics ainsi que la procédure MAP 0210: General problem resolution.

Liste des unités remplaçables sur site :
Utilisez le numéro de référence indiquée par les diagnostics

227

A24-xxx Le seuil a été dépassé par de fausses interruptions.

Liste des unités remplaçables sur site :
xxx

227

A25-001 Erreur liée à la plateforme, les données de l'erreur étendue liée à l'interface de réseau commuté sont disponibles.

Intervention de l'agent de service :
Reportez-vous à la console de gestion du matériel. Utilisez les codes SRC dans la vue des événements réparables pour cette partition.

Annexe. Fonctions d'accessibilité

Les fonctions d'accessibilité permettent aux utilisateurs présentant un handicap, par exemple les personnes à mobilité réduite ou à déficience visuelle, d'utiliser les produits informatiques.

La liste suivante recense les principales fonctions d'accessibilité :

- Opération sur le clavier uniquement
- Interfaces utilisées habituellement par les lecteurs d'écran
- Touches reconnaissables de manière tactile et qui ne s'activent pas d'un simple toucher
- Unités conformes aux normes de l'industrie en matière de ports et de connecteurs
- Connexion d'autres unités d'entrée et de sortie

IBM et l'accessibilité

Voir IBM Accessibility Center à l'adresse <http://www.ibm.com/able/> pour plus d'informations sur l'engagement d'IBM en matière d'accessibilité.

Pour obtenir une version accessible de cette publication, utilisez le bouton **Feedback** à la page <http://www.ibm.com/systems/infocenter> pour envoyer votre demande. Vous pouvez également envoyer un e-mail à l'adresse pubsinfo@us.ibm.com. N'oubliez pas d'inclure le numéro et le titre de la publication dans votre message.

Remarques

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays ou adressez-vous au partenaire commercial du fabricant. Toute référence à un produit, logiciel ou service du fabricant n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit du fabricant. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même le fonctionnement des produits, programmes ou services.

Le fabricant peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit au fabricant.

Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays dans lequel il serait contraire aux lois locales. LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE «EN L'ETAT» SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. LE FABRICANT DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFAÇON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Il est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Le fabricant peut modifier sans préavis les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non référencés par le fabricant sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

Le fabricant pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'il jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations concernant des produits de fabricants tiers ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. Ce fabricant n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Il ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits de fabricants tiers. Toute question concernant les performances de produits de fabricants tiers doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute instruction relative aux intentions du fabricant pour ses opérations à venir est susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Tous les tarifs indiqués sont les prix de vente actuels suggérés et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Les tarifs appliqués peuvent varier selon les revendeurs.

Ces informations sont fournies uniquement à titre de planification. Elles sont susceptibles d'être modifiées avant la mise à disposition des produits décrits.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

Les figures et les spécifications contenues dans le présent document ne doivent pas être reproduites, même partiellement, sans l'autorisation écrite du fabricant.

Le fabricant a conçu le présent document pour expliquer comment utiliser les machines indiquées. Ce document n'est exploitable dans aucun autre but.

Les ordinateurs du fabricant contiennent des mécanismes conçus pour réduire les risques d'altération ou de perte de données. Ces risques, cependant, ne peuvent pas être éliminés. En cas de rupture de tension, de défaillances système, de fluctuations ou de rupture de l'alimentation ou d'incidents au niveau des composants, l'utilisateur doit s'assurer de l'exécution rigoureuse des opérations, et que les données ont été sauvegardées ou transmises par le système au moment de la rupture de tension ou de l'incident (ou peu de temps avant ou après). De plus, ces utilisateurs doivent établir des procédures qui assurent une vérification indépendante des données pour permettre une utilisation fiable de ces dernières dans le cadre d'opérations vitales. Ces utilisateurs doivent enfin consulter régulièrement sur les sites Web de support du fabricant les mises à jour et les correctifs applicables au système et aux logiciels associés.

Marques

Les termes qui suivent sont des marques d'International Business Machines Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays :

AIX
IBM
IBM (logo)
POWER
POWER6

INFINIBAND et les marques de conception INFINIBAND sont des marque d'INFINIBAND Trade Association.

Linux est une marque enregistrée de Linus Torvalds aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des tiers.

Bruits radioélectriques

Remarques sur la classe A

Les avis de conformité de classe A suivants s'appliquent aux serveurs IBM dotés du processeur POWER6.

Recommandation de la Federal Communications Commission (FCC) [Etats-Unis]

Remarque : Cet appareil respecte les limites des caractéristiques d'immunité des appareils numériques définies pour la classe A, conformément au chapitre 15 de la réglementation de la FCC. La conformité aux spécifications de cette classe offre une garantie acceptable contre les perturbations électromagnétiques dans les zones commerciales. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. Il risque de parasiter les communications radio s'il n'est pas installé conformément aux instructions du constructeur. L'exploitation faite en zone résidentielle peut entraîner le brouillage des réceptions radio et télé, ce qui obligerait le propriétaire à prendre les dispositions nécessaires pour en éliminer les causes.

Utilisez des câbles et connecteurs correctement blindés et mis à la terre afin de respecter les limites de rayonnement définies par la réglementation de la FCC. IBM ne peut pas être tenue pour responsable du brouillage des réceptions radio ou télévision résultant de l'utilisation de câbles et connecteurs inadaptés ou de modifications non autorisées apportées à cet appareil. Toute modification non autorisée pourra annuler le droit d'utilisation de cet appareil.

Cet appareil est conforme aux restrictions définies dans le chapitre 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) il ne peut pas causer de perturbations électromagnétiques gênantes et (2) il doit accepter toutes les perturbations reçues, y compris celles susceptibles d'occasionner un fonctionnement indésirable.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avis de conformité aux exigences de l'Union européenne

Le présent produit satisfait aux exigences de protection énoncées dans la directive 2004/108/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique. IBM décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette directive résultant d'une modification non recommandée du produit, y compris l'ajout de cartes en option non IBM.

Ce produit respecte les limites des caractéristiques d'immunité des appareils de traitement de l'information définies par la classe A de la norme européenne EN 55022 (CISPR 22). La conformité aux spécifications de la classe A offre une garantie acceptable contre les perturbations avec les appareils de communication agréés, dans les zones commerciales et industrielles.

Contact (Union européenne) :
IBM Technical Regulations
Pascalstr. 100, Stuttgart, 70569 (Allemagne)
Tél : 0049 (0)711 785 1176
Fax : 0049 (0)711 785 1283
E-mail: tjahn@de.ibm.com

Avertissement : Ce matériel appartient à la classe A. Il est susceptible d'émettre des ondes radioélectriques risquant de perturber les réceptions radio. Son emploi dans une zone résidentielle peut créer des perturbations électromagnétiques. L'utilisateur devra alors prendre les mesures nécessaires pour en éliminer les causes.

Avis de conformité aux exigences du Voluntary Control Council for Interference (VCCI) - Japon

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

Voici un résumé de la recommandation du VCCI japonais figurant dans l'encadré ci-dessus.

Ce produit de la classe A respecte les limites des caractéristiques d'immunité définies par le Voluntary Control Council for Interference (VCCI) japonais. Il est susceptible d'émettre des ondes radioélectriques risquant de perturber les réceptions radio. Son emploi dans une zone résidentielle peut créer des perturbations électromagnétiques. L'utilisateur devra alors prendre les mesures nécessaires pour en éliminer les causes.

Avis d'interférences électromagnétiques (EMI) - République populaire de Chine

声 明

此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

Avertissement : Ce matériel appartient à la classe A. Il est susceptible d'émettre des ondes radioélectriques risquant de perturber les réceptions radio. Son emploi dans une zone résidentielle peut créer des interférences. L'utilisateur devra alors prendre les mesures nécessaires pour les supprimer.

Avis d'interférences électromagnétiques (EMI) - Taïwan

警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Voici un résumé de l'avis EMI de Taïwan figurant ci-dessus.

Avertissement : Ce matériel appartient à la classe A. Il est susceptible d'émettre des ondes radioélectriques risquant de perturber les réceptions radio. Son emploi dans une zone résidentielle peut créer des interférences. L'utilisateur devra alors prendre les mesures nécessaires pour les supprimer.

Coordonnées d'IBM Taiwan :

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

Avis d'interférences électromagnétiques (EMI) - Corée

이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며, 만약 잘못 판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.

Cet équipement a obtenu l'agrément EMC en vue de son utilisation commerciale. S'il a été vendu ou acheté par erreur, veuillez l'échanger avec du matériel conforme à un usage domestique.

Avis de conformité pour l'Allemagne

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55022 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:

"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen."

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) für Geräte der Klasse A.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach des EMVG ist die IBM Deutschland GmbH, 70548 Stuttgart.

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse A.

Avis d'interférences électromagnétiques (EMI) - Russie

ВНИМАНИЕ! Настоящее изделие относится к классу А.
В жилых помещениях оно может создавать радиопомехи, для снижения которых необходимы дополнительные меры

Dispositions

Les droits d'utilisation relatifs à ces publications sont soumis aux dispositions suivantes.

Usage personnel : Vous pouvez reproduire ces publications pour votre usage personnel, non commercial, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez distribuer ou publier tout ou partie de ces publications ou en faire des oeuvres dérivées, sans le consentement exprès du fabricant.

Usage commercial : Vous pouvez reproduire, distribuer et afficher ces publications uniquement au sein de votre entreprise, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez reproduire, distribuer, afficher ou publier tout ou partie de ces publications en dehors de votre entreprise, ou en faire des oeuvres dérivées, sans le consentement exprès du fabricant.

Excepté les droits d'utilisation expressément accordés dans ce document, aucun autre droit, licence ou autorisation, implicite ou explicite, n'est accordé pour ces publications ou autres données, logiciels ou droits de propriété intellectuelle contenus dans ces publications.

Le fabricant se réserve le droit de retirer les autorisations accordées dans le présent document si l'utilisation des publications s'avère préjudiciable à ses intérêts ou que, selon son appréciation, les instructions susmentionnées n'ont pas été respectées.

Vous ne pouvez télécharger, exporter ou réexporter ces informations qu'en total accord avec toutes les lois et règlements applicables dans votre pays, y compris les lois et règlements américains relatifs à l'exportation.

LE FABRICANT NE DONNE AUCUNE GARANTIE SUR LE CONTENU DE CES PUBLICATIONS. CES PUBLICATIONS SONT LIVREES EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. LE FABRICANT DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFAÇON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

BULL CEDOC
357 AVENUE PATTON
B.P.20845
49008 ANGERS CEDEX 01
FRANCE

REFERENCE
86 F1 44EV 03